

Հայկական գիտահետազոտական հանգույց  
Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Մտեղծագործական համայնքներ ոչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial  
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license.


Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյույթը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով  
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյույթը ստեղծելու համար նորը


You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

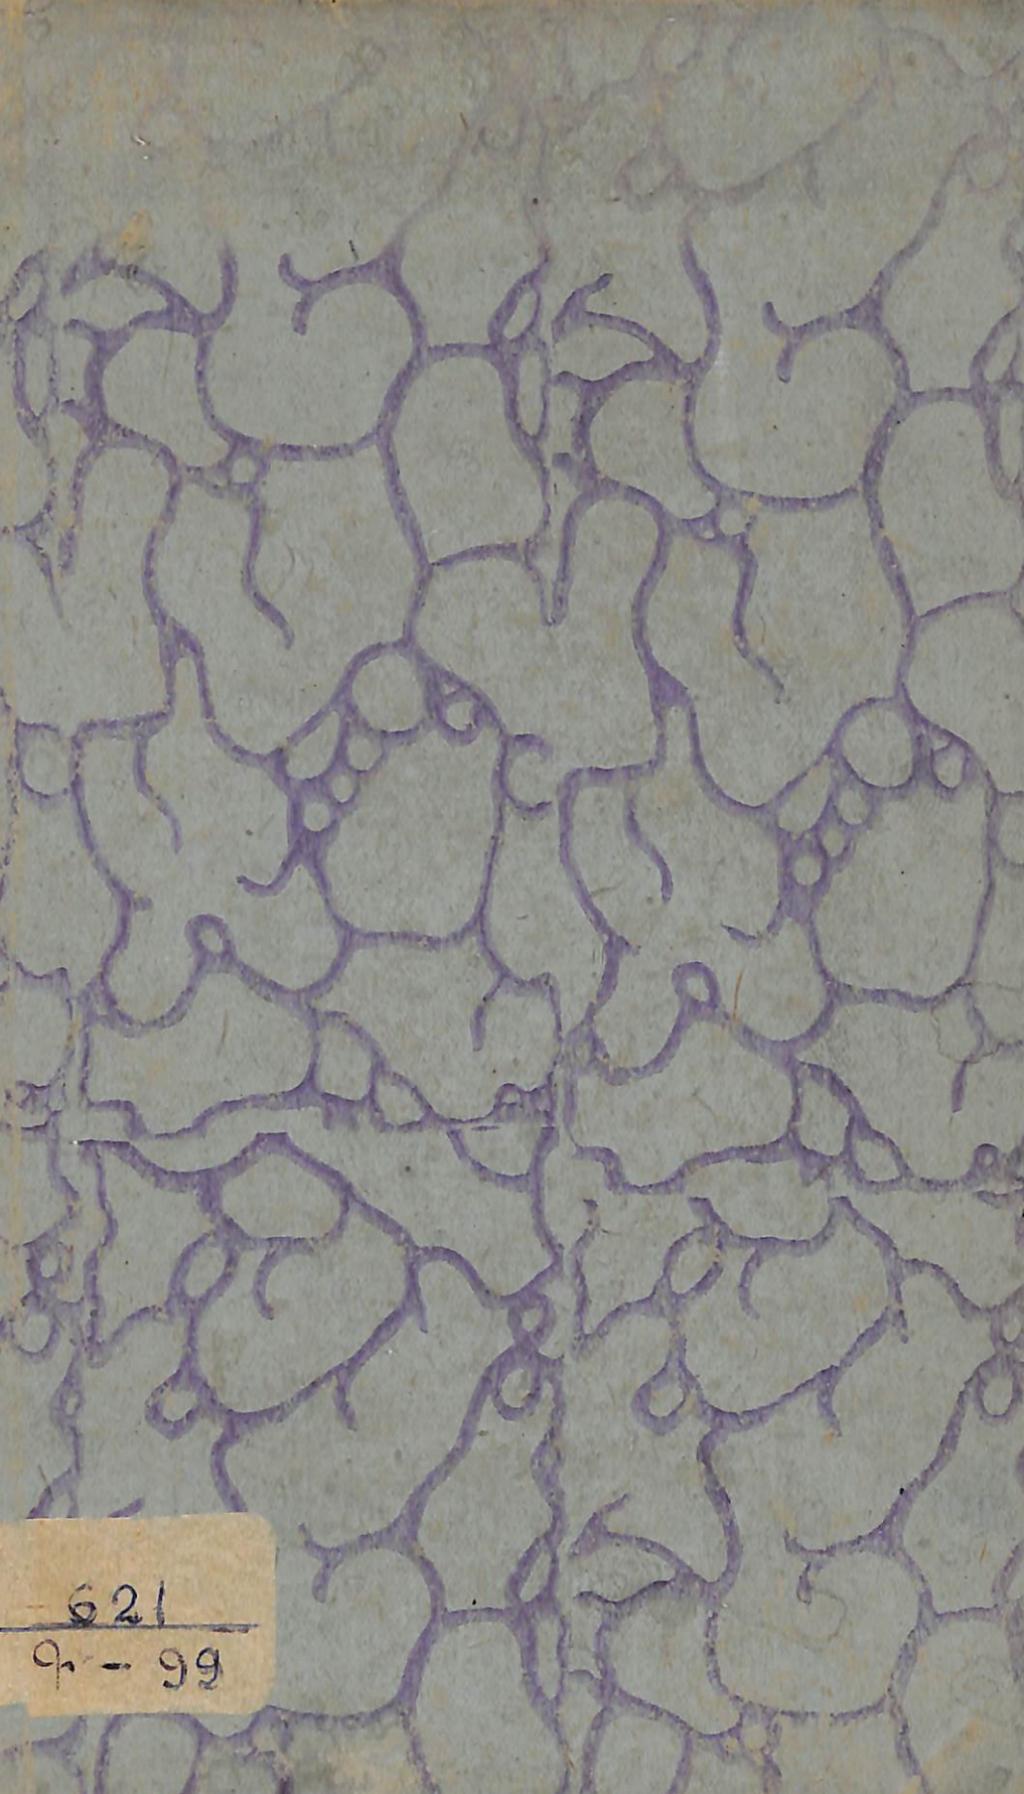

621  
9 - 99

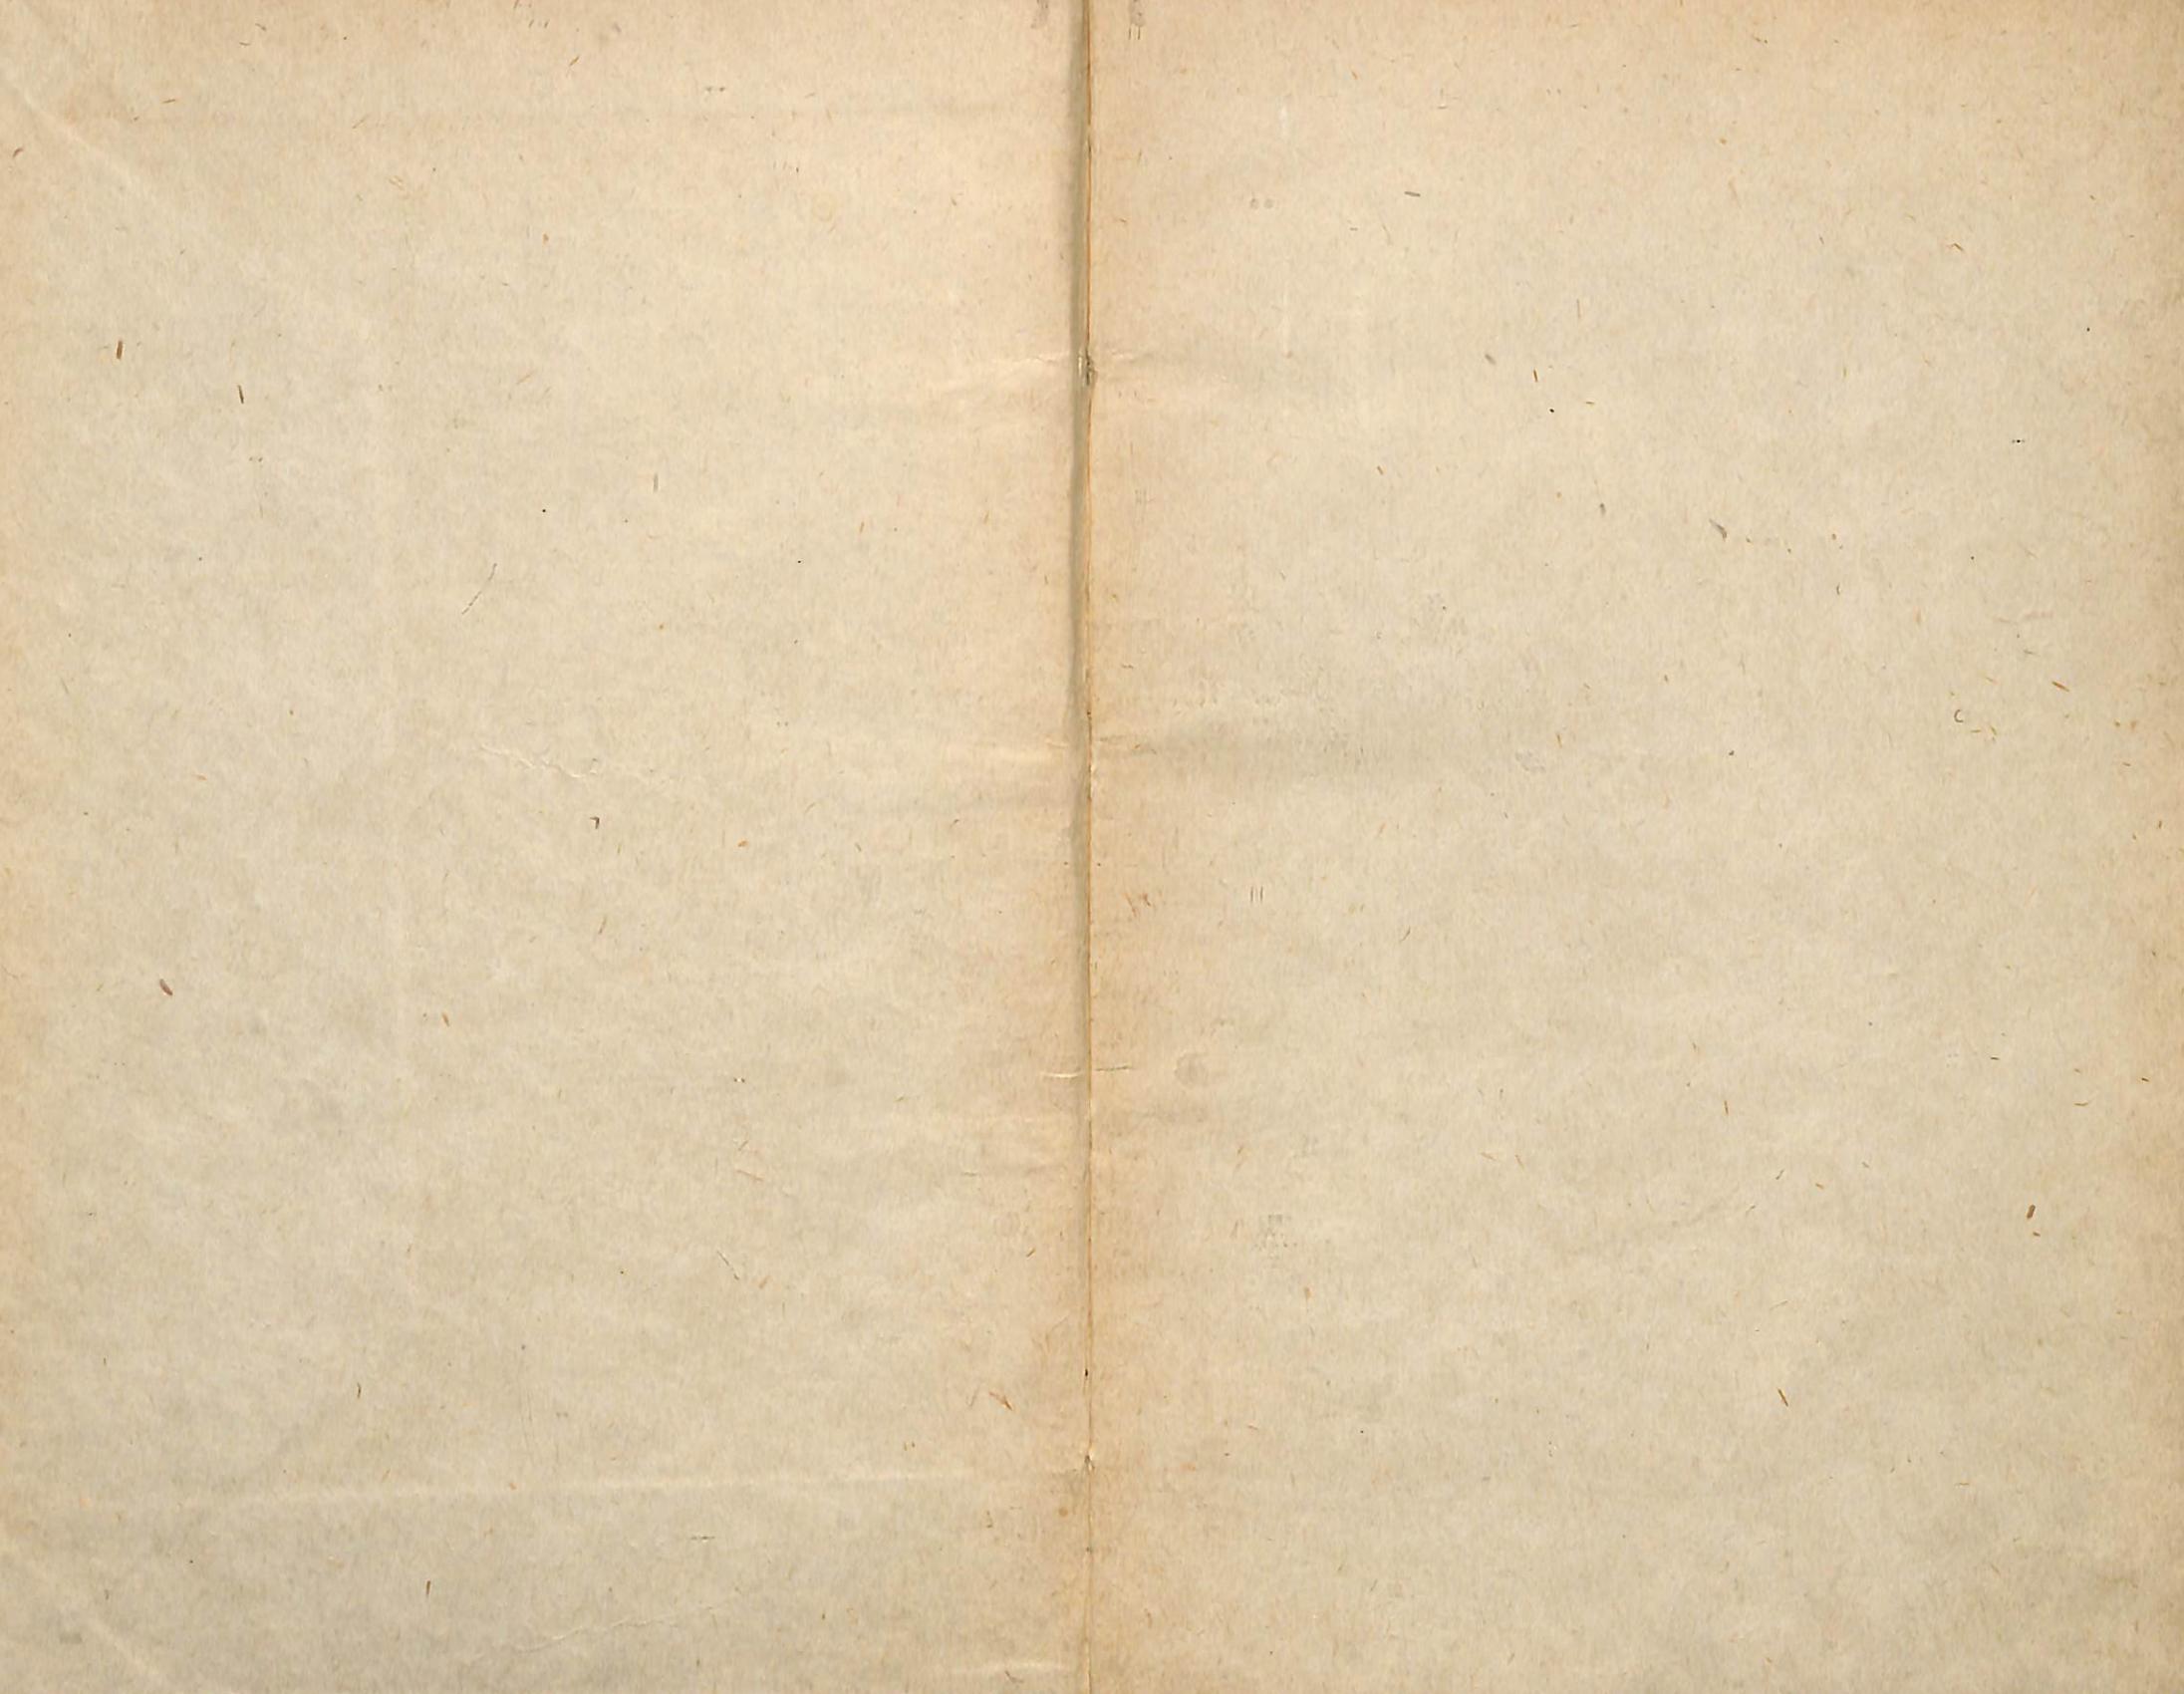

ԻՆՓ. ՅԵ. Ե. ԳՐՈՊԻՈՒՄ

ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ  
ՅԵՌՑՆԵԼԸ ՅԵՎ ԿՏՐԵԼԸ

621  
9-99

ՊԵՏԱՐԱՏ

1932

ՅԵՐԵՎԱՆ

9602

20 JUL 2010

621

9-99

1

## ԻՆԺ. ՅԵ. Ե ԳՐԱՊԻՌՈՒՄ

3695  
37

211

# ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՅԵՌՅՆԵԼԸ ՅԵՎ ԿՏՐԵԼԸ

(Պարբեցային, Տերւիս, գազային, ացետիլենային յեվ  
ելեկտրական յեղանակներով)

Թարգմ. Ռ. ԱՀԱՆՉՊԵՏՈՆ  
Խմբ. Դ. ՀԱԿՈԲՅԱՆՅԱՆ



## Ա. Ա. Ջ. Ա. Բ. Ա. Ն

Ներկայումս բանվորներն ուժեղ կերպով ձգտում են ձեռք բերել պրոֆեսիոնալաւունիկական կրթություն։ մյուս կողմէց՝ բանլուական մասուանհրը ներգրավ լուծեն արտադրական խորհըրշ գակցությունների և ցեխոմինների մեջ, փորակազի մասնակցեն արտադրության կազմակերպման ու առողջացմանը։ Սրա շնորհիվ, բանվորության մեջ առաջ են գալիս տեխնիկական բնույթի բազմազան հարցեր, վորոնք պահանջում են՝ արագ, պարզ և իրականությունուն համապատասխանող պատասխաններ։

Իսկ հանրամատչելի տեխնիկական գրականություն շատ քիչ ե, յեղածն ել ցրված և զանազան բրոցյուրներում։ սովորական տեխնիկական տեղեկատունները («Ուսումնական ակադեմիա») չոր են և ակադեմիական, կազմված են լինում տեխնիկների և ինժեներների համար և զրեթե ամեններն չեն համապատասխանում բանվորի պահանջներին։

Այս պատճառով, Մոոկվայում վերջերս ընտրված ե յեղելմի ինիցիատիվ խմբակ՝ կազմված համար մի տեխնիկական տեղեկատու, հատկապես մետաղագործ (մետաղավայր) բանվորի համար։

Այդ խմբակի խմբագրական կ լինի ան, ինկատի ունենալով իր վրա վերցրած աշխատանքի ԱՀՇությունը, տեղեկատուի մեջ այս կամ այս նյութի գետեղելու հարցում առաջնօրդիվել և բանվորաբարարողի տեսակետով, վորպեսզի կարողանա պատասխանած լինել արտադրության պրոցեսի ընթացքում բանվորաբարարողի գլխում ծագող տեխնիկական բնույթի հարցերին։ Սրա հետմասին, խմբագրական կոլեգիան, լուսաբանության կարու հարցերն ավելի լավ պարզաբանելու նորագույն գործությունների մասին պատասխանական կամ աշխատել և ամեն կերպ ոգտագործել գաղղահանի բանվորների փորձը։ Այսնպատակով, հրավիրել են ներազրագել և իր կողմի մեջ համապատասխան ճյուղի զավուների արտադրական խորհրդական բնորհքակցությունների ամենաակտիվ աշխատավորներին։

Զնայած դրան, խմբկոն իր այս զործը համարելով շատ դժվար և բոլորովին նոր գործ, գ բահս մետաղագործ բանվորի համար տեղեկատու կազմելու առաջին մի փորձ, գտնում ե վորակություն կարող և թերություններ ունենակալ, ուստի ամեն տե-



Ներարկել—включить

Ներդիր—включдыши, вставка

Նիպել—խողովակ (2 ծայրերին ունենում եւ պտուտակագիծ, հազգվում եւ 2 ուրիշ խողովակների մեջ, վորոնք ունեն մայր պտուտակ, և նրանց միացնում եւ իրար հետ)

Միջատ մետчик (բանվորները կրնատ արտասանում են՝ միջիկ), մետաղի մեջ մայրատութակ եւ հանում

Շեղատք—СКОС

Պեղալ—մեքենայի այն մասն եւ, վորի վրա բանեցնող վարպետը դնում եւ իր վոտքը

Պնեմատիք—ոդի ճնշումով գործող

Վենտիլ.—սա մի փական եւ, վոր ոդը ներս եւ թողնում (որինակ՝ հեծանիվի կամ ավտոմի շինի մեջ), բայց չի թույլ տալիս, վոր ոդն այնտեղից դուրս գա

Բապիդ պողպատ. արագ կտրող պողպատ

Բեղուկցիոն փական՝ կանոնավորող փական.—

Բափ—накип

Բեղի—ձափո

Գուրա=հող—горн

Ֆերմ—ферма. յերկար ու հաստ մետաղի մասեր, վորոնք ծառաց յում են վորպես զերաններ կամ չորսվակներ (բրուսոկներ).

Ֆիրմա—фирма

Ֆլանց—ֆланц. մետաղի դիսկ եւ, վոր մեջն անցք ունի՝ խողովակ հազցնելու համար, իսկ անցքի շուրջը մետաղի սեջ անցքեր ունի՝ կարագամերով ամրացնելու համար:

Մեծաշների Յեղանելն ՈՒ ԿԾՐԵԼ

«Յեղանել» ասելով հասկացվում եւ մետաղների իրար կը պցանելը, առանց վորեւ կողմանակի կապող նյութի — առանց զողի (զողող նյութի).— այնպիս վոր մետաղի լերկու միացվ զ կտորաները կազմեն միանգամակն համասեռ մի ամբողջական մաս մին:

Յեղանելը հայտնի յեւ ամենահին ժամանակներից: Արինակ՝ Դելիում (Հնդկաստան) կա մի յերկաթի կոթող՝ 18 մ բարձրության, հաստությունը՝ ցածում 416 մմ, վերեռում՝ 318 մմ, ծանրությունը՝ 17 տոննից ավելի. և նա կազմված եւ 2 առանձին կտորաներից վորոնք միացրած են / բար՝ յեղանելու միջոցով. և այդ կոթողն արդեն 28 դարից տվելի յեւ վոր կանգնած եւ:

Մետաղները, տաքացնելով մինչ պլաստիքության դրությունը հարվածների, ճնշման և այլ աղդեցություններից միանում են իրար:

Դա հետեանք եւ այն բանի, վոր մետաղների իրար մոտեցը բած մասնիկների միջն ծագում եւ միջմոլեկուլային ձգողություն (կապակցականություն, հարակցականություն):

Վերջերքս ճնար են գտել 2 մետաղներ յեղանել (միացնել) առանց արտաքին ճնշման կամ հարվածների. դրա համար մետաղի կցվող մասերը հալում են բարձր տաքությամբ, վոր ստանում են կամ ելեկտրական հոսանքի միջոցով, կամ քիմիական գազային խառնուրդներ վառելով:

4 տեսակի յեղանել կա:

1. Հողային (կամ քուրայի, կամ դարբնոցի) յեւ,

2. Յեռ՝ հեղուկ մետաղով.

3. Գաղային յեռ և

4. Ելեկտրական յեռ:

Յերկաթի լեռուցման համար պահանջվում է 1300—1500 տարիներին տեմպերատուր, վոր համապատասխանում է յերկաթի պղիտակ շիկացման:

Տարբեր պողպատներ լեռցնելու համար պահանջվում է 1200 մինչ 1300<sup>0</sup> տեմպերատուր, նայած թե պողպատը վճրքան ածխածին և պարունակում: Յեթե պողպատի մեջ ածխածնի քանակը 1,5% ից ավելի լի, նա բոլորովին կորցնում է յեռցվելու ընդունակությունը:

Յերկաթը պողպատի հետ յեռցնելիս պետք է լինում պողպատը մի փոքր ավելի տաքացնել, բայց վոչ բավարար չափով փորձված վարպետներին չի հաջողվում այդ աստիճանը պահպանել, և յեռը տեղը չի գալիս:

Վորպեսզի միջմոլեկուլային հարակցականության հարուցվելը հնարավոր լինի, անհրաժեշտ է միայն, վոր միացվող մակերեսություները մետաղապես մաքուր լինեն, բայց վորովհետև տաքացնելու ժամանակ նրանց վրա ելի առաջանում է մասնիկի մակերեսությալին ոքսիդացում — այրվածք<sup>1</sup>), կամ, ինչպես ասում են՝ «քափ», վորոնք խանգարում են 2 կտորների իրար հետ զոդվելուն, ուստի զրա առաջն առնելու համար, զողվող մասերը տաքացնում են՝ նրանց վրա ածելով տուանձին հարվող փոշիներ, վորոնք կոչվում են ֆլուում<sup>2</sup>). զրանք լեռուցման ջերմության տեմպեշտուրում հալվում են և մետաղից խլում են ոքսիդները. այլ խոսքով, վերականգնում են մետաղի մաքրությունը, կազմելով շլակի մի բարակ թաղանթ: Կռելու ժամանակ այդ հարված շլակ պոկվում ե և մետաղի մաքուր մակերեսները հեշտությամբ զոդվում են իրար հետ:

Վայր տե լպերատուրում է ամենից ավելի հեշտությամբ հաշողվում ամուր լեռուցումը, — այդ կախված է մետաղի տեսակից և քիմիական բաղադրությունից:

<sup>1)</sup> Այդ այրվածքին (հարակալինա) մեր զարբիններն առում են քոզա վոր, ըստ իս, նշանակում է թափածք. հայերեն գրքերում յերբեմն գործ են ածում կդիղանք բառը, բայց այդ մտքով ավելի վայելու և զիկս բառը, վոր գործ են ածում Բագվում: Տ. ք.

<sup>2)</sup> Որինակ՝ բուրա (թանուքյար): Տ. ք.

Դիզել լավ լեռցվող (ձուլածո, թափածո) յերկաթի համար ավել ե խառնուրդների հետեւալ պարունակումները՝

Սիլիցիումը — ցանկալի յե վոր բոլորովին բացակայի. Թույլատրելի լի 0,020% ից վոչ ավելի, Մանգան 0,7—0,8% ու իսկ յեթե յերկաթի մեջ սիլիցիում կա 0,05% ից վոչ պակաս. այդ զեպքում մանգանը կարող է լինել միայն 0,6%, Ֆոսֆոր կարող է լինել մինչ 0,03%, և վոչ մի զեպքում 0,03% ից վոչ ավելի:

Ծծումբ 0,04% ից մինչ 0,05% ու վոչ ավելի:

Մանգանական պողպատը դժվարությամբ է յեռցվում:

Քրոմային պողպատը շատ վառ է յեռցվում: Վոլֆրամական պողպատը լեռցվում է բուրավից պատրաստած ֆլյուսով (100 մաս բուրա, 10 մաս ցիան-կալիում, 1 մաս նշանակ Հալած մասսան լցնում են յերկաթե թիթեղի վրա, և յերբ հոգանում ե, մանրացնում են, հետը խառնում են հավասար քանակությամբ բուրա

և 1/4-ի չափ յի բկաթի մաքուր խարտվածքը՝ մելուր լավ և ամեն տեսակի անդիմական և ռապիդ պողպատ լեզցնելու համար՝ բաց-կարմիր շիկացման դեպքում)։

Պողպատի վորակը վերականգնելու համեմոք նպատակահարաբեր է հետեւյալ բաղադրությունը՝ 5 մաս բրոս թթու, 35 մաս կերակը աղ, 20 մաս աբյունալին աղ, 8 մաս կունիֆոլ և 5 մաս բուշիկալին սոսա:


Յերկաթն սպիտակ շիկացմամբ յեղնելու համար, վորպես  
ֆլյուս, զործ և աճմում մարուք կփառսի աժամ:

Պողպատը յեսցնելու համար գործ են ածվում ավելի զյուրահալ փոշիներ, վորովհանել պողպատը յեսցվում ե ավելի ցածր տիմպիքատորում:

Առաստարակչ հալվող փոշիները պետք եւ ածխածին պարունակեն, վորագիսպի լրացնեն ածխածնի այն պակասումը, վոր տեղի յեւ ունենաւմ իբր աթր տարագնելիս:

Յերկաթի խարտվածքը (չուգունի և պողպատի խարտվածքը պիտքական չեն) հեշտությամբ եւ տաքանում մինչ յեռի համար պահանջնորդ ջերմություն և հեշտացնում եւ յեռու:

Վորոբեսզի յեռն ամուր լինի, ան՝ բաժեշտ ե, վոր Փլյուորը  
լավ խի յերկաթի ոքսիդները, բայց ինըն ել չմնա յեղած  
տեղում, դրա համար յեղվող մակերևույթները կլորացնում են,  
ինչպես ցուց ե տրված № 1 նկարում:

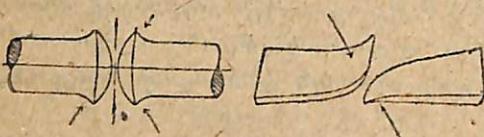

Wh. 1

Յերկաթից ու պող-  
պատից բացի, հնոցա-  
լին յեղանակով կարե-  
լի է յեռցնել նաև  
պղինձն ու ալյումինը,  
բայց փորովճակն այս

բայց փորովհետեւ այս  
ուս եւ նրանց հալվելու  
տաքացրած վիճուկում  
էիտ, այս պատճառ զ  
ի՞նը յեղցնելու համար  
շատ կարեոր եւ, վո-  
ածկված եւ լինում շատ  
է. Տաքացնելու ժամա-  
կը ուղիղ մինչ այդ որսիդը  
ու թորալին, ֆլուորա-  
սթթուն, բորաթթուն  
տալիս են չափազանց  
ալյուսինը յեղցնելիս,  
աների վրա, և, քանի

դեռ նա չի հովացել, և ուլիած փողով ծածկը լած մակերեսույթը քերում են (շրիր վ) քերիչով:

Ալյումինը հնացային յեզանակով լիոցներու համար, վորպես  
Փլուս խօրհուրդ են տալիս բանեցնել մի խռոնուրդ, վոր պատշ-  
բառուամ են կրիոնիտի (նատրիումի, ալյումինի) և Փլուրի միա-  
ցությունները) և բարիումը լրացնել հավասար մասեր ց: Կրիոնիտը  
մի հանք ե, վոր արտահանվում է զվարացված գրեթե լանդիալից.  
Նա: ամենատարար դյուքհալ ե, իսկ ալյումինի Փլուրային միա-  
ցությունները հալվում են ցածր անձնակեր տուրուա և հեշտ ցնդող  
են, վորի հորինված լեզր անդը հեշտությամբ մաքրվում ե  
փոչու հատրերից:

Առաջին անգամ ալլումինի յեղնելը կիրառեցին 1900 թ. Գիրտանիսայ Գևորգ քաղաքի Խերդինս Ֆիրմում. ուր օքսիդների հետացումը կատարվում էր մուրճի հարվածներով: Մականայն ոպերացիան մեծ վայրէտո, թյուն և պահանջում:

Հնոցալին յեռուցման ժամանակ յեռցվող տեղերը կռանց վուժ են (ծեծվուժ են) ուստի անհրաժեշտ է, վար յեռցնելուց առաջ նրանք հաստացրած լ նեն.

Յեղանելու տարրեր ձեւը կան.

Յեղիկ՝ ծայրը ծայրի վեմ դնելով.

Յեսացլող ծալիքը տաքացնում են մաքուր բոցում, վրան  
յեղանող փոշի յեն շող տալիս։ Տաքացնեով մ.նչ անհրաժեշտ  
տեմպերատուր՝ ծայրերը նորից թափախում են լեռացող փոշու  
մեջ, հետո, մի ծայրը մյուսի վա արագ դնելով՝ միացնում են  
ձեռքի մուրճի թևիթե հարվածներով, ապա ավելի ուժեղ հարված-  
ներ են տալիս ավելի սեծ մուրճով, ապա՝ թոխմախով (կրալճա).  
մուրճերի այդ փոխախումը փոքրից դեպի մեծը կապ ո. նի մետա-  
զի աստիճանարար սառչելու հետ. մետալը քանի սառչի, այնքան  
ավելի ուժեղ հարվածներ կարող ե բնակունել.

Յերկաթը պողպատի հետ յեռցնելիս, անը բաժեշտ և պողպատն ավելի տաքացնել, իսկ յերկաթը՝ քիչ Վորպիս վասելիքը լավ և գործածել փայտի ածուխ, կամ չոչինքանակությամբ ծծումը պարունակող կոքս, կամ քարածուխ:


Ծայրեր՝ իրար վրա գնելով՝ յեռցումը կիրառվում է համաժամանակ՝ աշխատանքների, այն և շիների, ողերի և թերթերի համար:

. Յեռացումն, Կոյրերին քեխուրուն տալով (հկ. 2).

Կիրառվում եւ ավելի հաստ իրերի յերկու ծայրերն իրար  
հետ տարբեր անկուռնով մրացնելու համար։ Այս դեպքում, նախ  
յերգվող հաստ ծայրերը բարակացնում են ու նրանց թիքու-  
թյուն տալիս։ այս արվում եւ այն նպատակով, վոր ապահովի,  
Փլյուռներից կաղմակած շակի մնացորդները կարողանան պոկլել  
։ ՞՞ ։

### Յ. Յեռուցում փորակով (սկ. 3)


Կիրառվում ե մեծ մասամբ հաստ կարվածք ունեցող կտորն ամուր յեղնելու համար, նույնպես և յիրկաթե ինստրումենտներին յեղնելու միջոցով ծայրոցներ կպցնելու դեպում:

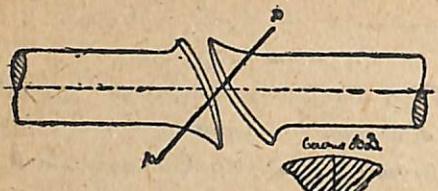

Նկ. 2.

Մայրերին քեխուրյան տալը

յեղցվող իրերի չափսիրը պահպանել կամ լրացնել մետաղի այրեցման (պակասումը), վոր տեղի յե ունենում յեղուցման տեղում:

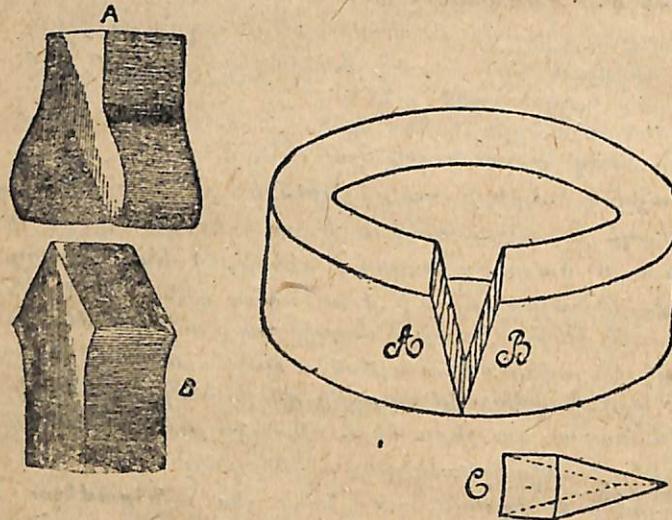

Նկ. 3.

Սոցաձեվ յեղցնելը.

Ներդրումով յեղցնելը

Նկ. 4.-ում ցույց ե տրված այդպիսի յեռացումը, ուր ողի Ա և Բ թեք ծայրերի մէջև դրվում ու յեղցվում ե Ը սեպը:

5. Յեռուցում ծայրի ծարյին կպցրած. (Նկ. 5).

Այսպիսի յեռուցման զեպքում ծայրերը կլորացվում են, տաքաց ուրժ ու սեղմվում (սլաքների ուղղությամբ): Այս տեսակ յեռը շատ ամուր է լինում ու հուսալի, վորովհատե ծայրերի սփերիք (կլորացրած, մակերեսույթը լավ և հեռացնում շակը, և ծայրերը կիպ միանում են իրար՝ կրկնակի (յերկու կողմից) կոռումով:


Քողելը Սբա համար, մի ծայրում ծոց են գոյացնում, իսկ մյուս ծալրին սեպի ձև տալով՝ դնում են առաջինի ծոցի մեջ:

4. Յեռուցում սեպ (կտոր) ներդնելով (Նկ. 4):


Կիրառվում ե այն զեպքում, յերբ կամենում են վեցվող իրերի չափսիրը պահպանել կամ լրացնել մետաղի այրեցման (պակասումը), վոր տեղի յե ունենում յեղուցման տեղում:

Զողելը (հավաք) կամ պողպատելը:

Այս լեղանակը — յիրկաթե իրերին (յեղնելու միջոցով) պողպատի բարակ կտորներ կպցնելը — հաճախ ե գործածվում

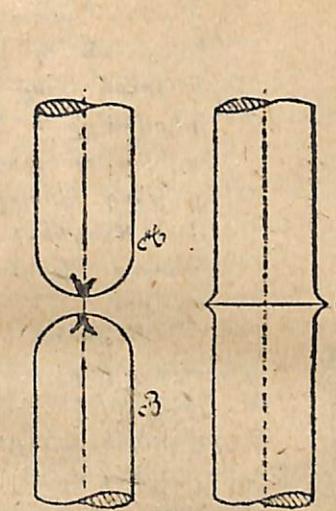


Նկ. 5.  
Յեռ ծայրը ծայրին կպցրած

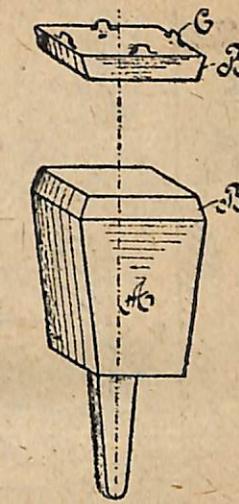

Նկ. 6.  
Զաղումն

ինստրումենտալ գործում՝ զնդաններ, մուրմեր և նման իրեր պատրաստելիս (Նկ. 6):

Վորպեսզի կապն ամուր լինի, կպցվող շերտերի վրա ատամներ են անում, վորոնք յեղնելու ժամանակ մտնում են յիրկաթի մեջ ու գրանով ուժեղացնում կապը: Յերբեմն յերկաթե

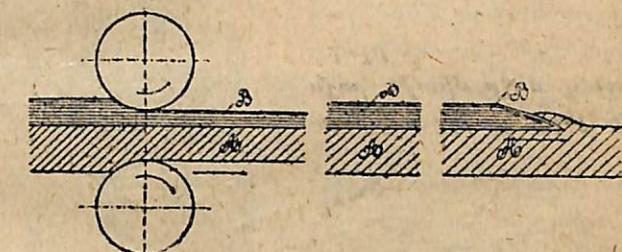


Նկ. 7.  
Պողպատումն

իրերին այս ձևով կպցնում են ամբողջ շերտեր և սալեր (ոլուտակ): Պողպատելը կատարվում ե կամ կուելով կամ տաք գլանների միջոցով անցկացնելով: Աշխատանքը հեշտացնելու համար, կը պցվող պողպատի շերտի ծալրը (յեղնելու միջոցով) հազցնում են յիրկաթե հիմքի ծոցի մեջ (Նկ. 7):

Հնոցային յեռը կտատարում էն կամ դարբնոցի հնոցում (քուշայում) կամ յուսուցման վառարանում:

Դարբնոցի հնոցները՝ լինում են՝ բաց (նկ. 8), կիսափակ (նկ. 9) և փակ (նկ. 10):

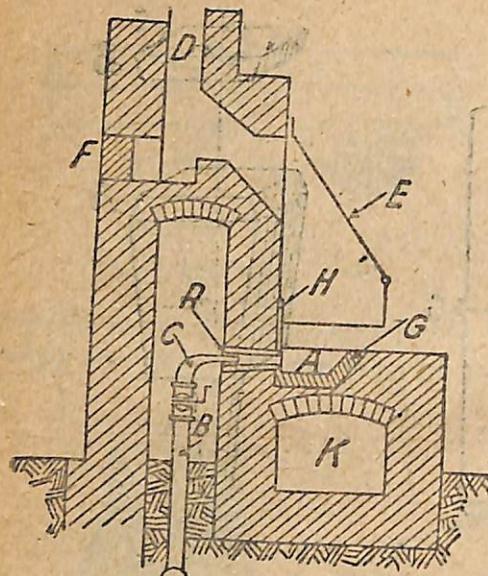

Նկ. 8.

Դարբնոցի բաց հնոց

գործածելուց, պետք և գործածել փայտածուխ, վոր այս նպատակի համար տահնալավ են:

Ծծումբ պարուն կող քարածուի գործածելիս զնոտք և թողնել, վոր քարածուից, նախ լավ զավի, այսի քն մետաղի թերը պետք ե դնել մեջը միայն այն ժամանակը, յերբ կրակը լավ բորբոքվուի:

Ամենազատասիանատու լինուց ուստի պետք և կատարել յեռացման վառարաններում:

Ծալը ծալըին կալցըած յեռ կատարե, ու համար կիրառվում էն հատուկ յեռուցման վառարան ներ, վորոնք իր նց կոնսարու կցիայով շատ բազմագուն են, բայց սքեմայով զրեթե միատեսակ են:

Ենցվող մասերը վառարանում տաքացնելուց հատու ամրացվում



Նկ. 9 Կիսափակ հնոց:

Տալիս ենք Յնկար,  
վորոնք պատկերացա-  
նում են դորոնոցի  
աշուտսե բաց հնոցի  
կտրվածքը և կոքով  
ու փայտածխով տա-  
քաց լող կիսափակ և  
փակ հնոցների լոնդ-  
հանուր (արտաքին)  
տեսքը:


Ենցնելու համար  
այդ յիրեփից ամենա-  
լավը փակ հնոցն են,  
վորովհետև նրա մեջ  
յեցվող մասեղն ամե-  
նից լավ են պահպան-  
վում ոքսիզացու միցւ  
Միայն թե պետք ե  
խուսափել ծծումբ պա-  
ռունակող քարածուի

են մեքենայի սեղմակն երում, վորոնցից մեկը դրված և անշարժ, իսկ մյուսը կարելի յի շարժել ձեռքով, կամ ատամնավոր անիվ-  
ների միջոցով, կամ վուկի միջոցով, չ սեղմակները բռնելով՝ տա-  
քացրած մասերը սեղմում


են իրար: Առերրափի յե-  
ռուցման մեքենայի ընդհա-  
նուր տեսքը և նրա սեղմակ-  
ների կազմվածքը տրված  
են 11 և 12 նկարներում:

Հնոցային յեռը շատ բազ-  
մազան կիրառումներ ունի.  
Քերենք մի քանի որինակ:  
ա) շինարարական հեղույա-  
ներ (բոլտեր) պատրաստե-  
լիս հեղույաների բաց ծալըը  
կամ ծծում հաստացնում  
են, կամ յիթե ունեն յերկա-  
թիայնպիսի ձող, վորի հաս-  
տությունը համապատաս-  
խանում ե հեղույսի (բոլ-  
տի) ձողի հաստաթանը, յեցնում են, այս ավելի հեշտ ե և  
եժան:

բ) հեղույսի (բոլտի) զլուխը ձողի վրա նստելու համար (նկ. 13)  
Ա ձողի վրա հազցնում են, Յ նկակը, վոր պատրաստում են յելք

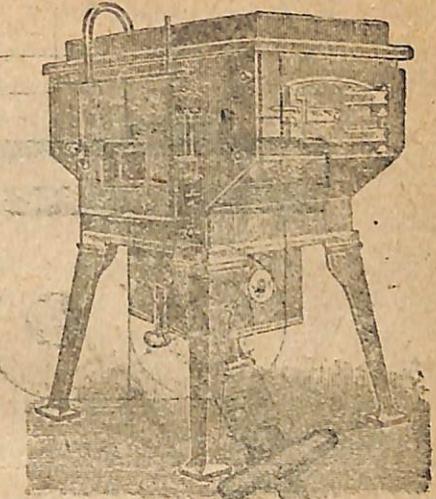


Նկ. 10 Փակ հնոց

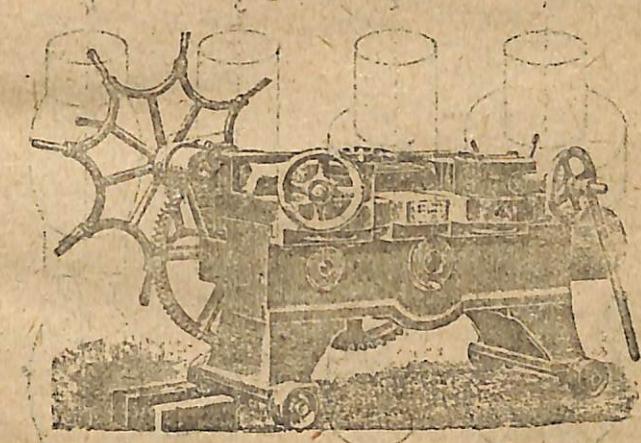

Նկ. 11 Առերրափի յեռուցման մեխնան


կաթի շերտից տյապիս, վոր ծալըին իրար չեն կալչում, Ապա  
ձողն իր վրա հազցրած ողակի հատ միասին հնոցում տաքացնում

են մինչ լեռուցման աստիճան, ապա ծեծում են, վորից ողը յեղ-  
կարում ե և ծայրերը միանում են իրար հետո Գլխիկը կամ թող-  
նում են կոր ձևի, կամ քառակուսու ձև են տալիս, կամ՝ վեցա-

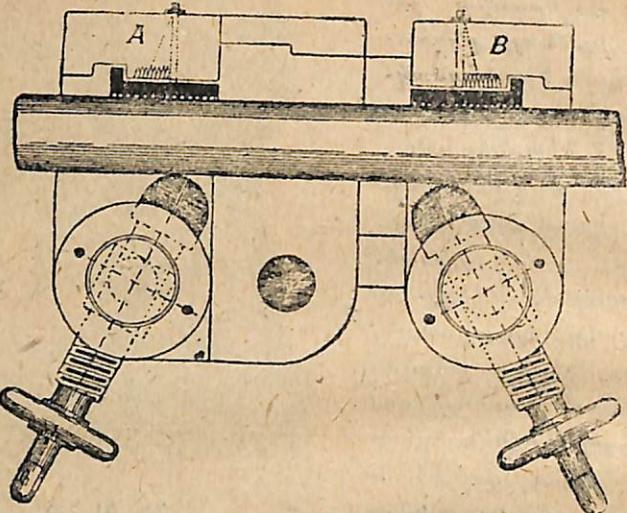

Նկ. 12 Ցեռուցման մեթեսայի սեղմակները

Նիստի ձեւ այս կատարվում և սովորական լեղանակով՝ ձեռքով,  
կամ շտամպով  
գ) Նույն ձևով յեղնում են գլանների կամ կողովութեաւ-

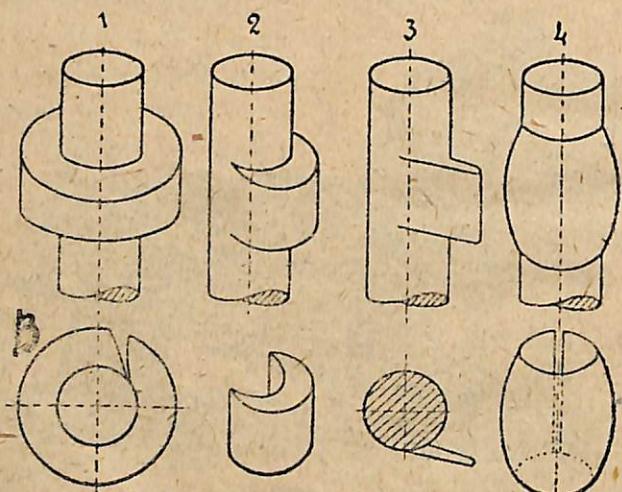

Եկ. 13

Վրա հազրած բռունցքներ, մատներ, մուֆտեր և այլն. Այսպիսի աշխատանքների նկարները տրված են 13-րդ նկարում (2-4).


դ) Յեռը կիրառվում են նաև շղթաներ, լուսամուտների ու գոների համար ճարմանդներ, վանդակներ, ցանկապատ, ողեր պատրաստելիս:

Ողիր պատրաստելը հաճախ և հանդիպում դարբնոցի յեռուց-  
ման տեխնիկայում. յերբեմն վորոշ գժվարության ևն հանդիպում  
տվյալ ներքին տրամադրիծ ունեցող ողակ ստանալու համար՝ ան-  
հրաժեշտ էրկաթի յերկարությունը վորոշելու հարցում:

ՄԵԿԱ տալիս ենք յերկաթի անհրաժեշտ շերտի լերկարությունը հաշվելու պարզ լեզանակը՝

Ողակի յեռք կատարում ևն՝ ծայբերին թեքություն տալով (նկ. 14)<sup>1)</sup>. Վորոշությունը սպինակ, 10 սմ ներքին տրամագիծ ունեցող պատրաստելու համար վերցնում են մի շերտ, վորի չերակարությունը պետք է հավասար լինի ողակի ներքին Ը տրամագին՝ դումարաւ ողակի հաստությունը (1 սմ) և այդ դումարը բազմապատկած 3<sup>1</sup>/<sub>7</sub>-ով: Լիբրկարությունը = 3<sup>1</sup>/<sub>7</sub> (Ը + ε), ուրան ողակի հաստությունն է. 3<sup>1</sup>/<sub>7</sub> (10 + 1) =  $\frac{22}{7}$  11 =  $\frac{242}{7}$  = 34  $\frac{4}{7}$

սմ. Ողակի ծայրերին թեքություն են տալիս, կպցնում իրար, յեղանում են, հետո ծեծում, (թեք գծի պրոեկցիան պետք է հավասար լինի ողակի հաստության. սա կարելի յէ ստուգել 100 C նկարում.)

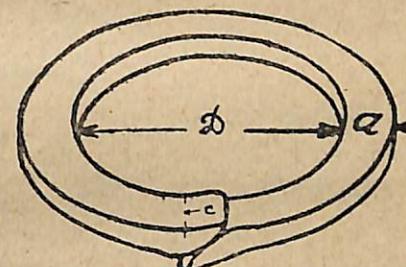

### Նկ. 14. Ողակի յեղցնելը

Հնոցային լեռը կիրառվում ե նույնպես կտրող ու ձակող ինստրումենտների, որինակ՝ ծակիչների<sup>2</sup>), բուրավլերի, կտրիչների<sup>3</sup>) և ստամեսկիների (իդմիքների) համար։ Կոտրված ինստրումենտը զոդում են յերկաթե կամ փափուկ պողպատից պատրաստած ձողին։ Սա կիրառվում ենաև այն դեպքում, յերբ կըտրիչներ (резцы) են պատրաստում թանգարժեք ինքնամուխ պողպատից<sup>4</sup>), վորի միայն մի փոքրիկ կտրոն են զոդում հասա-

1) Տես նաև նկ. 100, ուր իրար կպցրած 2 թեք ծայրերը նկաբում  
նշանակված են մի հաստ թեք գծով։ Ծ. Բ.


## 2) Сверло

### 3) Резцы

4) Խնքնամուխ և կոչվում, զորովհետեւ մուխ տալ չի պահանջում, ինքն իրեն միավում եւ զորբան ել աղիսատի, իր զորակը պահում եւ

բակ պողովատից պատրաստած ձողին։ Ալսպիսի յեռի որինակները ցույց են տրված 15-րդ և 16-րդ նկարներում։

Ինչքան ել լավ կատարված լինի հնոցային յեռը, բայց և այնպիս նրանից մետաղի կառուցվածքի և ամրության մեջ վորոշ փոփոխություն և առաջանում է հետագոտելով հնոցային յեռի սեռակի մեջ առաջանած սյու փոփոխութեար, կարե ի յե զալ այն ժեղացյության, վոր նույնիսկ ն բմալ յեռի զեպքում, այսինքն, յերբ մետաղը վոչ շատ յերկար և պահած կրակում (չեն թողել ոլոր ալրվի), վոչ ել ժամանակից շուտ և հանգած (թույլ են տվել վոր տաքանա մինչ պահանջվող առարկան), — յեոցրած տեղիամբությունը մի փոքր պակաս և լինում մետաղի մնացաւ մասի ամբությունից. ամրության արդ յածրացման չափը կախված ե մե-

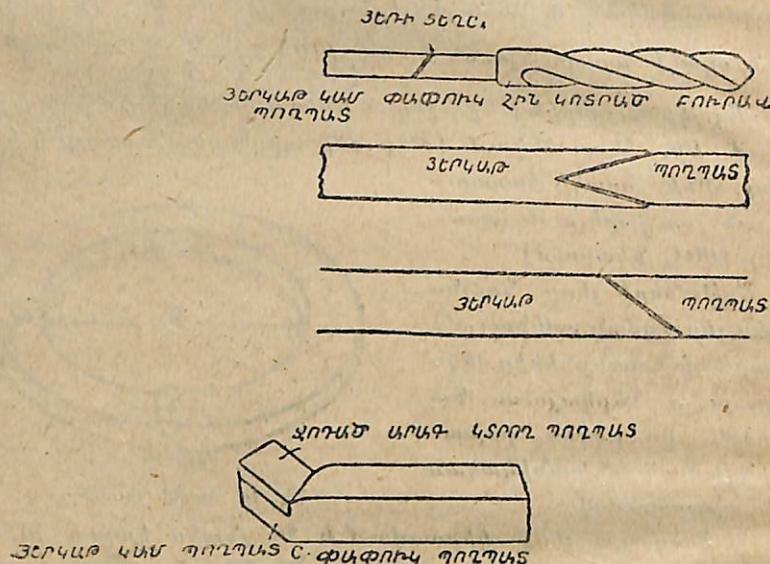

Նկ. 15—16

տաղի մեջ պարունակվող ածխածնի չափեց։ Բատ ոռոսական փորձերի թափած (ձուլած), երկաթը, վոր պարունակում ե մինչ  $0,25^0$  ածխածին, յեոցնելուց հ առ կորցնում ե իր սուրբնական ամբ ւթյան մինչ  $10^0$  օը, և յեոցնելուց առաջ ունեցած յերկարելու ընդունակության մինչ  $50^0$  օ.

Մինչ  $0,05^0$  ածխածին պարունակող պողպատը յեոցնելուց հետո կորցնում ե լրացրության մինչ  $2^0$  օը և յերկարելու ընդունակության մինչ  $75^0$  օ։

Գերմանացի պրոֆեսոր Պ. Շլիմակին «Հնոցային յեռի նորություններ»-ի մեջ տալիս ե յեոցվող յերկաթի և փափուկ պող-

պատի ամրության ու յերկարելու ընդունակության ցածրացման հետեւյալ սիջին թվերը՝

Կարեւուն ցույց տրվող դիմաղրությունը լնկնում ե (համեմատած սկզբնականի հետ)  $92,2 - 96^0$  օ-իւ

Յերկարելու ընդունակությունը (սկզբնականի հետ համեմատած) լնկնում ե  $82 - 86^0$  օ-իւ

Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ հատկության ցածրացումը չնշին ե, ինթե համեմատենաք ոռուսական փորձերի տվյալների հետ։ Սա բացատրվում ե նրանով, վոր պրոֆ. Շլիմակին միանգամայն ճիշտ ե վարվել՝ վորոշելով մետաղի ամրությունը ըստ այն բեռնավորման, վոր գալիս ե յեոցրած տեղի խեկական կտրվածքի 1 ք. մմ-ի վրա։ Այսինչ ոռուսական փորձերում յեոցրած տեղի կտրվածքը (ըստ աշխատավայրի) մնացած տեղերի կտրվածքին հավասար։ Այս ճիշտ չե, վորովհան յեոցնելու բոլոր գեպքերում յեոցրած տեղում մատերիալը փոքր ինչ բարակում է։ Սա առաջանում է նրանից, վոր մատերիալը քիչ ալրվում և ծեծվելուց խտանում է։ Այս բարակելու հետեւանքով, ինչքան ել վոր յեռ լավ կատարված լինի, կապը միշտ ամենաթույլ տեղն ե լինում։ Գերզեսի փորձերի համաձայն, բարակացումը միջին հաշվով հասնում է մինչ  $20^0$  օ-իւ։

Յեթե ուշադրության առնենք կտրվածքի փոքրացումը, — հանցային յեռի ամրության տվյալներն անհամեմատ ավելի բարձը կլինեն։

Կատենը (ձեծը), վոր կատարվում ե ձեռքով, շոգիով կամ հիղապիլք յեղանկով (ջրի ճաշման միոցակ), բարձրացնում է մետաղի կտրելուն ցուց արվել զիմաղրությունը, բայց ցածրացնում ե յերկարելու ընդունակությունը։

Դիգելի փորձերի համաձայն, ձեռքով ծեծելուց հետեւյալ հետեւանքն է ստացվել՝

Հում մատերիալի դիմաղրությունը մեծացել է  $6,8^0$  օ-ով, յերկարելու ընդունակությունը պակասել է  $33^0$  օ-ով։

Աենացրած ու ծեծած մատերիալի դիմաղրությունը մեծացել է  $8,7^0$  օ-ով, յերկարելու ընդունակությունը պակասել է  $21,4^0$  օ-ով։

Հնոցային յեռը մասսա արար երկարելու գեպքում խորհուրդ են աալիս յեռի հատկություն սատուցել՝ փորձվող նմուշը ծովով  $180^0$ , յեթե նա յերկաթից ե, կամ փափուկ պողպատից, և  $90^0$ , յեթե նա պինդ պողպատից ե շինված։

Նմուշի մետաղորաֆիկական հատապոտումը<sup>1)</sup> կարող ե ավելի լավ ցուցանունքներ տալ այն մասին, թե մետաղի ստրուկտուրան (կառուցվածքը, յեոցրած տեղի ամրությունը և շալիք յաքուր հասացնելու ընդունակությունն ինչ չափով են փոփոխվում։

Հնոցային յեռի մասրամասնությունները և հնոցների տարբեր սիստեմների կարագրությունը կարելի յե գտնել «տեղեկատուի» զարբանցի գործ» բաժնում։

<sup>1)</sup> Այս մասին խոսվում է գրքիս կերպում։ Տ. ք.

## II. ՀԵՂՈՒԿ ՄԵՏԱՂՈՎ ՅԵՌԵԼԸ

Յեռելու այս տեսակը նրանումն է կայանում, վոր (իսլող մասերը հալած ու գերտաքացրած մետաղի շիթով հասցնում են մինչ հալման տեմպերատուր, վորից հետո այդ մասերը ձուլվում են իրար հետո:

Չուլվող մասերը տաքացնում են կամ նրանց վրա հալած ու գերտաքացրած մետաղ հոսեցնելով և կամ այդ մետաղի ոքսիդներից ստանում են հեղուկ մետաղ՝ քիմիական ռեակցիայով, վորի ժամանակ ահազին ջերմություն և արտադրվում:

Այս վերջին յեղանակը, վոր առաջարկել և եսսենի<sup>1)</sup> պրոֆ Գոլդմիդտը, հայտնի յե տերմիտով յեռի յեղանակ անունով՝ «տերմիտ» բառից, այդպես և կոչվում այն խառնուրդը, վոր կազմում են մետաղների ոքսիդներից ու մետաղների փոշուց, վորոնք մինյանց հետ ռեակցիայի մեջ հետ մտնում մեծ ջերմություն արտադրելով և ոքսիդից հեղուկ մետաղ են վերականգնում<sup>2)</sup>:

Այս քիմիական ռեակցիան բացատրվում է նրանով, վոր տարրեր մետաղներ թթվածնի հետ միանում են տարրեր ամրությամբ, տարրեր մետաղներ թթվածնի հետ խնամակցության տարրեր աստիճան ունին:

Մետաղների և թթվածնի միացության ամրությունը (այդպիսի միացությունը կոչվում է ոքսիդ) կախում ունի մի քանի պատճառներից, գլխավորապես, տեմպերատուրից և նույթի զառւթյունից:

Ոքսիդի ամրության կամ կայունության աստիճանը վերոշվում և այն ջերմության քանակով, վոր արտադրվում կամ կլանվում և քիմիական ռեակցիայի ժամանակ: Տարրեր մետաղներ ոքսիդներ կազմելու ժամանակ՝ տարրեր քանակությամբ են ջերմություն արտադրում, տալիս ենք այդ քանակությունները տարրեր մետաղների համար՝ փոքր կալորիաներով:

1) Գերմանական քաղաք եւ ծ. ք.

2) «Վերականգնել», «Վերականգնում» բառերի փոխարեն քիմիայի մեջ դասագրքերում գործ են ածած՝ «Վերածել» և «Վերածում» բառերը: ծ. ք.

Ելեմենտների անունը	Լատիներեն նշանակումը	Այլ ելեմեն- տի և թթված- նի կազմած ոքսիդը	Այդ ռեակցիայի ժամանակ արտադրված ջերմության քանակը փոքր կալորիա- ներով:
Մագնիսում	Mg	Mg <sup>2+</sup>	145500
Լիթուում	Li	Li <sub>2</sub> O	145000
Կալցիում	Ca	CaO	145000
Ալյումին	Al	$\frac{1}{2} \text{Al}_2\text{O}_3$	131200
Տրասն	Ti	$\frac{1}{2} \text{TiO}_2$	114000
Նատրիում	Na	Na <sub>2</sub> O	100900
Կալիում	K	K <sub>2</sub> O	98200
Սրբիում	Si	$\frac{1}{2} \text{SiO}_3$	90900
Բարիում	Ba	$\frac{1}{3} \text{Ba}_2\text{O}_3$	90900
Մանգան	Mn	MnO	90000
Ցրնկ	Zn	ZnO	84800
Ֆոսֆոր	P	$\frac{1}{2} \text{P}_2\text{O}_5$	73100
Անագ	Sn	SnO	70700
Անագ	Sn	$\frac{1}{2} \text{SnO}_2$	70600
Ածխածին	C	C O	68200
Ցերկաթ	Fe	$\frac{1}{2} \text{Fe}_2\text{O}_3$	65900
Կորալտ	Co	CoO	64500
Նրկել	Ni	NiO	61500
Կապար	Pd	PbO	50800
Բրոմուս	Bi	$\frac{1}{3} \text{BiO}_3$	46400
Պղինձ	Cu	Cu <sub>2</sub> O	48800
Սողիկ	Hg	HgO	21500
Արծաթ	Ag	Ag <sub>2</sub> O	7000

Յեթե խառնենք իրար հետ այս աղյուսակի սկզբում դրված մի մետաղ, որինակ՝ մագնիսումը, և աղյուսակի վերջում դրած մի մետաղի, որինակ, արծաթի ոքսիդ, — մագնիսումը, թթվածնի հետ մեծ խնամակցություն ունենալու պատճառով, արծաթի ոքսիդից կմիի թթվածինը, կկաղմի մագնիսումի ոքսիդ և դրանով կվերականգնի մետաղական արծաթ, . թթվածնի և մագնիսումի միացումից կարտաղրվի 139000 կալորիա ջերմություն, վորը (հաշվի առնելով մագնիսումի և արծաթի ոքսիդի տեսակարար ջիրմունակությունը)<sup>1)</sup> կտա մոտ 33000 ջերմության տեսակարար ջիրմություն:

Ալյումինի փոշու և լերկաթի ոքսիդի փոխազդեցությունից ստացվում ե մոտ 55000 տեսմակարար և այլն:

Ամենազործածական տերմիտային խառնուրդներն են՝

1. Ալյումինի փոշին ու մաքուր յերկաթոքսիդը.

2. Ալյումինի փոշին ու մանգանի ոքսիդը կամ գերոքսիդը:

Ալյումինի ազդեցությունը մետաղի ոքսիդի վրա կոչվում է տերմիտային փոխազդեցություն: Անակցիան շատ արագ և կատարվում և արտադրվում և ահազին քանակությամբ ջերմություն

բայց վրապեսդի ռեակցիան սկսվի, անհրաժեշտ և խառնուրդը շատ տաքացնել, այս բացատրվում է 2. ոքսիդների՝ յերկաթի ոքսիդի հալման և ալյումինոքսիդի բարձր տեմպերատուր վ:

Առանձնապես ալյումինի ոքսիդն է գծվարացնում խառնուրդի բոցավառումը, վորովճետն նրա հալման տեմպերատուրը 2000 աստիճան է:

Հարցը նրանումն է, վոր այդ արտաքուստ մաքուր մետաղը, իրոք, գրսից պատաժ և ալյումինոքսիդի մի թափանցիկ թաղանթով, վոր իսկուսն և իթի կտղմալում է, ճենց վոր ալյումինը շփում և ունենում ողի հետ (ճենք այդ մասին արժեն ասացինք, յերբ խոսում ենքնք այլ մինը յեղանելու զժվարության մասին) այս և պատճառը, վոր ալյումինի խոշոր փոշին գործադրելիս շատ զբաժար և լինում նրա հալիքը, վորովճետն ամեն մի հատիկը ծածկող ոքսիդի շերտը ներկայանում է վորպես մի զժվարանալ պարկ, վորի միջ պահպանվում է տաքառությունից արդեն հալված միջուկը:

Մրանից հետեւում է, վոր ալյումինը, յերբ գործ են ածում հեղուկ չուգուն ստանալու համար, պետք և ունենա ամենամասնը փոշի ձև Միայն այդպիսի փոշին է, վոր հարկավոր տեղում<sup>1)</sup> տաքացվելով մինչ ալյումինոքսիդի հալման տեմպերատուրը, վարկանապես ամրողավին վառվում է:

Տերմիտ խառնուրդը բոցավառելու համար գործ են ածվում բոցավառող հատուկ պիլյուկներ (հարեր), վորոնք լցված են լինում վառող փոշով, մեծ մասամբ՝ բարիումի յերկոքսիդով և մագնիումի կամ ալյումինի փոշով: Այս հարը վառում են մինչ բաց-կարմիր շիկացումը տաքացրած յերկաթալարով. հարն արագ վառվում և արտադրում է այնքան ջրմություն, վոր բավարար և հարը շրջապատող տերմիտ խառնուրդում ռեակցիա հարուցելու համար:

Վառող հարերը և տերմիտ խառնուրդները պետք են բոլորովին չը լինեն, վորովճետն յեթե խոնավություն ունենան, ջրի արագ գույքի բացումից կարող են առաջանալ պայմաններ, վորոնցից կարող են սպայթել, ճաքել հարմարանքները:

Ռեակցիան կատարվում է թրծած մագնելիտից պատրատած տիգելի մեջ, մագնեղիտը լավ և դիմանաւմ բարձր տեմպերատուրի և ալյումին ոքսիդի վրա քալիքիչ աղեցություն ունի: Այդ տիգելը պատրատած են մագնելիտի և փոքր քանակությամբ գաղային խեժի խառնուրդի յ ստացած խմորը մածլում են յերկաթե կաղապարներով, ապա շիկացնում են (թրծում են)


Տերմիտ ռեակցիայից ստացվում են բոլ բովին մաքուր մետաղ (металлический королек), վոր իրանից ներկայացնում և բարձր-

հատկություններ ունեցող տերմիտ մետաղ. Այսպես՝ տերմիտ յերկաթը խզման ժամանակավոր զիմացրություն և ցույց տալիս 38—39 կգ. և ունենում է յերկարելու ընդունակություն՝ 19—20<sup>0</sup> թ 100 մմ. վրա: Նրա միջն ն բարարագրությունն է՝

Ածիածին	$0,10^0$
Մանգան	$0,08^0$
Սիլիցիում	$0,09^0$
Ծծումբ	$0,03^0$
Ֆոսֆոր	$0,03^0$
Պղինձ	$0,07^0$
Ալյումին	$0,07^0$

Նույն բաղադրության փափուկ յերկաթը խզման դիմագրություն և ցույց տալիս 32 կգ, և քառ. մմ. կարվածքի վրա, իսկ յերկարելու ընդունակ լույսուն է  $18^0$ :

Այս մետաղը տերմիտով յերի ժամանակ սովորաբար գործ և ածվում հալվածքին խառնելու համար նրա քաշը կազմում է մոտավորապես խառնուրդի քաշի կեսը, և այդ հաշվով միշտ կարելի յն կանոնավորել խառնել և համար վերցվող քանակությունը

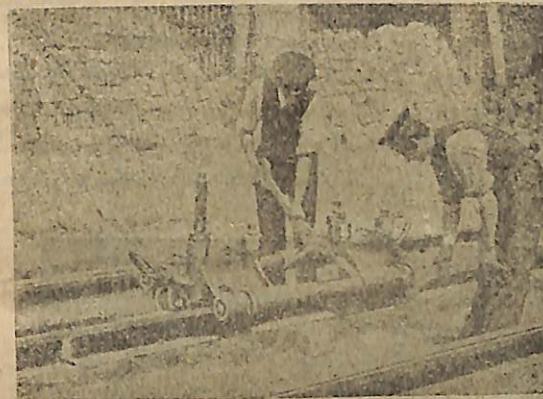


Նկ. 17 ա ներկումն առնել և սպամբարի մեջ ապրում (սեղման):

Տերմիտ փոշի ստանալու համար վերցնենք վոչ թե մեկը այլ տարրեր մետաղների մի քանի ոքսիդներ, հեշտությամբ կարելի յի ստանալ անհրաժեշտ քիմիական բաղադրություն ունեցող տերմիտային համաձուլվածք: Ոքսիդների փոխարեն կորուլի յետե միտին ավելացնել ուղղակի պողպատի տաշեղներ, վորոնք ստացվող տերմիտ մետաղի բազագրության միջ կառաջացնեն համապատասխան փոփոխություն, ավելացնելով նրա պնդությունը:

1) Վորտեղ ուղում ենք յեռ տալ կամ յեռացնել. ծ. թ.

ՀՅՈ մանդան պարունակող յերկաթը խզման մեծ դիմագրություն ե ցույց տալիս և մանդանի ներկայությունից ստանում և համառ մանր-հատիկավոր կառուցվածք:

Տերսիտով յեսի լեզանակն այժմ շատ և գործածվում զլիսավորապես որամվայի ոելութ, շոգենավերի զլաններ և խողովակներ յիւացնելու, մետաղների փուչ տեղերը լցնում և ձուլվածքներ ուղղելու համար:

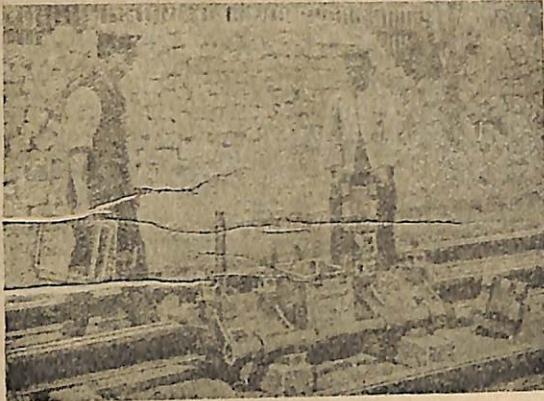

Նկ. 17 բ. Տեղաւորում են կառապարը

Ռելիսերի լեզանելը (Նկ. 17) հետեւյալ կերպ և կատարվում.


Ռելիսերի յեռցնելը. — Յեռվող մակերեսութները մաքրում են կեղտից, ժանդից և այլն, մոտեցնում են լրար, վորքան հսարավորե, ապա այդ ժամանելը տաքացնում են շարժական քուրավից բոցը



Նկ. 17 գ. Տեղաւորում են սիրելը յեվ մեջը լցնում են սերմիտ խառնուրդը


Փչելով արդ արդ ծալրի վրա. արդ արվում և թի տերմիտի խնայողության և թե զանազան լորուսները փորբացնելու համար, վառպիսիք կարող են լինել մետաղի սեջի Տաքացնում են

մինչ կարմիր բալի շիկացում, վորից հետո՝ յեռցնելու աեզում գնում են մաքուր ու չոր կաղապարը և տերմիտ տիգելը:

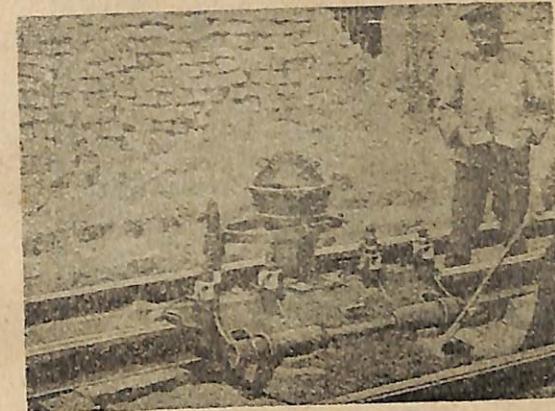

Նկ. 17 դ. Տիգելը ծածկում են ծածկոցով ու բոցավառում են հարը

Տերմիտ տիգելը ձագարի ձև ունի (Նկ. 17-թ). շինվում և մագնեզումից. Ա տիգելը զրվում և յերկաթե Բ ձագարի մեջ կոնի Ծ ծալրը շինում են թրծած մագնեզիտից, իսկ ներսում զրվում և մագնեզիումից շինված և թղթում փաթաթած Ը խողովակը

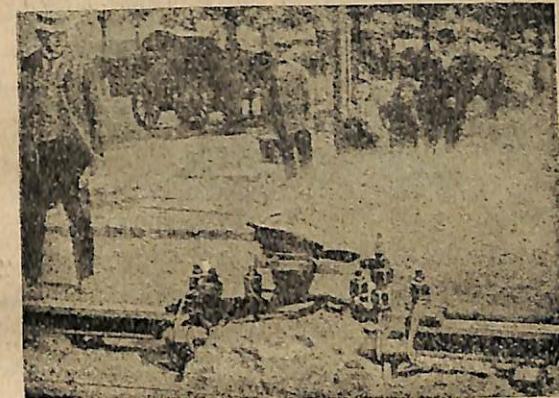

Նկ. 17. ե Ցնդի յե սենենում տերմիտ ռեակցիան

Այս խողովակն այն նպատակով են թղթում փաթաթում, վորպիսով տիգելից յերկրորդ անգամ ոգտվելիս հեշտ լինի խռովվակը փոխելը. Յեռուցումն սկսելուց առաջ խողովակի անցքի մեջ մըացրնում են 5 մրլիմհարանոց յերկաթարի մի կտոր, վորի Շ ծալրը կորված և լինում և տափակացրած. Վերելից յերկաթածալրը կորված և լինում և տափակացրած. Վերելից յերկաթածալրի վրա դնում են 5 մմ տրամագիծ ունեցող մի շրջանակ, և լրարի վրա դնում են 5 մմ տրամագիծ ունեցող մի շրջանակ, և

Նրա վրա Յ միլիմետրանոց լեռկաթիմի շրջանակը, վորի ուրամագիծը լինում է մոտ 30 մմ. Այս շրջանակի վրա լցնում են մազ-



Նկ. 17. գ. Տիրեն ու կողապարը համար են յիշ շակը  
կոտրում են մաքսավ.

հեղիումի մի շերտ՝ 5—8 մմ հաստությամբ, իսկ սրա վրա լցնում են տերմիտ խառնուրդը. Վերսից դնում են բոցավավող հարը կամ ուղղակի շաղ են տալիս բոցավավող փոշին, վորը բոցա-



Նկ. 17. բ. Անլաերը ոնդում են.

վառում են շիկացրած մաֆթուլով, կամ մազնիումի ժապավենով. Նրանից հետո տիգելն անմիջապես ծածկում են լեռկաթե կոնով, վորպեսզի բանվորները պաշտպանված լինեն կայձերից և ռեժել լույսից. Յերկաթե կոնն ունենում է մի փորբիկ անցք, վորին նայելով հետեւում են, թե Յերբ Կանհետանան խառնուրդի սպիտակ շիկության հասած մակերեռոյթից սկըթերը. այս շանկում է, վոր ունակցիան արդեն վերջացել ։ այդ ժամանակ մնուազե ձողը քիչ բարձրացնում են. Մագնեզիումը շրջանակի վրայից թափվում է, շիկացած տերմիտը հալում է յերկաթե շրջանակը և յերկաթալարի տափակացրած ծալքն, ու լցվում է կաղապարի մեջ. Ավելի ծանր մնուազը, նախ ինքն է գուրս թափվում տիգելից, իսկ

ալումին ոքսիդը նրանից հետո լի ցած թափվում ու ծածկում է արդեն յիշ կերած ծալքերը, միենութիւն ժամանակ նրանց պաշտպանում է չափաղանց արագ հոլանալուց. Թողնում են, վոր յեցրած տեղը քիչ հովանա, ապա կաղապարը կոտրում են,

Այդ յիշը տեսում է 20 բոլեյլ պակաս:

Պողպատե ունակութը յիոցնելիս լավ ե ունշարի արանքը սլղնձով պատած մի կոռու փափակ յերկաթիկամ նիկելապատ թիթեղ դնել. վորովհետեւ ածխածին շատ պարունակող ունակութ վատ են միանում տերմիտ:

Նկ. 17. բ. Տերմիտ տիգելը տիգելը յնի կաղապարը յերկաթի հետ, իսկ կերպարումի դեպքում միաժամանակ ստացվում ե թե տերմիտային և թե պինդ դողումը:


Տերմիտով յետի համար գործածվող կաղապարները, ձուլման համար գործածվող կաղապարների նման, շին լուս են անկազ ավագից, Լավ են լինում  $4^{\circ}$  գեղին կավից և  $60^{\circ}$  գետի մազած ավագից պատրաստած կաղապարները, կամ  $8-12^{\circ}$  մախորագույն կավից ու  $92-88^{\circ}$  գետի մազած ավագից պատրաստածները:

Ունակութ մակար շին լուսերը յեցնելու, համար գործ են ածուած նաև կուղապարները, վորոնք շին լուս են բոկուտուց<sup>1)</sup> կամ մինչ  $1200^{\circ}$  տաքացրած խոշորահատիկ կվարցից. Կաղապարները պեսք Նկ. 18. Կաղապարը խողովակները տերմիտ լավ չորացնեն, վորպեսզի միա յեզանակով յեցնելու համարը ըստկումներ անգույնութեան տակութեան առաջականացնելու համար:


18-րդ և 18-րդ նկարներում տրուած ե խողովակները յեցնելու և զողելու համար գործածվող կողպարների տեսքը: Լավ ե կաղապարները չորացնելուց առաջ նրանց ներսը գրաֆիտի կամ մրի մի բարակ շիրտ քսել և նրանց պատերի մեջ  $2-3$  մմ հաստության մաֆթուլով մի քանի անցքեր բացել գաղերի գուրու գալու համար:

<sup>1)</sup> Միներալ ե, քայլայված բազալտի պրոզուկտ, կազմված է զիլավուազի կաղապարով և յերկաթոքսոգրուց. Նրանից ալյումին են ստանում ծ. բ.

Տերմիտով յեռը կանոնավոր կատարվելու դեպքում, յեռի  
տեղի խզման դիմադրությունը չպետք է դիջի ամրողական մե-

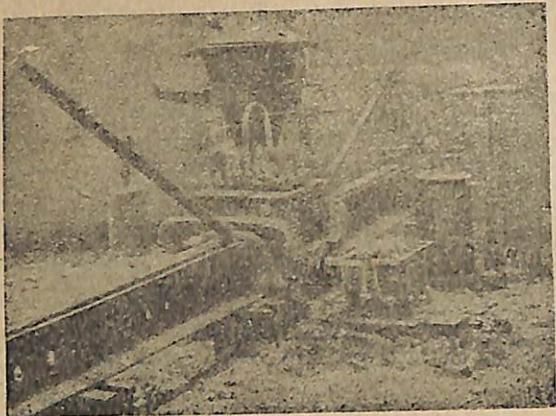

Նկ. 18 ա. Ցերկարե կամբչի միացամների տերմիտ յեռուցամբ  
ուսաղի դիմադրության: Բայց յեթե տերմիտ էրկաթը լցվում է  
վոչ թե յեռցվող մակերեսութների միջև, այլ միայն էրար մո-

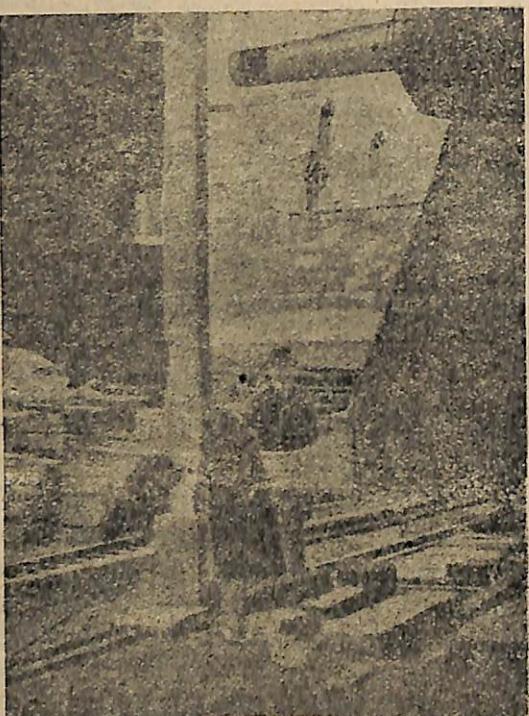

Նկ. 18. բ. Շուտնավի դեկի կրոշուենի տերմիտով յեռցնելը  
տեցրած ծայրերի շուրջը, վերջին դեպքում յեռի տեղը 20% ուղղ

կարող ե թույլ լինել: Յեռը կանոնավոր կատարելու համար,  
վորպեսզի մետաղը չափազանց արագ չառաջի, վորից կարող ե ա-  
ռաջանալ չափակի աննորմալ փոքրացում կամ կարող են փուչ  
տեղեր գոյանալ, — լավ ե յեռած մակերեսույթը մի առժամանակ պա-  
հան հեղուկ գրության մեջ, դրա համար հարկավոր ե նրա վրա  
մերթը նդմերթ շաղ տալ տերմիտ փոշի, վոր հալվում ե ջերմու-  
թիւնն արտադրելով և պահպանում ե իրի տեմպերատուրը:

Տերմիտը գործ ե ածվում նույնպիս խոշոր ձուլվածքներ  
նորոգելու համար. այս դեպքում նրանց մակերեսույթները փափ-  
կացնում են հեղուկ տերմիտ-յերկաթով: Տերմիտ-յերկաթ ստա-  
նալու համար պետք է կատարել տերմիտ ուսակցիա, այս ուսակ-  
ցիան կատարում են այնպիսի տիգելներում, վորոնք ներքեցից անցք  
ունեն: Վորովհետև ալյումինոքսիդը մհատղի յերեսին շուտ ե  
ալնդանում, ուստի ուսակցիան վերջանալուց հետո անմիջապես ալ-  
յումինոքսիդը դուրս են թափում տերմիտ յերկաթի յերեսից,  
իսկ վերջինս լցնում են ձուլվածքի նորոգվելիք տեղերը:

Զոգմանի տերմիտ լեղանակը շատ հաճախ ե կիրառվում այն  
դեպքում, յերբ անհրաժեշտ և մհատղի սեծ մասսաներ ավելացնել  
որինակ, մեծ ատամնավոր անիվներ նորոգելիս, յերբ պետք ե լի-  
նում ատամներ, ճաղեր և այլն զողեր: 18 ա. և 18 բ. նկարնե-  
րում ներկայացրած են պատասխանատու յեռի դեպքեր, այն ե  
յերկաթե կամբչի միացումների ե շոգենավի զնկը կրոշտեյնի տեր-  
միտով յեռցնելը:

### III. ԳԱԶԱՅԻՆ ՅԵՌ

Շուլց կնառողտի ջրային գոզով յեր կիրառվում ե շատ հասութեան 8-ից մինչև 50 և ավելի մմ հաստություն ունեցող թերթեր յեղանելու համար: Յեղ կատարում են կամ յեզրը յեզրի վրա դնելով, կամ սեպածե միացմամբ: Ստացվում են միանգամայն մաքուր և շատ ամուր յեղի կարեր: Ջրալին գազն ստանում են անընդհատ կամ ընդհատ գործող գաներատուններում գունվող շիկացած ածուխների վրա ջուր լցնելով: Ջրալին գազը բաղկացած է 25% ածխաթթվի, 12% ածխածինք-իվի և 63% ջրածնի խառնուրդից: Այդ գազի ջերմար ունակությունը շատ ելքարձր չե, բայց նրա ստանալը թանգ չե, ուստի և կիրառվում ե մասսայական յեղի աշխատանքներում:

Գազ ստանալու համար ծառայող լնդհատ գեներատորները կազմած են մետաղե ցիլինդրներից (գլաններից), վորոնց սերմ անկից նկութից մի պատ և քաշված լինում նրանց մեջ կոքա են վառում, ապա անց են կացվում ջրի գոլորշիներ:

Անընդհատ գեներատորները, վոր ծառած խողովակների ձեւ ունեն, տեղափարելով քուրախի վրա, ատքացնում են. նրանց մեջ լցնում են ածուխ և յերբ ուս շիկանում ե, սիջովը ջուր են անց կացնում: Այդ խողովակները շուր են մաշվում ու ալրվում:

Դրանցից աճեսակատարբուլի ֆլեյմների գեներատորն ե, վոր տալիս ե 50% ջրածին պարունակող գազ, վորի 1 խոր. սեարի ջերմարը ունակությունը լինում է 2550 կ-ր: Ստացված զազը մզում են գազգորդերը<sup>1)</sup> մեջ վարտեղից գազապոմպով<sup>2)</sup> տալիս են ալրիչին<sup>3)</sup>, ուր նա խառնվում ե ողին անպես, վոր ողի թթվածքնը բագալար լինի գազը լիովին ալրելու համար: Ալրիչի տված խառնուրդն ալրվելիս տալիս ե բարձր տեմպերատուր վորից: և ոգտվում են յեղալող մասերը համար: 19 թդ նկարում տրված ե ջրալին գազով յեղանող մթքնալի ընդհանուր տեսքը:

Ավտոզեն յեռ.— Ավտոզեն կոչվում ե այն յեղը, իրք իրերը յեղի յենթարկում՝ տաքացնելով վառարաններում, բայց ա-

առնց հասցնելու հնոցալին յեղի համար պահանջվող ջերմաստիճանին: Ամերիկական պաշտոնական տերմինուրոպիան ավտոզեն ե անվանում յեղի բոլ ը տեսակների ը, բայց ի հնոցալինից: Ռուսաստանում ավտոզեն յեղ կոչվում ե միայն այն յեղը: վոր կատարվում ե գազ-իվին խառնուրդների — զիսավորապես թթվածնի և ացիտելինի կամ ջրածնի — բոցի ոգնությամբ:

Ջրածինը, աշետրինը, բառուգազը կամ լուսագազը թթվածնում այրելով՝ կարելի յե ստանալ բավական բարձր տեմպերատուր, մոտ՝ 3000°:

Յեղի այս տեսակն անվանում են նաև համասեռ յեղ, վորվիճեակե յեթե աշխատանքուրը կատարվեն անպայմանուն կանոնավոր, յեթե ալ-բիչները լինեն որինակիլի, կիրառվող գազերը մաքուր լինեն, ավելացվող մետաղը կանոնավոր պատրաստած լինի, այդ գեպքում յեղը ած տեղում ստացվում ե մի մետաղ, վոր միանգամայն համասեռ ե լինում յեղվող մետաղի մասերի հետ:



Ալտեղից հետեւում ե յեթե ավտոզեն յեղանակով յեղը բած տեղն ուրիշ զույն ունի (քան յեղված մասերը) կամ վրան կողտ (գիկս) ու քափա ունի, նշանակում ե՝ այդ տեսակ յեղը չի կարող համարվել հաջող և հուսալի:

Կարի մակերեսութը հնարավորութան չափ պետք ե հարթ լինի, այս արդեն կախված ե յեղը կատարողի վարպետությունից:

Մետաղի ամրությունը և յերկու րելու ընդունակությունը յեղը տեղում շատ չափաք և փոփոքն: Խզման ժամանակավոր ընդդիմությունը և յերկու ընդունակությունը չպետք ե ավելի կամ պակաս լինեն զբքիս 32 և ջի աղյուսակում ցույց տրված նորմաներից:

Դարրնոցի յեղի տեմպերատուրը մոտ 1400° ե, ամենալավ դեպքում՝ 1600°: Հեղուկ վառելիքը կարող ե տալ մինչ 2200° տեմպերատուր, գաղացին վառելիքը՝ մինչ, 3400°:

Վորպեսզի յեղը հաջող կատարվի՝ կոհելու (ծեծելու) կարիք չի ինի, պետք ե ունենանք շատ բարձր տեմպերատուր, վորովհետեւ

<sup>1)</sup> Գազի ամբար.

<sup>2)</sup> Գազահան մեքենա, պոմպ, նաօս.

<sup>3)</sup> գորելք, ծ. թ.

Յենի ամրության աղյուսակի՝ ուստահանանալան գործառնությի տվյալներով.

Ամբողջական մետաղի	Թերթերի հաստությ.	Ցեցրած մետաղի
1 Քառ. մմ-ի ժամանակակից ընդունակությ. վոր ընդդիքի մութ.	Յերկարելու ընդունակությ. ընդդիքի մութ.	1 Քառ. մմ-ի ժամանակակից ընդունակությ. ընդդիքի մութ.
39,6	15,3	2,5
39,2	27,3	4
39,3	31,3	6
37,8	27,0	8
39,7	30,4	10
37,7	28,0	12
36,7	15,0	15
38,4	30,0	20
41,3	11,0	
40,2	24,5	
38,8	27,5	
35,0	18,5	
36,5	24,5	
34,3	22,5	
34,6	17	
36,6	29	

մետաղների մեծ չերմահաղորդության պատճառով միմայն շատ բարձր տեմպերատուրը կարող է յեռի տեղը տաքացնել մինչ ինուի համար պահանջվող աստիճան, քանի դեռ ամբողջ իրը չի տաքացել Տարրեր գաղեր կարող են ալրման տարրեր տեմպերատուրաւ, որինուի՝

Ջրածինը տալիս է 1900°.

Լուսագաղը ( $50^{\circ}$  ջրածին,  $35^{\circ}$  ածխաջրածին  $\text{CH}_4$  և  $15^{\circ}$  այլ խառնուրդ) կարող է տալ 2300°.

Բենզոլի ( $\text{C}_6\text{H}_6$ ) և բենզինի ( $15^{\circ}$  ջրածին և  $85^{\circ}$  ածխածին) գոլորշիները՝ 2700°.

Բլաստագաղը՝ 2900°.

Ացիտիլենը ( $\text{C}_2\text{H}_2$ )՝  $300$ — $3400^{\circ}$ .

Վորպեսզի գաղերը լիովին ալրվեն, նրանց վառում են թթվածնի շիթում, վորի քանակությունը կանոնավորելով, կանոնավորում են նաև բոցի տեմպերատուրը՝

Զ Ր Ա Ծ Ի Ա

Հայտնի յե, վոր ջրածին ողի թթվածնի հետ միանալով, դույացնում է ջուր:

Թթվածին կարելի լի ստանալ ելեկտրական հոսանքով ջուրը ելեկտրոլիդի՝ տարրալուծման լինթարկելով. կստանանք թթվածին ու ջրածին: Բայց այս լիզանակը թափ է ու վտանգավոր, վո-

րովհետև թթվածնի ու ջրածինի խառնուրդը, — յերբ այս նշութերը զեռնս գտնային վիճակումն են — կազմում են շառաչող գազ, վոր հեշտությամբ կարող են բռնկվել: Ուստի, սովորաբար, ջրածին ստանում են կառուտիկ սովորական գործիքը (կծու նատրիից), վորի մեջ ընկղմում են ալյումին, սկսվում են արտադրվել ջրածին: Ստացվող ջրածինն անց են կացնում կալցիում քլորիդի ծակոտկեն մասսալի միջով, վոր նրան չորացնում են ջրի մնացարդներից ու մաքրում են խառնուրդներից, վորից հետո ջրածինը համարվում են գազգողերի մեջ: Այսաեղից ել ջրածինը ծծիչներով<sup>1)</sup> սղում են պղղատե բարոնների մեջ ու խտացնում մինչեւ 120 տամաժիեր ճնշում:

Մետաղները լիոցնելու համար ջրածինը մի քանի պակասություններ ունի: Տեսականորեն նրա վառվելու տեմպերատուրը պետք է լինի մոտ  $6500^{\circ}$ , բայց իրականում հասնում է միայն  $1900$ — $2000^{\circ}$ , վորովհետև վառվելու ժամանակը ստացվող ջուրը մասամբ նորից տարրալուծվում է, վորի վրա ծախսվում է ջերմության մի խոշոր մասը: Բայց մետաղ լիոցնելու տեսակետից ջրածինի առավելությունն են նրա վերականգնող բնունակությունը, այսինքն՝ բարձր տեմպերատուրում նա մետաղների ոքսիդներից հեշտությամբ են խում թթվածինը:

Յերբ մետաղը յեռի լին լինթարկում ջրածնի ու թթվածնի բոցով, վորի մեջ ազատ ջրածնի ալելուրք է լինում, ստացվում են մետաղապես մաքուր կար: Այդպիսի լիոր կարելի լի կատարել առանց հալով փոշիների, մի հանգամանք, վոր մեծ կարերի զեպքում քիչ նշանակություն չունի: Դրա շնորհիվ, լիոր եժան և նստում, և աշխատանքի անհրաժեշտ ժամանակը փոքրանում են:

#### Լ Ա Խ Ա Գ Վ Ա Գ

Լուսագաղն ստանում են տորֆի, փայտի և քարածխի չոր թորումով: Ստացված գաղը մաքրում ու հավաքում են զագգուգերի մեջ: Նա շատ արժան է նստում: Սակայն նրա վառվելու տեմպերատուրը թեև բարձր է ջրածինի վառվելու տամանակ դեպքում շատ բարձր է իրեր լիոցնելու և մանավանդ մետաղներ կարելու համար: Ուստի լիոցնելու համար նա գործ է ածվում միայն մի քանի զեպքում:

Բ Լ Ա Խ Ա Գ Վ Ա Գ, բենզու լիզ բենզինի բարձր և բառուգաղն արդեն ունեն բոցի բավականի բարձր տեմպերատուր, բայց քիչ են գործ ածվում, վորովհետև լիոցնելու ժամանակ ծակոտկեն կար են տալիս: Այս բացատրվում է նրանով, վոր այս գաղերի վառվելու ժամանակ

<sup>1)</sup> Պոմպեով նասուներով:

արտադրվում ե աղատ ջրածինը, վոր լուծվում ե հայած մետադում, իսկ յերբ մետազը սառչում ե, ջրածինն արտաքսվում ե և ծակոտկենություն ե գոյացնում. Բլարուզազը, բացի զրանից, շատ անտնտեսական ե և թանգ: Բենզինն ու բենզոլը, շնորհիվ նրա, վոր կարող են պահել հեղուկ վիճակում, ամեն տեղ կան, ամեն տեղ ել առանց դժվարության նրանց կարելի յե դարձնել գոլորշի, ուստի հաճախ են գործածվում ու մոնտի աշխատանքներում, որինակ՝ կամուրջներ և ուրիշ կառուցվածքներ վերականգնելիս, մանավանդ ու պահպան ոպերացիաների և արշավանքների ժամանակ:

Ա. ց Ե Տ Ի Լ Խ Ը

Ացետիկենն ամենատարածված գազն ե ավտոգեն յեռի համար: Թթվածնի մեջ վառվելու նրա տեմպերատորը հասնում է մինչ 3400°. ամեն տեղ ել առանց դժվարության կարելի յե նրան ստանալ ցանկացած քանակությամբ. նրա արժեքն անհամեմատ պակաս ե, քան մյուս գազերինը, և համապատասխան պայմաններում նրա գործադրությունը բավական անվտանգ է: Ացետիկեն ստացվում ե ջրի՝ կալցիում-կարբիդի վրա աղղելուց: Կալցիում կարբիդը մետաղական կալցիումի թուլ միացություններ ածխածընի հետ: Այդ միացությունը կատարվում է մի քանի հազար ամպեր ուժ և 50 վոլտ լարում ունեցող ելեկտրական հոսանքով՝ ելեկտրական վառարաններում, վորոնք բեռնված են լինում չհանգցըրած կրով ու կոքսով:

Ստացված՝ հալված կարբիդը թողնում են, վոր սառչի, վորից հետո կտոր-կտոր են անում և պահում են հերմետիք անոթներում, նա գրեթե անդույն բյուրեղական պրոցեսում է:

Կալցիում կարբիդը շատ հիդրոսկոպիկ ե, այսինքն՝ աղածությամբ ջուր ե ծուռ իր մեջ, ուստի պետք ե պահպի ամեն կողմից փակված անոթներում և չոր շինություններում: Զրի աղդեցությունից նա, նախ՝ կորցնում ե անգունությունը, ստանում է մոխրի գույն ապա՝ քայլքայփում դառնում ե բաց մոխրագույն փոշի, վոր կալիցիումի ոքսիդի հիգրատ եւ Քայլքայփելիս արտադրում ե մեծ քանակությամբ ջերմություն և այցելին զազր, վոր սուր անդաւր հոտ ունի: Ողում ացետիկենը վառվում ե խիստ ծուխ տվող բոցով այն պատճառով, վոր լիովին չի այրվում: Բայց հատկապես ացետիկենի համար պատրաստված այրիչներում վառվում ե վառ-սպիտակ բոցով: Սովորական մթնոլորտային ճնշան տակ ացետիկենը վտանգ չի ներկայացնում, բայց ճնշումը բարձրացնելիս նա բռնկվում ե ահագին ուժով:


Ացետիկենը հեշտությամբ և հեղուկանում՝ քիչ սառցնելուց և փոքր ճնշուսից:

Երիվ այրվելու համար ացետիկենի մեկ ծավալը պահանջում է

1,25 ծավալ բրիւծին. Կալցիում-կարբիդի մեկ կիլոգրամը կարող է արտադրել 200-320 լիտր ացետիկեն:

Ցեթե չեն կամենում կամ հնարավոր չի աշխատանքի տեղում ացետիկեն ստանալ, գործ են ածում լուծված ացետիկեն:

Ացետիկենը լավ ե լուծվում ացետանի մեջ, վոր անգույն, յնդող հեղուկ ե, ստացվում է քացախաթթվալին կալցիումի տաքացնելուց: 760 մմ ճնշման տակ ծելսուսի 15°-ում ացետանի մեկ ծավալն իր մեջ լուծում է ացետիկենի 24 ծավալը: Այս լուծույթն արդեն ամենելին այն վտանգը չի ներկայացնում, վորպիսին ներկայացնում ե սեղմած գազային՝ կամ հեղուկ ացետիկենը: Ացետիկենի ացետոնային լուծույթը ծծիչով<sup>1)</sup> լցնում են պողպատերանները, վորոնք լցված են լինուած ծակոտկեն մասսայով, վորպիսի ացետիկենի մի մասը ծախսվելու դեպքում հեղուկի մակերեւոյթի վրա դատարկ տարածություն չգոյանա, վորովհետեւ վերջինս կարող է լցվել թանձրացած ացետիկենով, վոր կարող է պատճառ գառնալ բալոնի բռնկվելուն: Ծակոտկեն մասսան, վոր սովորաբար կազմված է լինում կիզելգուրից և փայտածից, բանում ե բալոնի: Ճավալի ընդամենը <sup>1/4</sup>-ը, իսկ մնացած <sup>3/4</sup>-ը բռնում է ացետիկենի ացետոնային լուծույթը:

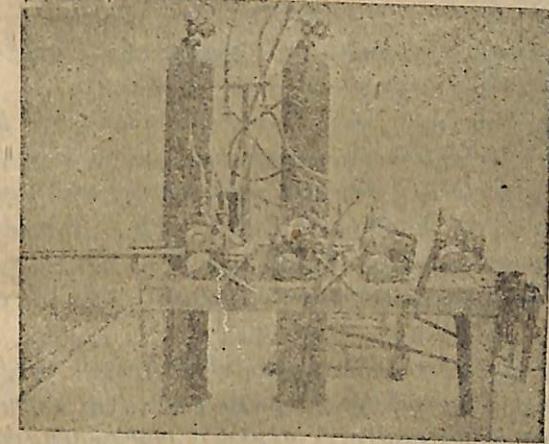

Նկ. 19. Ա. Բարձր նիշման գազերով յեցնելու սարքավորումը.

Ճնշումն ալիքացնելիս, ացետիկենի ացետոնի մեջ լուծվելու ընդունակությունը մեծանում է, որինակ, 12 ատմասֆեր ճնշման տակ ացետիկենի մեկ ծավալն իր մեջ լուծում է մինչև 300 ծավալ ացետիկեն: Այս գեպքում լուծույթը բռնկվելու ավելի քիչ հակումն ե ունենում, սակայն յերբ բալոնում ճնշումը հասնում է 20 ատմասֆերի, ացետիկենը հեշտությամբ բռնկվում է:

1)Պոմպով, նասոսով

Ազետիլենի լուծույթի (նուրացրած ացետիլենի) համար նորմալ նևում համարվում է 15 մբռնուրը, յեվ վո, մի դեպքում չի բայլացրվում նևումը մեծացնել մինչ 20 առմասներ։

Վորովհետեւ լուծած ացետիլենը 5 կամ 6 անգամ թանգ է, քան զեներատորով ստացածը, ուստի նրան զործ են ածում միայն փոքր աշխատանքներում, մասնավանդ վոր միանդամայն անվտանդ է և պորտատիվ (տեղափոխելու համար հարմար է)։

Գեներատորներում ստացող ացետիլենն աշխատանքի յե մասնում 0,01 ատմասովեր գերճնշման տակ, այսինքն՝ զրեթե նորմալ միջնորդային ճնշումով և կոչվում է ցածր ճնշման ացետիլեն։ Բալոններից ացետիլենն աշխատանքի յե մասնում 0,5 ատմասով գերճնշման տակ և կոչվում է բարձր ճնշման ացետիլեն։ Բարձր ճնշման զագերով լիցնելու սարքավորումը տրված է 19 ա. նկարում։

Ցածր և բարձր ճնշումների համար ալիքները տարբեր են և չեն կորող փոխարինվել մեկը մեւսով։

#### Կ Ե Ա Խ Տ Ա Խ Ա Ր Ե Կ Ե

Ացետիլեն ստանալու համար գեներատորները լինում են 3 տարրեր տիպի։

1. Գեներատորներ՝ լցնովի (լցնելու սխտեմի), վորոնցում կալցիում-կարբիդը, ինչքան վոր կարիք են լինում, լցվում ե ջրի մեջ ձեռքով կամ ավտոմատ լեղանակով։

2. Գեներատորներ՝ ընկղմող տիպի, վորոնցում կարբիդը և ջուրը զտնվում են միենուն ապարատում, բայց կարբիդ պարունակող մազն ընկղմում է ջրի մեջ միայն կարճ ժամանակով, ապա նորից մեկուսացվում է, ինչքան վոր կարիք ե լինում։

3. Գեներատորներ՝ կաթիչքի սխտեմի, վորոնցում ացետիլենը հարկադրությամբ ստացվում է ջրի՝ կարբիդի վրա

Այս լեռորդ տիպի գեներատորները զրեթե զործ չեն ածվում յենի սարքավորումներում, բայց լայն զործադրություն ունեն լուսավորության զործում, որին ակ, ավտոմատիկներում։

Առաջին տիպի լցնովի ապարատներն ամենակատարյալն են զազի մաքրության և կարբիդի լրիվ ոգտագործման տեսակետից, այդ տիպին եպատկանում «Սիրիուսի» ապարատն ավտոմատորեն լցնող կամերայով (նկ. 29)։


Սիրիուսի ապարատը կազմված է հետեւյալ մասերից. գազգոլղեր C, վորի ցածրի մասում գոյանում և ացետիլենը, զազային զմբեթ F, ուր հավաքվում է ացետիլենը։ Գազգոլղերը ծառալում ե ացետիլենը մատրիլու համար, նրա վորեւ մասով անցնում Ա խողովակը՝ վերի ձագարով պորտատիվ ացետիլենը համաչափ դուրս գա։ Ացետիլենը հավաքվում է խցիկի մասում և այլական մասում կամերայով։

և ավտոմատորեն լցնող C կամերան՝ ութ բաժանմունքներով, գրբոնք փակվում են հետ ու առաջ տարվող փակիչներով (չճառայքամի): Գողազլանի հետ միացած են Ա մաքրիչը Յ ապահովիչը լուցը Ապարատը գործի գցելու համար (ընթացքի գցելու համար) ավտոմատորեն լցնող կամերան լցնում են մանրացրած կարբիդով։

Հետո M ձագարով գազաղանի մեջ ջուր են լցնում մինչև P ստուգիչ ծոր ակը, իսկ N ձագարով ջուր են լցնում Յ ապահովիչը խցիկը։ Հետո՝ գազաղանի և նրա մեջ դրած F զմբեթի տրանքներով ջուրը լցվում է գազաղանի կողմանակին և միշտ ջովը տարած կամերանուրը՝ մինչև վոր ջրի մակերևույթը կանգնում է յ զրեթից 19–25 սմ ցածր, և ապարատն արգեն պատրաստ է զործադրության համար։ Կարբիդի առաջին լիցքը ձեռքով են զցում և խողովակի միջով։

Այս Ա խողովակի ցածրի ծայրին թաթերով ամրացրած է մի մետաղե կոն, վորի հիմքի տրամագիծն ավելի մեծ է Ա խողովակի տրամագիծից։ Կարբիդն ընկն ելով այս կոնի վրա, նրա վրա լիցք անում և ջրի մեջ և բնկնում այն ցանցի վրա, վոր ներդրած է Յ գազաղանի կոնաձև ծայրի առաջ։ Անմիջապես սկս լում և քայլքայտն և ացետիլենի արտադրումը, վորի ըշտիկները ջրի միջնով վեր են բարձրանում և հավաքվում են Ֆ զմբեթի տակ Յ երր ացետիլենը զմբեթի տակ բավականի խտանումն, իր ճնշումով բարձրացնում է զմբեթը։ Ա մաքրիչից մի խողովակի և տարած զետի գմբեթի վերի մասը. այդ խողովակով ացետիլենը գալիս և Ա մաքրիչը և այստեղ թողնելով իր բոլոր խառնուրդներն ու խոնավության մասցըրները, Շ խողովակով անցնում և Յ ջրալին ապահովիչ խցիկը Խողովակը հասնում է մինչև Յ խցիկի հատակը և ծալրում մի ցնդիչ ցանցաձե մի ծածկոց, վորպեսդի ացետիլենը համաչափ դուրս գա։ Ացետիլենը հավաքվում է խցիկի վերի մասում և այնտեղից Յ ծորակով արգում և այլիչին ռանդով (խողովակով)։

Վորքան վոր գազը ծախսվում է, գազալին զմբեթն իշնում և կ ի ի հետ իշեցնում է է ծողը, իսկ սա Տ շթայի միջոցով ձը գում և բ արգելանիվը, վոր պատում է լցնող կամերան և բա-

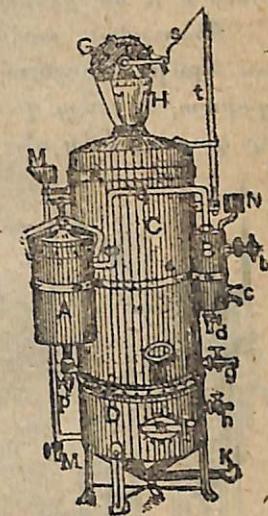

Նկ. 20 Սիրիուսի տպարար  
կամ զեներատորը

շում և նրա բաժանմունքներից մեկը, վորի շնորհիվ նորից կա ը-  
րեղի մի լիցք ընկնում ե ապարատի մէջ: Սրանց հետո զեներա-  
տորի աշխատանքը նորից կրկնվում ե սկզբից:

Գաղաղանի հիմքի մոտ դրված ցանցը նրա համար ե, վոր-  
պեսզի կարրիղի կտորները չխառնվին արդեն քայլայված կար-  
բիղի հետ, վոր ցանցի անցքերով արդեն թափված ե լինում  
գաղաղանի հատակին, վորտեղից, աշխատանքը վերջացնելուց  
հետո, հեռացնում են և ծոբակով: Ցանցը մաքրելու համար ծա-  
ռալում ե R մտոցը (պատուհանը):

Յեռուցման արհեստանոցներում ջատ հաճախ գործ են ած-  
վում «կույու» ապարատներ (նկ. 21), վորոնք նման են «Սիրիուս»  
ապարատին, բայց դաղագմբեթ չունեն: Նրա փոխարեն, ացետի  
լենը գաղաղանից գնում ե մի առանձին գաղաչափ, վորից հետո  
արդեն ծախսվում ե: Այդ ա-  
պարատներն ունեն առանձ-  
նապես կատարելազործված  
մաքրիչներ:


Ընկղմող տիպի պարատներն  
այսպես են կառուցված, վոր  
կարրիդ պարունակող լիցքի  
արկղը միացած ե գաղա-  
գմբեթի հետ ու նրա հետ  
միասին բարձրանում և  
իջնում ե: Յերբ գմբեթի տակ  
գաղ չկա, լիցքի արկղի ցա-  
ծի մասը, այսինքն՝ ցանցն  
ու իր վրայի կարրիդը կրպ-  
ում է:

Նկ. 21. «Կույու» ապարատ  
կամ զեներատոր

Հում են ջրին, վորի հետելանքով արտադրվում ե ացետիլեն:  
Ացետիլենը մաքրիչի միջով անցնելով հավաքվում և գմբեթի  
տակ, ուր նրան բարձրացնելով, բարձրացնում ե նաև լիցքի արկ-  
ղը, մեկուսացնելով կարրիդը ջրից, վորի հետեւնքով ացետիլե-  
նի արտադրումը ընդհատվում ե: Կարրիդի քայլայման պրոցեսը  
ցանցի միջով թափվում են ապարատի հատակին, վորտե-  
ղից հեռացվում են նույն լիղանակով, ինչպես ասացինք Սիրի-  
ուսի ապարատի մասին խոսելիս:

Գեներատորների շատ սիստեմներ կան, բայց նրանք բոլորը  
տարբերվում են միայն մանրամասնությունների կառուցվածքով.  
Իսկ նրանց գործողության պրինցիպը ցույց տվածներից մեկն ե,  
կամ մուսա՞ կամ կարրիդն ե զցվում ջրի մեջ և կամ ընկդում  
ու հանվում ե ջրի միջից: Կաթիչքի սիստեմով կառուցված ապա-  
րատներ ներկայում են զբեթե շկան: Այդ սիստեմը գործ ե ածվում

միայն հեծանիվների կամ ավտոմոբիլների գեներատորներում՝ լու-  
սավորության համար: Մեծ աշխատանքներում կառուցվում են  
գեներատորային ամբողջ կայաններ, վորոնցից մեկը տալիս ենք  
21 ա նկարում: Իսկ շարժական գեներատորային սարքավո-  
րումները տրված են 21 ր. և 21 դ. նկարներում:

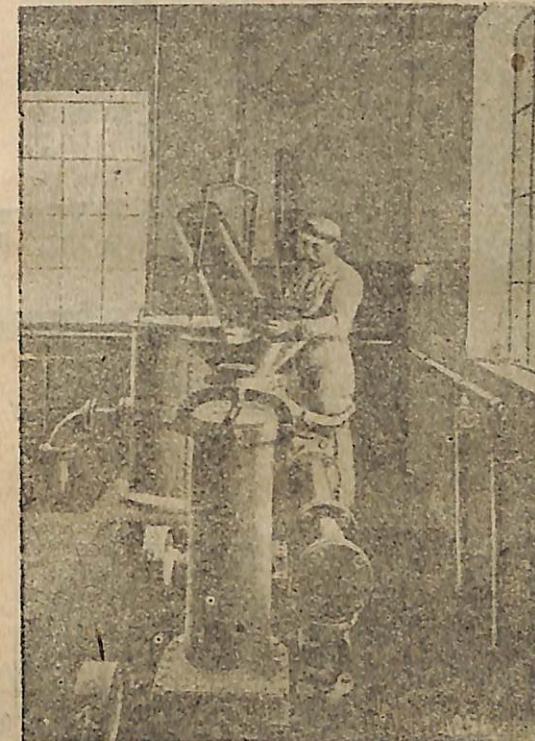


Նկ. 21. ա. Կենտրոնական գեներատորային կայան,  
գեներատորի լուսնը.

Ացետիլենի արտադրան ժամանակ արտադրվում ե նաև մեծ  
քանակությամբ ջրմություն: Վորպեսզի գեներատորի տեմպե-  
րատորը Ցելսիուսի 45–50-ից բարձր չէ: Առաջապահութ-  
ակեցք ե զուր պարանակի 10 լիտրից վոչ պակաս՝ Կարբիդի լիցքի  
1 կգ-ի դիմաց:


Բարձր տեմպերատորը ստանալու համար անհրաժեշտ ե գա-  
զի վառումը կատարել վոչ թե ողի շիթում, այլ մաքուր թթված-  
նի շիթում:

Թթվածին ստանալու քիմիական և ելեկտրոլիտիք յեղա-  
նակները չափագանց թանգ են: Համեմատաբար, թթվածինն  
ետան և ստացվում ողից: Ողը պարունակում ե մոտ 1% ծավալ  
թթվածին և 4% ծավալ տղում և այլ խառնուրդներ, ուստի թթվա-

ծին ստանալու ամենապարզ և ամենահեշտն է եղանակն ուղից ստանալու և: Ողից թթվածին ստանալու համար կան տառա-

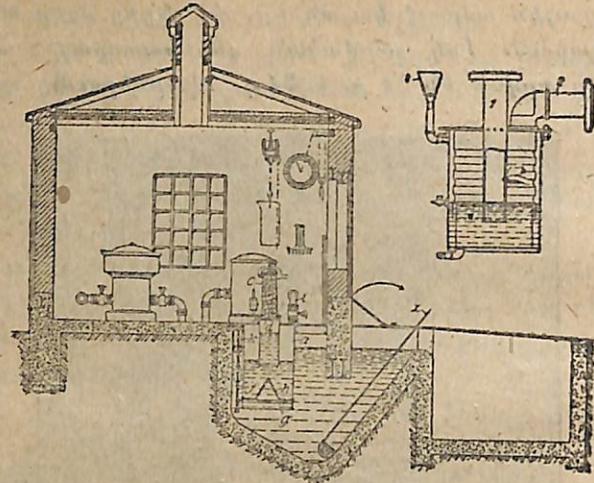


ծին մեքենաներ, վորոնցում մաքրած ու չորացրած սղը, նախ կոմպրեսորով սեղմկում և մինչ 200 մթնոլորտ, ապա աբագ լայ-

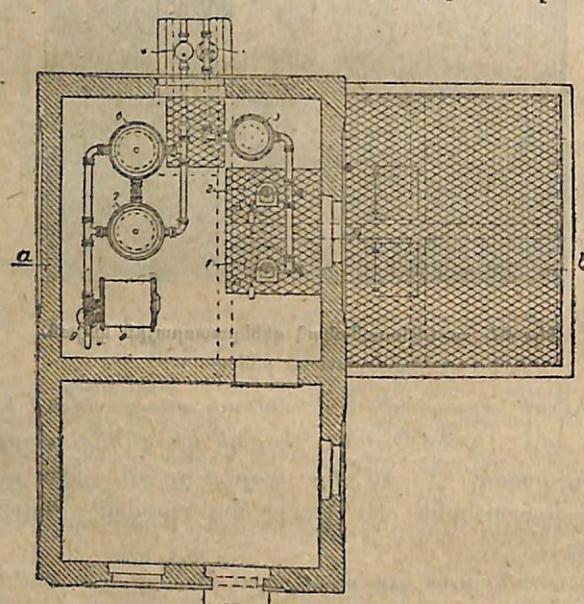

Նկ. 21. Բ. զեներատորային կայանի սլամը.


նանում և, վորից ստոչում և ու փոխարկվում մավի գույնի (լերկ նանույն) հեղուկի: Աղոտը թթվածնից ավելի հեշտ և գողորշիանում, ուստի հեղուկ ողի միջից ավելի շուտ և արտադրվում, մեռում

ո միայն թթվածինը, վոր մի անգամ ել մաքրման յենթառկվելով՝ հավաքվում ե գաղաղլաների մեջ, վորտեղից պոմպով մեռում են բալոնների մեջ, ուր նա ունենում ե մինչ 125 մշնոլորտ ճնշում: բալոնների մեջ նա պահպանվում ե գաղացին զրությամբ:

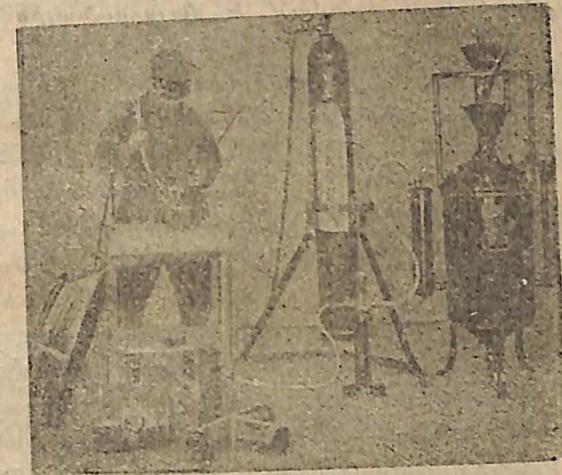

Նկ. 21 գ. Շարժական սուրբա խորամ քրիստոն-ացենտի- լենյան յենի համար.

Թթվածնի բալոնների ներսում վոչ մի ձակոտկեն և առաջ չի լինում: մնացածը, զիսի կառուցվածքի բացառությամբ, բոլո- րովին նման և սցենիլեն պարունակող բալոնները պա- րունակում են 1300 - 5200 լիտր թթվածին (1,3 - 5,2 խորանարդ մետր):

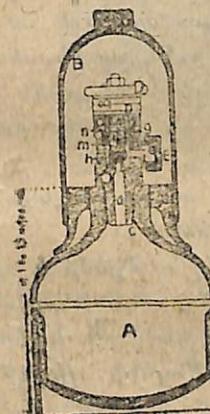

Նկ. 22. Բալոն

Բալոնը ցիլինդրի ձևունի, բայց ունի և մի զլիի կե, վոր նման և շի գոկորդի (Նկ. 22): Աայս զիսիկը թե ներսից և թե զրահից ունի պարուցներ (պտուտակագիծ, հարեզա): Կոկորդի մեջ ներպատճան և Ը բրոնզե ծորակը, վոր մի անցք ունի թթվածինը ներս թող- նելու համար և բացվում ե Ծ թափանակով: Թթվածնի փախու-



Նկ. 23. Մարմել պատճ և ռեստրու

ար առաջն առնելու համար ծորակը (պարզուրներից վեր) պատաժ և սետինով, Գլխիկի արաւաքին պարուների վրա պտտելով հացցնում են Յ ծածկոցը, վորպեսզի ծորակը պաշտպանված լինի կոտրվելուց; Յ ծածկոցը վերեւում ունի մի գեցանիստ ծ զլիիկ, վոր ամրացվում կամ հաճախում և մայր-բանալիով (բաշխություն)։

Հյուրեկ քաղաքի «Դրեգերվերկեն» ֆիրման իր պատրաստայ բալոնների մեջ մի առանձին տեսակ ծորակներ ե դնում, վորոնք ոհտինի փոխարեն պատած են լինում ֆիրրով (նկ. 24)։

Անհրաժեշտ ե հետևել, վոր աշխատանքը վերջանալուց հետո թե վենտիլը և թե ծածկոցը կիսէ պտտած լինեն: Պետք ե ու շք դարձնել, վորպեսզի բալոնի՝ բրվածի հետ սփառ բոլոր մասերը լուս, կամ վառվող ալ նյութեն վայական կամ կեղտուփած չլինեն,

վորովհետև դրանից թթվածինը կարող է բոցվառվել և բալոնը կարող և պայթել: Բալոնները պետք ե պահպեն սառը տեղում, վորի տեմպերատուրը կարող է լինել  $0 - 10^{\circ}$  ըստ ցելսիուսի, ամեն չի կարելի դնել արեկի տակ, վառարանների կամ վառվող ապարատների մոտ:

Բալոնի ճնուավորությունն ալրիչից 2 մետրից պակաս չպետք ե լինի: Տեղափոխելու ժամանակ բալոնի վրա պետք ե հացցնել բրեկենակից պատրաստած և բոնիլու տեղեր ունեցող կորսետ: Չի կարելի տեղափոխել մեջքին զրած և, առանապահ, ամեն կիրապետք ե պառական գործիքը լինել նրա հետ, թույլ չտալ շպրուել բալոնը կամ թխկացնել գետնին կամ պատերին:

Այս անհրաժեշտ ե մանավանդ լու ցուրտ լեզանակներին, յերբ բալոնները շատ սոթիլիկ են դառնում:


Բալոնները պետք ե պահպեն կանգնած դրությամբ և ծածկած շնորհում: Սալիքը վրա տեղափոխելու բալոնները դնում են սալիք լիքարությամբ՝ գլխները տարբեր կողմերում, լիքեմն շարում են յերկու տակ, բայց վոչ ավելի: Բալոնի գլխիկի մեջ ներպատուած և լինում մի առանձին ծորակ, վորի վրա լինում և մանումները:

Զավ դից դրություն լուզնելուց առաջ բալոնները փորձում են մինչև 250 տամասփեր հիգրավիդ ճնշումով, և նր սոց վրա ցույց են տալիս (ինչպես շուզեկաթսաների վրա) կրակին փորձի լինթարկելու ժամանակը, բալոնի առարկությունը (պարունակումը), կրուը և ալին: Մանումների ցուցառնությունը և բալոնի տարողությամբ կարելի լի վորությունը պարագանելի բրվածի բանակը:

Սրա համար պետք ե միայն բալոնի տարողությունը բազմապատճեն նրա ներսում լեզած ճնշումով:

Ացեաիլենի բալոններում այդ չի կարելի անել, փորովհետեւ, ացեաիլենից բացի, այստեղ կա նաև ացեատոն և ծակոտիկեն մասսա:

Նայած թե կատարվող աշխատանքն ինչ բնույթ ունի, գործ են ածում թթվածինի այս կամ այն ուժի շթթ, վոր միշտ փոքր բալոնի ներսում լեզած ճնշումից: Վորքան բալոնից թթվածին ավելի յե ծախսվում, այնքան նրանում ճնշումը պակասում է, ուստի և շթթ ուժը հետպատե փոքրանում եւ Վորպեսզի բալոնից գուրս լիկող շիթը շարունակ անհրաժեշտ ճնշում ունենա, գործ են ածում ուղղուկիոն փական, այդ ճնշումը ցույց է տալիս ուղղուկցիոն (գետանդեր) մանումները, վոր կոչվում ե նաև մանուգետանդեր:

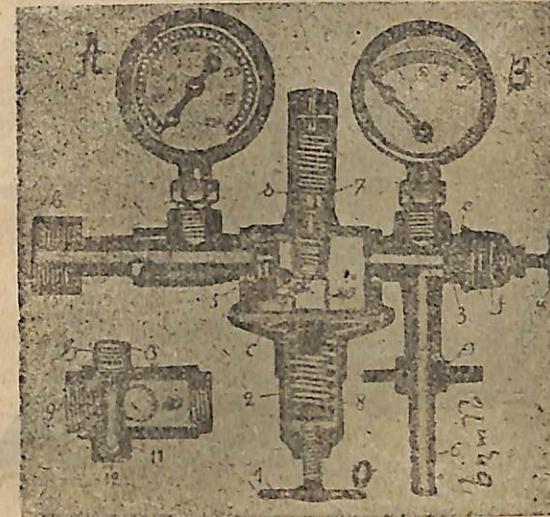


Նկ. 25, Մանումետր-գետանդեր

Նա կաղմած ե լիքումանումետրից Ա և Յ<sup>(1)</sup>) և Յ գետանդերից: Մանուգետանդերը կամ ամբաց լում ե բալոնի վենտիլին պարզություներով (քըզեն), կամ նրա հետ միաց լում ե սետինե լանգով (նկ. 25): Լիքին գետպերը, վորպեսզի այդ լրանգը չպատռվի, բալոնի վենտիլը լիքիք լրիվ չեն բացում, ալլ միայն շատ թթվակի: Ինարկե գերազանցելի լի զործածել մանուգետանդերը, վորը մայր-պտուակով միացվում ե վենտիլի պարունակին (նկ. 26)<sup>(2)</sup>:

(1) Բ Մանումետրը ցույց է տալիս ներքին ճնշումը, այսինքն՝ թթվածին ճնշումը բալոնում, իսկ Յ մանումետրը ցույց է տալիս դուրս յեկող թթվածին թթի ճնշումը (արտաքին ճնշումը, կամ, ինչպես սառում են՝ շաշխատանք ճնշումը):

(2) Յ սկալում ցույց տրված է պտուակին և հաջողում բալոնի վենտիլի պարունակին:

Բարոնից թթվածինը մտնում և մանոմետրի ցածր թ խողովակը (նկ. 27) և ձ կամերան, ուր դրված ե ցանցը, վոր պաշտպանում և մանոմետրը բարոնից լեկող փոշուց: Կ խողովակով թթվածինը մտնում և Ա մեծ մանոմետրի մեջ, վոր, զրա չնորմիվ, ցուց և տալիս բարոնում յեղած ճնշումը: Կ խողովակի պատի մեջ դրած և նաև ց սեղուկցիոն փականը, վոր տեղավորված և ի անցքում: Ձ փականը կիպ փակում և ի անցքը, ո զսպանակի շնորհիվ, վոր գործում և Տ ծակի միջոցով:

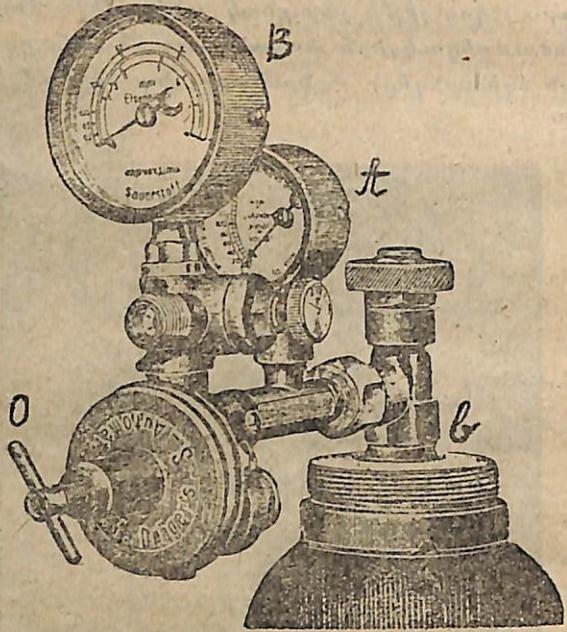

Նկ. 26. Մանոդետանդեր՝ մայր-պտուտակով


Ո Զսպանակի յերկրորդ ծայրն ամրացրած և Մ դիսկի կենսարունին. այս դիսկի մյուս կողմից ճնշում և այդ դիսկի վրա Ա զսպանակը, վորի ուժը կանոնավորում են Օ պտուտակով, ո զըսպանակն այն հաշվով և շինված, վոր ց խցանով (փականով) միշտ փակում և ի անցքը՝ ամեն անգամ, յերբ ճնշումը Մ դիսկի վրա հավասարվում և մթնոլորտային ճնշման, ինչ ճնշում ել թեկուղ ցուց տա ալդ ժամանակ: Ա մանոմետրը Յեթե Օ պտուտակով սեղմենք Ա զսպանակը, վորի շնորհիվ կսեղմի և ո զմպանակը, այդ զեպքուր ց խցանը քիչ հետ կցա և բալոնից թթվածինը բաց կթողնի Ը կամերայի մեջ, վորի հետ միացված և Բ շաշխառող մանոմետրը ապա թթվածինը Ը ծորակով անցնում և սեղինե շլանգը, վոր միացրած և այրիչին:

Օ Պտուտակով սեղմումը կանոնավորելով կարելի լե Ծ կա-

մերայում ստանալ այս կամ այն ճնշումը, վորպիսին ցույց կտա Ե մանոմետրը:

Ը կամերայի վերևում կա նաև զսպանակավոր պաշտպանողական թ փական, սա պետք ե զալիս այն գեղաքում, իբր վարեե անկանոնություն և պտուտակում ց խցանի հետ: Այդպիսի գեղաքում թթվածինը լեթե մեծ ճնշումով մտնի կամերան, որ ան չի պատրի, այլ զսպանակի ճնշումը հաղթահարելով, կրածրացնի թ փականը և սուլոցով զուրս կցա դեպի ող. լեռ կատարող վարպետն իսկուցն կսկատի այդ, կփակի բալոնի վենտիլը և կուղղի մանոդետանդերը:

Վորպեսզի մանոմետրը կիպ կպչի վենտիլին, սրանց արանքներում դնում են ֆիբրից կամ արձճից շինած բարձեր, միշտ զեպքում կարելի լինի փոխարինել նորով:

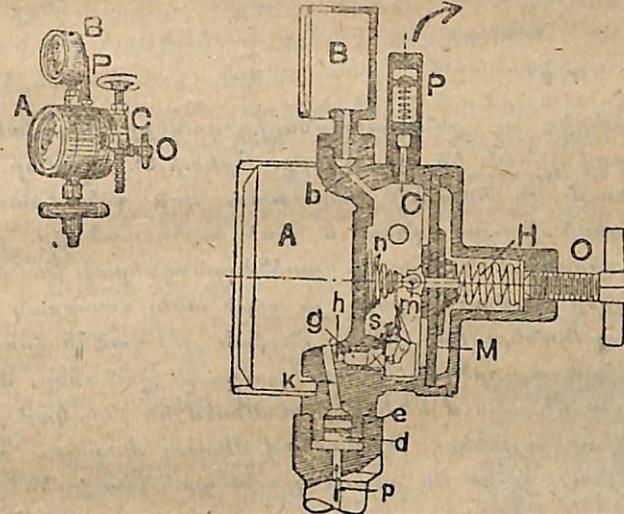

Նկ. 27. Մանոդետանդեր.

պետք ե այդպիսի բարձերի պաշար ունենալ, վորպեսզի վիշտանը զեպքում կարելի լինի փոխարինել նորով:

Ավելի լավ ե զործածել ֆիբրի բարձեր:

Բացի նկարագրած միակի մանոդետանդերից, մեծ հաստության մտեղ կտրելու առանձնապես պատասխանատու աշխատանքների համար յերբեմն զործ են ածում կրկնակի զետանդեր, վոր միակից տարրերվում և նրանով, վոր ունի յերկու ինքնուրույն Ը կամերաներ՝ աշխատող մանոմետրերով: Թթվածինը բալոնից մտնում է յերկու կամերաները վոչ թե միաժամանակ, այլ նախ մեկը, ապա մյուսը: Յերկու կամերաներից թթվածինն առանձին շլանգներով զալիս ե այրիչ, վորն ունի հատուկ կառուցվածք: Այրիչն աշխատում ե, նախ թթվածին ստանալով մեկ կամերայից,

իւկ յերբ պահանջվում ե գազի շթին տալ առանձին ինտենսիվ-վություն (ուժ, լարվածություն) և ոքսիգացնող ընդունակություն՝ յերկրորդ կամերն և սկսում թթվածին տալ և զրանով ուժեղացնում ե թթվածնի հոսանքը:

Մանողետանգերները պետք ե պարբերաբար ռւզարկել ստուգման, Գործածելիս յերթի չի հարկավոր նրանց յուղել, լվանալ կամ մաքրել ինքն իրեն վառվելուց և բռնկումից խուսափելու համար։ Կանաչ բռնելու դեպքում պետք ե մաքրել չոր և թարմ նամակի թղթով, կամ փոշով, այն ել միայն արտաքին մակերեւութները։ Վորովհետեւ վոչ բոլորուին բարեխիղճ պատրաստած փականները հաճախ բռնկվում են մեծ ձնշումից, յերբեք չպետք ե վենտիլը միանգամբից բանալ, այլ աստիճանաբար, և այդ ժամանակ պետք ե կանգնել բալոնի հետեւմ, փականի հակառակ կողմը։

~~G l u b q G b r p~~

Բալոններից ու գեներատորներից գազերը խողովակներով ու շլանգներով գնում են այրիչները. Այստիկենի համար սովորաբար շինում են հատուկ գազատար, վոր գեներատորների շենքից պատերի վրայով գնում ե ինոի արհեստանոցը. բալոններից գազը վերցնում են ուղղակի ռետինե շլանգներով. Ցածր ճշնդան այստիկենի համար կտրելի յե գործ ածել հասարակ ռետինից շինած շլանգներ. Խոկ բարձր ճնշման թթվածնի ջրածնի և ացետիկենի համար գործ են ածում կառչչուկներ, վրոնք վուլկանացրած են լինում և ներսից ունենում են մեկ կամ յերկու պարուսինե և ածիլույթներ. Թթվածնով մետաղ կտրելու աշխատանքների համար գործ են ածում դրահապատ կառչչուկներ,

Զրահապատ շլանգները, վոր աշխատում են 4—5 ատմասֆերով, ստուգում են՝ յևնթարկելով մինչ 25 ատմոսֆեր ճնշման, Զրահապատ շլանգները փոխարինել կառուչուկե պատրան ունեցող մետաղական շլանգով կամ ընդհա լառակն, ցանկալի չե և ձեռնըստու չե, վորովհետև նրանք հեշտությամբ պատրավում են: Ամենալավ և գործնական դրահապատ շլանգները նրանք են, վոր շինովում են առածգական ուղղիքից և զրափից հրուսված են լինում վշե ծածկությով, կամ պատած են լինում քաթանով, Յեթե աշ-

Ծլանգների սերքին տրամադրել թթվածնի համար պետք է լինի 6 մմ. ից վոչ պակաս, այսիւենի համար 8 մմ. ից վոչ պակաս, բայց 10 մմ. ից ավելի չպետք ե լինի:

զանգի յերկարությունը բալոնից մինչ այրիչ չի կարող  
3 մետրից պակաս լինել նորմալ և 4 մետրը՝ 10 մետրից ավելի  
յերկարություն ունեցած դեպքում ճնշումն ալրիչում շատ խիստ  
պակասում է, ուստի պետք ե մանողետանդերում ճնշումը քիչ բարձ-  
րացնել:

Յերկար շահնդը և նրա կանոնավոր ներքին տրամադրությունը ապահովում են այն, վոր լիթե վորեւ պատճառվ կրակն ընկնի շահնդի մոջ, կանգչի և բռնկում տեղի չը ունենա:

Յեթե շանգի յերկարությունը բավարար չէ, յերկարացնում են, ձայրին կտոր գցելով. այդ արգում և մի պղնձե խողվակի սպնությամբ, վորի արտաքին տրամագիծը 2-3 մմ ավելի յեւ լանգի ներքին տրամագիծը, Ըանգի միացվող ծայրերը հազցնում են 5-8 սմ իրկարություն ունեցող պղնձե խողովակի վրա այնպես, վոր մի ծայրը կլալ կպչի մյուսին, և ամուր փաթթում են մհտաղալարով, սակայն այնպես, վոր լարը շլանդ սերը չկտրի:

Վորովին այսպիսի միացումները (կապերը) թույլ են լինել, ուստի, ինթե հնարավոր են, նբանցից պետք են խույս տալ:

Համենայն դե զս մի շանգում այդ  
պիսի միացում մեկից ավելի չի կա  
բեր անել:

Ծլանգի միայրած ծալքը լսվ և ամ  
րացնել հատուկ սեղմակների ոգնու  
թեալ (յի, 28):

**Горелки** (горелки)

Ելանգներով գաղերը մտնում են  
այբիչի մեջ, ուր նրանք խառնվում են Նկ. 28. Սեղմաներ՝ շլանզի  
իրար ու վառվառ: Նայած աշխատան- համար  
քի տեսակին, տարրեր այբիչներ են գործ առում: Յեղցնելու հա-  
մար գործ են ածում զոդիչ (պայլնիկ) կամ րրեններ: Նայած  
թև ինչ գաղ և կիրառվում, զոդչների կոնստրուկցիան (կազմու-  
թյունը) տարրեր և լինում, իսկ նրանց չափսերը կախված են  
մեզվող իրերի մածությունից (Նկ. 29):

Ամեն մի զոդիչ կազմված է հետեւալ մասերից

- Պոչի (կամ հետեւի) սիպելը՝ թթվածնատար ցխողովակով
  - Պոչի և սիպելը՝ ո ծորակով և ողակաձև ձ կանալով (վարդանվում ե ցխողովակի շուրջը).



Ակ. 28. Սեղմաներ՝ շլանգի  
համար


3. Խառնուրդի է կամերան, վորում գոյանում ե ց և ձ կանալներով լեկող գաղերի համասեռ մսխանքկական խառնուրդը.

4. Խառնված գաղերի համար լուրի է կանալը, վոր արտաքին պարույրներ ունի և ծայրոցի համար.

5. և ծայրոցը:

Ընթացք տալու կարգը հետեւյան ե.

Բացվում ե ծորս կը և մտցվում և այրիչի մեջ ացետիլեն (կամ ջրածին և այլն), վոր անցնելով ողակածն ձ կանալով և խցանի անցքով՝ մտնում և խառնուրդի ը կամերան, աշնանդից է կանալով գուրս և գալիս և ծայրոցից: Այսիտիլենը վառում են, և նա ալրիում և ծխոտ բոցով հետո՝ բացում են մանուկետանդերի:

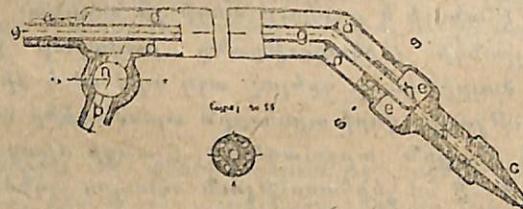

Նկ. 29. «Սիրիուս» այրիչի կտրվածքը.

Վեհանտիլը, և թթվածինը շանգով անցնում և այրիչի մեջ ու ց կանալով դալիս և խառնուրդի ը կամերան և այտահղից դորս և գամիս ացետիլենի հետ միասին. ու նրան վառում է լիուին: Բոցն այլևս ծխոտ չի լինում, այլ լուսավ բու ո ծորակով կանոնավորելով ացետիլենի հոսանքը՝ ստանում են ցանկացած յերկարության և բնույթի մի բոցեղին լ'զվակ:


Կենտրոնական թթվածնատար յերկար կանալը նրա համար ե, վոր ուժեղացնի ացետիլենի հոսանքը: Վորովհիտե ացետիլենը գալիս և ավելի ցածր ճնշման տակ, ուստի նրա քանակն ավելի պակաս և լինու մ, քան թթվածնինը, ուստի նորմալ խառնուրդ ստանալու համար անհրաժեշտ և ացետիլենը ծծել դեպի այրիչ: և գա կատարում և թթվածնի ուժեղ շիթը: Այդպիսի ծծող կառուցումը, վոր կոչվում է ի հեկտոր, կիր ուղիւմ և բոլոր այրիչներում, վորոնք աշխատում են ացետիլենով կամ ցածր ճնշում ունցող այլ գազով: Յերբ գազն ստանում են բարոններից՝ ինժեներու ամենափակ չեն շնուր, կամ յերբ նշնում են դրա հակառակը, վորպեսզի ացետիլենը թթվածին ծծի:

Եեոցնելու համար գործած լող այրիչները յերեմն շինում են հաստատուն (մշտական) ծայրոցներով, բայց այս անհարմար ե, վորովհիտե տարրեր հաստության մետաղներ լիոցնելու համար պահանջվում են տարրեր այրիչներ. այնինչ փրփոխվող ծայրոցներ ունենալով՝ կարելի յերազել նույն այրիչը, վորխելով մի-

այն ծայրոցները: Տարբեր սիստեմի ալրիչների ծայրոցները համարներ են ունենում՝ № 2-ից մինչ № 12, նախած այն մետաղի հաստության, վորը կարելի յերազով լիոցներ: Այդ ծայրոցները կոչվում են նաև «բերան» (օպլո):

29 ա. Նկարում պատկերացրած ե «Մեսսեր» այրիչը:

Այս այրիչն առաջինից տարբերվում ե ո ծորակի կառուցվածքով, վորը միանգամից կանոնավորում և լերկու գաղերի հոսանքը և նրանց փոխարաբերությունը: Մանողետանդերը միացանքը և նրանց փոխարաբերությունը:

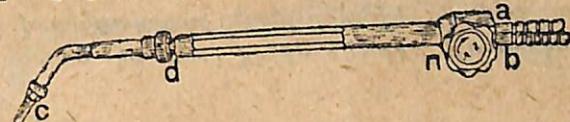

Նկ. 29. ա. «Մեսսեր» այրիչը.

Նելով այրիչի հետ՝ 2 գազն ել անց են կացնում այրիչի մեջ, ապա խառնուրդը կանոնավորում են ո ծորակով, նայած բոցին: Աշխատանքն ընդատելիս փակում են միայն ո ծորակը, իսկ ապարատների ծորակները մնում են բաց: Հենց այս և «Մեսսեր» ալրիչի մեծ առավելությունը:

Հասկանալի յե, վոր աշխատանքը բոլորովին վերջացնելու գեպօւմ պետք ե փակել վոչ միայն այրիչը, այլև բալոնների ու գեներատորների ծորակները: Այրիչների ծայրոցները պատրաստում են կարմիր պղնձից, իսկ կորպուսը՝ արուլից (լատուն):

Յերբեմն կարող ե պատահել, վոր բոցն ընկնի այրիչի ներսը այդ պատահում ե գանազան պատճառներից՝ որինակ՝ ա) թթվածինը, անբավարար ինժեկցիայի (ծծման) պատճառով, թափանցում ե ացետիլեն պարաւնակող կանալը՝ բ) այրիչը չափազանց շատ և տաքանում և այլն. Բոցի այրիչի ներսը թափանցելուց առաջանում են այսպիս կոչված հակաղարձ հարվածներ, այսինքն՝ այրիչի ներսում տեղի յեն ունենում բռնկումներ, թխկոցներով: Այդպիսի գեպքերում հարկավոր ե անմիջապես փակել այրիչին ացետիլեն բերող ծորակը, կամ բավական կլինի, յիթե շլանգը՝ այրիչից մոտիկ՝ յերկուտակեք, ապա սկսեք զննել: Յեթե այրիչն ե չափազանց տաքացել, պետք ե դնել սառը մաքուր ջրի մեջ՝ փակելով ացետիլենը, բաց թողնելով թթվածնի անցքը:

Այրիչների ներսում՝ բռնկումներից պաշտպանելու համար՝ շինված են լինում ցանցեր և փականներ, վորոնք հակաղարձ հարվածի ժամանակ փակվում են թխկոցով, կամ թե ացետիլենն անց են կացնում ծակոտկեն մասսայի միջով:

Այրիչների նորոգումը կարող ե կատարվել միայն հատուկ արհեստանոցներում, իսկ իս կատարող վարպետին թուլլառը վում ե միայն մաքրել ծալրոցի բերանը փալտե (և վեչ մետաղի)

ձողիկով, Վոչ մի յուղում կամ լիացում իրավունք չկա կատակը:

Բարձր ճնշման գազերով աշխատելու համար ուրիշ ալրիչներ են գործածվում, վորոնք տարբերվում են ցածր ճնշման գազերով աշխատող ալրիչներից: Ստորև տալիս ենք միքանի տարբեր կոնստրուկցիաներ՝

Լուրեկի «Դրազերվերկե» ֆիրմի բարձր ճնշման այրիչ՝ փոխվող ծայրոցով. Նրա ընդհանուր տեսքը և մասնակի կտրվածքը տրված են 30 և 31 նկարներում:

Ցերկու գազն ել 2 ինքնուրում խողովակներով գալով, անց նում են ընդհանուր ծորակի միջով (տես նկ. 31), ապա թթվա-




Նկ. 30 Բարձր ճնշման գազերով աշխատող  
«Դրազերվերկե» այրիչ.

Ֆինն անցնում ե կենտրոնական կանալով, իսկ ջրածինը ը խողվակից անցնում ե ողակաձև է կամերան: Դրազերի խառնվելը տեղի լե ունենուած է ձագարածկ կամերալում, վորտեղից արդեն խառնուրդի շիթը դուրս ե գալիս ց ծայրոցից:

Այրիչն ունի փոփոխվող 6 ծալրոցների մի կոմպլեկտ:

32-րդ նկարում տրված է «Գրիսինեյմ Ելեկտրոն» ալրիչը՝ լուծված ացետիլենի համար: Նա ունի մի հատուկ հարմարեցում,

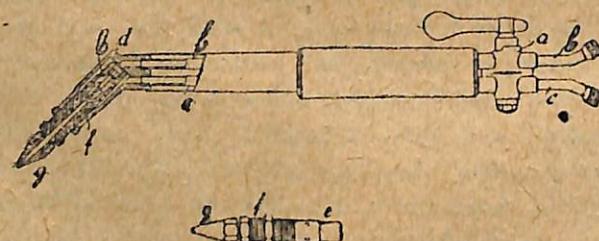

Նկ. 31. «Դրազերվերկե» այրիչի մասնակի կտրվածքը.

վոր պաշտանում ե բոցի հակադարձ հարվածից այն դեպքում, չերք ացետիլենի ճնշումը հանկարծակի ընկնում ե: Այդ հարմարեցումը մի ծակոտեն խցան ե, վոր գտնվում ե ալրիչի մեջ:

Նա ացետիլենը բաց ե թողնում դեպի ալրիչը, իսկ բոցը չի թողնում հակառակ ուղղությամբ:

Լով լեռցնելու համար անհրաժեշտ ե, վոր վառվող խառնուրդի բաղադրությունը կանոնավոր լինի: Այս պատճառով, անցքերի տրամագծերի թեկուզ ամենաչնչին փոփոխությունն անպայմանորեն առաջացնում ե յեռցնելու կանոնավորության անպայմանությունը և միջոցներում կանոնավորության խանգարում: Սակայն տեղական աշխատանքի ժամանակ ալրիչը խանգարում է աշխատանքի ալրիչը լուծարելու դեպքում ջրային ձեռքով կատարելու դեպքում ջրային սառեցում ամենակի չեն կիրառում, թանգության պատճառով:

Ջրային սառեցման համար հարմարեցում ունեցող ալրիչի ընդհանուր տեսքը տրված է 33-րդ նկարում:

#### Յ ե ռ ց ն ե լ ը

Յեռցնելը կայանում ե նրանում, վոր ալրիչի բոցով հալելով յեռցվող իրերի լեզվերը՝ նույն ալրիչով հալեցնում են մի մետաղի ձող (վոր պետք ե նույն հատկությունն ունենա, ինչ վոր նկ. 33. Այրիչ ջրային սառեցումով. յեռցվող իրերը) և կաթեցնում են յեռցվող իրերի արանքը, կամ, յեռցվող մասերը պարզապես հալեցնում են իմի: Այս յեղանակով մի քանի մետաղներ յեռցնելու դեպքում, վորպես լրացուցիչ մետաղ, գործ են ածում առանձին համաձուլվածքներ, վորոնք յեռման տեղում վերականգնում են մետաղի վորակը: Որինակ, պղինձը թթվածնա-ջրածնային բոցով յեռցնելու ժամանակ կարող ե և ջրածին կանելը կարող ե և ոքսիդանալ՝ թթվածին կանելով: Սրանից խուսափելու համար, վորպեսզի ոքսիդացում տեղի չունենա, յեռցնող փոշի գործածելուց բացի, կիրառում են նաև լրացուցիչ մետաղ, այն ե՝ սիլիկային կամ փոփորակին պղինձ, վորովհետեւ հեշտությամբ ոքսի-



Նկ. 32. «Գրիսինեյմ Ելեկտրոն» այրիչ՝ լուծված ացետիլենի համար



Դացող սիլիցիումը կամ Փոսֆորը կլանում և պղինձոքսիդի ամբողջ թթվագծինը:

Հալվող նյութը<sup>1)</sup>, առհասարակ, խանգարում և գագերի պղինձի մեջ լուծվելուն, ուստի նա կպաշտպանի պղինձը ջրածնի ազդեցությունից, Համաձուլվածքներ յեղոնելիս պետք և վերցնել այնպիսի լրացուցիչ մետաղ, վոր շատ և պարունակում հեշտությամբ ցնդող այնպիսի մետաղներ, վորոնք գտնվում են լեռնող իրերի բաղադրության մեջ, վորպեսզի լրացուցիչ մետաղը կարողանա լրացնել հիմական մետաղի ալյումի ու ցնդած բաղադրիչ մասերը, ջուղուն յեղոնելիս նպատակահարմաք ե, վորպես լրացուցիչ մետաղ, գործածել ֆերոսիլիցիում կամ սիլիցիումի և ածխածնի մեծ քանակություն պարունակող հատուկ չուզունե ձող, վորպեսզի հնարավոր լինի լրացնել սիլիցիումի կորուստը և գրաֆիտի կորուստը, վոր արտադրվում և դուրս մղվելով հեռացող սիլիցիումից: Այս լրացուցիչ մետաղի կիրառումից ստացվում ե մի փափուկ կար, վոր հեշտությամբ հանվում և խարտոցով: Լավ ե այս զեպքում գործածել վորեւ լեռնող փոշի:

Չողիկների հաստությունը լինում է 4—8 մմ, իսկ լերկարությունը՝ կես մետրից մինչև 1 մետր: Ավելի ձեռնոտու յի ձողիկներ գործածել քան մետաղի կտորներ վորովհետև ձողիկները հեշտ են հալվում և աշխատանքի ժամանակ ավելի հարմար ե ձեռքում բռնած պահել նրանց:

Վորեւ իրի մեջ յեղած ճեղքը յեռի միջոցով լցնելու համար նախապես նրան տաքացնում են քուրայում, յեթե այդ հասրավոր ե, ապա ճեղքի լեզուերը այրիչով հալեցնելով (հալեցնելով և վոչ թե միայն տաքացնելով մինչ կարմիր շիկություն), մետաղե ձողիկը բռնում են ճեղքի վերեւում նրանից 4—5 մմ հեռավորությամբ, հալեցնում են նրան ու կաթ-կաթ հոսեցնում ճեղքի վրա, ժամանակ առ ժամանակ այրիչի բոցն անցկացնելով ճեղքի վրայով: Յեթե ճեղքի յեղքերը բավարար չափով չեն հալվել, ձողիկի մետաղը նրանց հետ յեռ չի դա, միայն թեթևակի կկպչի, ամուր յեռ չի ստացվի:

Յեթե պահանջվում ե, վոր ճեղքը լցնելուց հետո շատ նկատելի չլինի, պետք ե մի փոքր ավելի մետաղ կաթեցնել նրա վրա, վորպեսզի հետո կարելի լինի յեղցրած տեղը խարտոցելով մաքրել: Լրացուցիչ մետաղն ել պետք և ընտրել լավը:

Յերբ իրը հախապես տաքացնում ենք քուրայում փայտածախով, այդ խնայողություն և տալիս զազի ծախսելուն, բացի զրանից, այդ պաշտպանում և մետաղը ճաքեր տալուց, յեղցրած տեղի պատովելուց, վորովհետև ամբողջովին տաքացրած մարմինն

ավելի համաչափ և սառչում և նրա մեջ յեղցրած տեղի մոտերքը ներքին լրացումներ չեն առաջանում:

Յեթե հնարավոր չե իրը նախապես տաքացնել, անհրաժեշտ ե յեռը վերջացնելուն պես յեղցրած տեղի վրա անմիջապես շաղ տալ մոխիր կամ փայտածինի մասնուք, վորպեսզի հովացումը դանդաղ կատարվի:

Յեղցրած տեղը մուրճով ծեծելը լավ հետեւանք և տալիս: Պրանից մետաղը խտանում ե:

Յեղցրող մասերը պետք ե լավ պաշտպանված լինեն, վորքան հնարավոր ե, չոր պիտի լինեն, յուղոտ, ճարպոտ չինեն, վորովհետև վերջիններս այրիչի բոցից արագ ցնդում են և թթվագծնի հետ միանալիս կարող են բռնկում տալ:

Յեղցնելուց հետ կարճ ժամանակով կրակի մեջ դնելը (օտակար) նույնպես լավացնում և մետաղի ստրուկտուրան:

Լավ յեռի ամենակարեւոր պալմաններից մեկն ե բոցի կանոնավորությունը:

### Բ Ա Գ Ր

Մի փայրկան բացելով թթվածնի բալոնի վենտիլը և դրանով նրան բորբոքելով<sup>1)</sup> ու նորից փակելով, միացնում են նրան մանրդետանդերը<sup>2)</sup>, շանզը<sup>3)</sup> և այրիչը: Ապա ընթացք տալով գեներատորին<sup>4)</sup>, սըա ջրային աղանովիչ Յ խցիկի և ծորակին<sup>4)</sup> հազցնում են մի լերկորորդ շանգ: այս շանզի միուս ծալրը հազցնում են այրիչի և խողովակի վրա<sup>5)</sup>: այսպիսով, ացետիլենը մոտեցնում են այրիչին: Հետո ո ծորակի<sup>5)</sup> բացում են և ացետիլենը մտնում և այրիչի մեջ: ապա այրիչի բերնին մոտեցնելով մի վառած լուցիկի կամ մոմ՝ վառում են ացետիլենը: Հետո բաց են թողնում նաև թթվածնի շիթը:

Թթվածինը տալուն պես բոցը գույնը փոխում—դառնում ե գրեթե անգույն, իսկ ացետիլենի դեղին լեզուն դառնում է վառ-սպիտակ փոքր լեզվակ՝ պարզ վորոշակի կոնառուրով<sup>6)</sup>: Այս համապատասխանում ե յեռի համար պահանջվող նորմալ բոցին (նկ. 34): Յերբ թթվածնի հոսանքը պակաս և լինելում, ստացվում

1) Վենտիլը բացելուն պես թթվածինը ծփտում է գուրս փալ բալոնից: Տ. թ.

2) Մանոդետանդերն ամրացնում են բալոնի վենտիլին (տես նկ. 26): Կամ պարույներով կամ միացնում են նրան ուստինե խողովակով: Տ. թ.

3) Շլանդը հազցնում են մանոդետանդերի վերևի կամբրայի վրա, վորի մեջ գտնվում ե զալպանակալոր ապահովիչ թ փականը (տես նկ. 27): Այս շլանդը մուս ծայրը հագցնում են այրիչի ց խողովակի վրա (տես նկ. 29), վորպեսզի գետանդերը թթվածին մատակարարի այրիչին: Տ. թ.

4) Տես նկ. 20. Տ. թ.

5) Տես նկ. 29.

6) Այսէնքն՝ այդ լեզվակի սահմանները պարզ յերկում են: Տ. թ.

1) Որինակ բուրա:

և շատ լուսավոր բոց (նկ. 35), բայց յեռը փուխը և ստացվում այդ յերկուսն իրար հետ կապ ունեն—գազի բոցն այնքան ավելի լուսավոր և լինում, վորքան նրա մեջ ավելի կան ածխածնի չալրված պինդ մասնիկներ. բայց հենց ածխածնի ալդ մասնիկները միանալով հալված մետաղի հետ, ավելացնում են նրա փիսրունությունը — մետաղը ցեմենտանում են:

Այդպիսի յեռի մակերևույթը ստացվում է փուչ-փուչ<sup>1)</sup>), իսկ յեռ տված տեղի կոտրվածքը<sup>2)</sup> լինում է խշորհատիկ:



Նկ. 34. կանոնավոր բոց.



Նկ. 35. բացը՝ անբավարար  
բրվածնի ժամանակ

Իսկ յեթե թթվածնի շիթն ավելի ուժեղ է, քան պետք է, թթվածնը միանում է հալված յերկաթի հետ ու նրան այրում։ Այսպիսի՝ թթվածնով հարուստ գազի բոցը շատ փոքր միջուկ<sup>3)</sup> է ունենում։ Այսպիսի բոցն այրում է մետաղը, և ձողիկը կակսի հալվել վոչ թե կաթ-կաթ, այլ կալծերով, աստղիկներով։

Իսկ յերբ շթի մեջ թե մեկ և թե մյուս գազը դուրս է թողնվում համապատասխան քանակությամբ, այս դեպքում ստացվում են այրման հետևալ պրոդուկտները՝ ջուր, ածխաթթու և ածխածնառքսիդի մնացորդներ, վորոնք խլում են յերկաթի ոքամիդներից թթվածնն ու նրանց դարձնում մաքուր մետաղ։ Հետևաբեռ, արդպիսի բոցն ունենում է վերականգնող հատկություն։

Յերբ ացետիլենի փոխարեն յեռցնելու համար գործ են ածում ջրածնն, իսկ թթվածնը լինում է անբավարար, ցեմենտացնող բոց չի ստացվի։ Իսկ յեթե թթվածնը պահանջվածից շատ լինի, չի կարող ստացվել մետաղի ոքսիդացում, այսինքն՝ մետաղի ավելվածք (պերեջօր)։ Այս պահանառով, սովորաբար, ջրածնա-թթվածնալին բոցով յեռցնելու ժամանակ ջրածնն քիչ ավելի յեն բաց

<sup>1)</sup> Ноздреватая

<sup>2)</sup> Излом.

<sup>3)</sup> Խոռոքը թթվածնի լեզվակի մասին ե-

թողնում շթի մեջ, թեև սրանից բոցի տեմպերատուրը ցածրանում ե:

Զրածնա-թթվածնալին յեռը կիրառվում է գլխավորապես պղինձ, յեռցնելիս, վորովհետև ացետիլենը պղինձի հետ տալիս է մի միացություն — ացետելենալին պղինձ, — վոր շատ և փիրացնում յեռը։

Պղնձե շատ հաստ մասեր յեռցնելու դեպքում, գարձյալ ստիպված ենք լինում դիմել ացետիլենա-թթվածնալին բոցին, վորովհետև ջրածնալին բոցը շատ ցածր տեսակերատուր ունի, իսկ պղինձը մեծ ջերմահաղորդություն ունի, իրն ամբողջվին տաքանում է, իսկ նրա յերկերը հալել չի հաջողվում։ Կարմիր պղնձի թերթերը գրեթե ամենեին յեռ չեն վերցնում, միայն զոդվում են իրար։ Արույրն ու բրոնզը բավականի լավ են յեռցվում։

Տալիս ենք 67-ից մինչ 71<sup>0</sup> պղինձ պարունակող արույրի զանազան յեղանակներով յեռցնելու աղյուսակը։

Սահմանակին դիմադրություն	Կականություն	Սահմանակին առաջարկ	Երկարություն ընդունակություն
Ամբողջ (սաղլամ) տեղը.	31,02	կգ մմ <sup>2</sup>	13,48 38,83 <sup>0</sup>
Հնոցային յեռի տեղը	18,18		8,15 21,6 <sup>0</sup>
Չրածնային	18,46		8,36 14,48 <sup>0</sup>
Ացետիլենային	12,83		8,63 4,03 <sup>0</sup>

Պղնձե իրեր յեռցնելիս պետք է վերցնել ավելի խոշոր այրիչներ, քան նույն հաստության յերկաթե իրեր յեռցնելիս։

Պղինձ յեռցնելիս, վորպես լրացուցիչ մետաղ, գործ են ածում արույրի համար կարմիր պղինձ, իսկ բրոնզի համար՝ ֆոսֆորալին բրոնզ։ Խոշոր իրերն անհրաժեշտ են ախտապես տաքացնել քուրացում վաղաց ավելուց ծախս չկինդի։


Յերկաթի և պողպատի թթվերի յեռը կատարում են յեռի սեղմանի վրա։ յերկաթի մի փոքր սեղման ե այս, մեջտեղում ունի մի վանդակ, զոր ծածկված ե անկիզ ազգումներով։ Թթվերը դըրվում են գրեթե յեզրը յեզրին գեմտված, տաքացվում են այնպես, զոր յեզրերը հալվեն ամբողջ հաստությամբ ու կպչեն իրար։ հետո յեռցնում են, շարժելով ալրիչը հետ ու առաջ, բոցով գծելով պտուտակային զիթ։ Յերբեք պետք չի յեռցնել թթվերի, նախ կես մասը, հետո անցնել մյուս կողմն ու յեռցնել մյուս կես մասը, զըս հետևանքը լինում է միայն այն, վոր առաջ յեռցրած

տեղերը պատռվում են: Յեռը միշտ պետք ե տարվի միայն մեկ ուղղությամբ: Այրիչը պետք ե տանել թեք ու յեռելու սկսել իր կողմից, վորովհետև միայն այդ դեպքում մենք յեռնելով մեկ տեղը, տաքացնում ենք նրան կից հետեւյալ տեղը: Իսկ յեթե այրիչը շարժենք գեղի մեջ, այրիչը կտաքացնի արդեն յեռկերած տեղը, և վորովհետև բոցն այրիչից դուրս ե գալիս վորոշ ճնշումով, կարող ե տեղահանել հալված մետաղը:

8 մմ ավելի հաստություն ունեցող թերթեր յեռնելիս անհրաժեշտ ե յեռվող յեղերին թեքություն տալ և դնել յեղեր յեղին վոչ թե կիպ կպած, այլ նրանց միջև 1—2 մմ արանք թողնել, վորովհեղի այրիչի բոցը կարողանա ավելի լավ մտնել թերթերի միջև և նրանց յեռնել ամբողջ հաստությամբ: Նրանց արանքը լցնելու համար անհրաժեշտ ե մետաղ ավելացնել այսինքն՝ արանքը լցնել հալեցրած ձողիկով, ապա թե վոչ, թե յեռը կկատարվի, բայց թերթերը յեռցրած տեղում ավելի բարակ կլինեն, քան մյուս տեղերում: Իսկ յերբ թերթերը դնում ենք իրար կիպ, այնքան քիչ զիկս<sup>1)</sup> ե ստացվում, վոր լրացուցիչ մետաղ ավելացնել չի պահանջվում:

Վորովհեղի գիկս չտացվի, և յեռվող իրերի մակերեսություն ոքսիդացումից պաշտպանված լինի, հարկավոր ե առտերքում յեռցվող տեղի մակերեսություն քիչ կրածը կամ կավճածը բարակ շերտ քսել, միաժամանակ հոգս քաշելով, վոր բոցն անպայմանորեն կանոնավոր բաղադրություն ունենա:

Բարակ թերթերն իրար հետ տարեր անկյուններով յեռում են յեռման հաստոցի<sup>2)</sup> վրա: այս դեպքում թերթերը կիպ կլցվում են իրար, ինչպես ցուց ե տված 36-րդ նկարում:

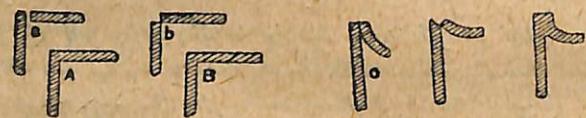

Նկ. 36. Բարակ թերթերի յեռցնելը.

Յերկու իրեր ծայրը ծայրին դրած յեռնելու ժամանակ, վորովհեղի մետաղը չայրվի, յերբեմն դնում են պղնձե մի գոլ կամ չորսվակ (հրցօք), վորը խլում և ավելորդ տաքությունը:

2—4 մմ հաստության դեպքում, նրանց միջև արանք են թողնում 0,5—0,75 մմ:

Հաստ թերթերի յեռը, յերբ կամենում են նրանցից կից անկյուններ կալմել, ցուց ե տված 37-րդ նկարում, ուր Բ.ն և Բն

<sup>1)</sup> Թոգալ (օկալինա).

<sup>2)</sup> Դագդահի վրա.

մետաղը յեռնելու յեղանակներն են, իսկ Են ցուց ե տալիս մետաղի ձեռ՝ յեռնելուց հետո: Պինդ միացության համար առավելություն պետք ե տալ Ա յեղանակով նախապատրաստումին:


38-րդ նկարներում ցուց ե տրված ա-

նոթներ պատրաստելու ժամանակ կիրառ: վող յեռի յեղանակը. առում ընդերկայնական կարն ե ցույց տված, իսկ Ե-ում՝ հատակը կպցնելու յեռը: Այս յերկու յեռն ել կատարում են լրացուցիչ մետաղ ավելացնելով:


Հաստ մետաղներ յեռնելիս նրանց, նախ պետք ե լավ տաքացնել ապա, յեռ տալիս,

ժամանակ-ժամանակ պետք ե այրիչի բոցը հեռացված տեղիր. այդ շատ հետ տեղից և դիտել՝ չկան արդյոք չեռացված տեղիր. այս շատ հետ պետք ե հովանում լրացուցիչ մետաղը: Յեթե լրացուցիչ մետաղն արդեն հովացել ե (մթնել ե), յերբ յեռվող տեղը դեռ ևս կարմիր ե, նշանակում ե՝ այդ տեղը չի յեռվել, վորովհետեւ, հակառակ դեպքում, լրացուցիչ մետաղը հովանում ե յեռվող տեղի վրա շաղ տալ ֆլյուսներ—հալվող նյութեր, որինակ՝ բուրայի փոշի և այլն: Խողովակներ յեռնելիս ֆլանցներ յեռնելիս, ֆլանցի ներսի անցքի յեղերը մի կողմից քիչ քերում են (Փասկա), խողովակի ծայրերը քիչ հետ են ծալում Փասկի վրա և յեռ կատարում են լրացուցիչ մետաղով:

Մաներ դետալներ (իրեր կամ մեքենաների մասին) յեռնելու համար լավ ե ոգավել յեռման հաստոցից (դաղգյան), այս յերկաթի փոքր կլոր սեղան

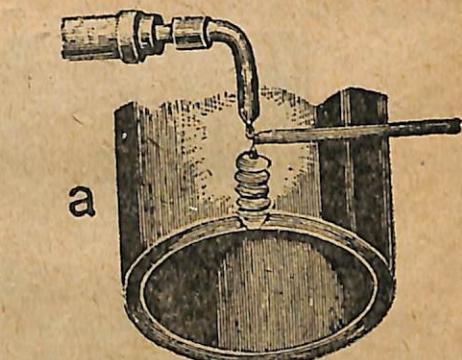

ա

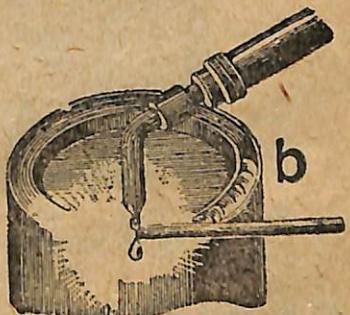

Նկ. 37. Հաստ թերթերի յեռցնելը:

ե, վոր պտտվում ե յեռման սեղանի մեջ դրված մի խողովակից մեջ։ Դետալը դնելով հաստոցի վրա՝ վարպետը նրան յեռցնում ե ամեն կողմից, պտտելով սեղանը ծնկներով։

Լրացուցիչ մետաղով լցնելու համար ոգտվում են մի հաստոցից, վոր պտտվում ե գնդալին շարնիրի վրա, վորը թույլ ե տալիս՝ հաստոցի կողը սեղանն ամրացնել ինչ անկյունով ուղեք, և այրիչով աշխատել սովորական յեղանակով։

Գունավոր մետաղներից այժմ շատ ե կիրառվում ինքնաթիռներ շինելու գործում ալյումինի յեռցնելը, վոր յերկար ժամանակ գրեթե անկարելի յեր համարվում։ Ալյումինը յեռցնենելու առաջին հաջող փորձերը կատարում ելին, անողայման, ֆլույուսի ներկայությամբ. բայց այդ թանգարժեք փոշի յեր՝ չափազանց բարդ բաղադրությամբ, վոր ֆիրմաները գաղտնի ելին պահում։ Սակայն գաղտնիքը շուտով բացվեց. պարզվեց, վոր այդ



Նկ. 39. ավտոմոբիլային մատուի այլումբների կարտերի յեռցնելը

փոշին բուրալի և ալյումինոքսիդի խառնուրդ ե, և պարզվեց, վոր նրա յեռը հասարակ զողումն ե, ուր փոշին ծառայում եր վորպես զրոյիչ։ Հետո պարզվեց, վոր հնարավոր ե ալյումինը յեռցնել առանց վորեւ փոշու. պետք ե միայն կիրառել խիստ վերականգնող բոց և ավելի ցած ճնշում։

Սակայն այս յեռը մեծ հմտություն ե պահանջում։

Ալյումինի յեռցնելն ավելի հեշտ ե հաջողվում առանձին յեռցնող փոշիներ գործածելիս, ինչպես մենք հիշեցինք տերմիտ

յեռի նկարազբության ժամանակ, ալյումինի հալելու դժվարությունը նրանումն ե կայանում, վոր նա ծածկված ե լինում ալյումինոքսիդի նուրբ շերտով, վոր հալվում ե միայն մոտ 2000-ում, այնինչ մաքուր ալյումինը՝ 6570-ում արդեն հալվում է Յեռման բոցի ազդեցությունից ալյումինոքսիդի թաղանթն այնպես արագ ե գոյանում, վոր յերկար ժամանակ նրա զեմ կովելու փորձերը մնում ելին անպատճեղ։ Ներկայումս, քիմիայի պրոգրեսինորհիվ, հնարավորություն են գտել վոչ միայն նրա հայտնվելու առաջն առնել, ալյև շատ հաջող կերպով վոչնչացնել մետաղի վրա արդեն գոյացած ոքսիդը։

Յեռցնելու համար, վորպես փոշի, գործ հեն ածում կրիոլիտի և բարիումքլորիդի խառնուրդը, վորի մասին մենք արդեն ասել ենք. այդ փոշով կատարած աշխատանքները շատ լավ հետեւանք են տալիս։

39-րդ նկարում տրված ե ավտոմոբիլային մոտորի ալյումինե կարտերի վերի մասի լուսանկարը՝ նախքան յեռը և յեռից հետո։

Ստորև բերված աղյուսակում տալիս ենք յեռի տեսղությունը և թե միջին թվով վորքան գազ ե ծախսվում՝ ամենց ավելի գործածական այրիչներ բանեցնելու դեպքում։

Զ բ ա ծ ն ա - ր թ վ ա ծ ն ա լ ի ն յ ե ն

Մեկ գծային մետր կարի համար պահանջվող գազի ծախքը հաշված ե լիտրերով, 1 գծային մետր կարը յեռցնելու համար անհրաժեշտ ժամանակը հաշված ե լուսեներով։

Թերթերի համարությունը մմ-ըով,	Զբաժին 1. մետր կարին լիտր	Թթվածին 1 մետր կարին լիտր	1 մետր կարի յեռի տեսղությունը ըստ ներկայից
0,5	35	7,3	6-7
1	65	13,5	8-9
2	150	31,6	11-12
3	320	67	14-15
4	570	120	23-24
5	880	186	28-29
6	1300	290	34-35
7	1950	425	40-42
8	2800	610	45-48
9	3450	770	52-55
10	4100	910	55-65

Ացետիլենա-բրվածնային յեռ

Մեկ գծալին մետր կարի համար պահանջվող գազի ծախքը հաշված լիտրերով. 1 գծալին մետր կարը յեռցնելու համար անհրաժեշտ ժպմանակը հաշված և բողներով.

Թերթերի հաստությունը մմ-ըով	ացետիլեն՝ 1 մետր կարին...լիտր	թթվածին՝ 1 մետր կարին...լիտր	1 մետր կարի յեռի ակողությունը բողներով
1	7,75	8,00	6—7
1,5	11,9	12,2	8—9
2	23,8	24,8	11—12
3	39,6	38,2	13—14
4	66	66,5	14—15
5	79,3	81,8	16
6	132	135	17—18
7	178	182	20
8	245	258	23—24
9	317	328	26—27
10	477	508	32—35
12	662	701	40—45
15	1192	1235	53—55
20	2300	2380	80—85
25	2850	3020	120

Մետաղներն ավտոգեն յեղանակով կտրելը

Մետաղների յեռցնելու ավտոգեն յեղանակը հնարավոր դարձրեց նաև մետաղներն ավտոգեն յեղանակով կտրելը:

Ավտոգեն կտրումն լայն կիրառում ունի արդյունաբերության զրեթե բոլոր ճյուղերում:

Կտրելը նրանում է կայանում, վոր ավտոգեն բոցով մինչ կարմիր շիկության հասցըրած մետաղի վրա թողնում են մաքուր թթվածնի մի շիթ՝ 2-ից մինչև 30 մթնոլորտ ճնշումով, և մետաղը թթվածնի մեջ ալրիզում է կայծեր տվող բոցով. ալրվող տեղում ճեղք և գոլանում:


Կտրելու համար գործածվող ալրիչները կոչվում են կտրոցներ. Նրանք այլ կազմություն ունեն քան լեռուցման այրիչները. Նրանք կազմված են մեկ լեռուցման այրիչից, վորով շիկացնում են մետաղը, և մի առանձին խողովակից, վորով թթվածին են տալիս կտրելու համար:

40-րդ նկարում պատկերացրած ե «Սիրիուս» կտրոցի այրիչի կտրվածքը:

Ո խողովակով աարվում ե թթվածինը, իսկ ողակացին Ը կանալով՝ ացետիլենը. Ա ալրիչը լեռման այրիչի տիպի լի, իսկ Յ-ն դարձյալ այրիչ ե, բայց գործում ե մաքուր թթվածնով.

Ծ վենտիլով թթվածինը փակված ե և մուտք ունի միայն դեպի Ա ալրիչը. Ցերը մետաղն արդեն տաքացրած ե մինչ կարմրություն, բացում են Ծ վենտիլը, և թթվածինն անցնում ե Յ այրիչի Օ կանալն և այրում շիկացած մետաղը:

Յ ալրիչը քիչ ինքար ե Ա ալրիչից. Աշխատելիս այրիչն այնպես պետք ե բանել վոր Յ կտրոցի ծայրը գտնվի կտրվող մետաղից 4—5 մմ հեռու. Տաքացումն ու կտրումը այնքան արագ ե կատարվում, վոր մետաղի մնացյալ մասսան չի կարողանում տաքանալ:

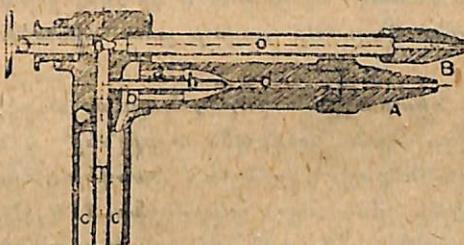

Նկ. 40. «Սիրիուս» «յեկշիք» կտրոցը

Կանոնավոր կտրելու դեպքում կտրվածքի նիստերը (լերենները) պետք ե բոլորովին մաքուր լինեն՝ առանց քափի կամ գիկսի, պետք ե լինեն հարթ այնպես, վոր կտրող բոցի հետքերը հազիվ նկատելի լինեն:

Կան կտրոցներ են, վորոնք կարող են ծառայել նաև վորպես յեռուցման այրիչներ. Այդպիսի կոմբինացրած այրիչները մի լրացուցիչ կանալ ունեն՝ մաքուր թթվածին տալու համար:

Ցերկար իրեր կտրելիս, վորպեսզի կտրոցն ավելի հարմար ու համաչափ ընթացք ունենա, գործ են ածում սայլակ (կառետ) ունեցող կտրոցներ. Սայլկը պահում է կտրոցը մետաղից վորոշ բարձրության վրա և հնարավորություն ե առաջիս նրան գլորել

Կտրվող մակերեռութիւն վրալով, կտրելու միջոցով կլոր անցքեր հանելու համար գործ են ածվում առանձին հաստոցներ (դազյաներ): Կտրողի ճարտարությունը նրանում պիտի լինի, վոր աշխատի թերի այրումով, հալելու վրա գաղի ապարդյուն ծախք չանի: բոցը պիտի թափանցի ու կտրի մետաղը և վոչ թե նրան լիզի ու հալի:

Այս միջոցով կտրվել կարող են միայն այն մետաղները, վորոց բոցավալելու տեմպերատուրը հալման կետից ցածր ե. և ավելի դժվարահալ ոքսիդներ չեն տալիս, քան ինքը՝ մետաղը, վորովհետեւ հակառակ դեպքում մետաղն ավելի շատ կհալվի, քան թե կարող ե ալրվել. դրա հետևանքը կինոի այն, վոր մետաղը գոչ թե կկարվի, այլ կհալվի ու կբորբոքվի, այսինքն՝ նեղ ու հավասար կտրվածքի փոխարեն կստացվի լայն ձեղք՝ բարակացած ու հալված լեզրելով:

Թթվածնի բոցով լավ են կտրվում պողպատն ու լերկաթը, խոկ չուգունը, որինակ, կտրվում ե միայն, յերբ կտրելու տեղում կաթեցնելով հալցնում են կոռու լերկաթ, վորովհետեւ, հակառակ դեպքում, հալված չուգունը, նախ քան նա կարող ե այրվել, թթվածնի շիթից տեղահանվում ե:

Սակայն, նշանակություն չտանք ստացվող կտրվածքի լայնությանը, ամեն մետաղ ել կարող ե կտրվել թթվածնի բոցով:

Թթվածնային կտրումի համար շատ սիստեմների կտրումներ:

Բացի վերը նկարագրած կտրող նորմալ այրիչից, վոր կոչվում ե «յերկշիթ», —կան նույնական այրիչներ՝ կոնցետրիկ (համակենտրոն) բերաններով, վորոնցում կտրվելու համար գործածվող թթվածնի շիթը մեծ ձնշումով անցնում ե թթվածնա-ացետիենալին ողակալին բոցի կենտրոնով: Այս այրիչների համար անհրաժեշտ ե գործածել թթվածնի յերկու բալոն, վորովհետեւ թթվածինն ացետիլենա-թթվածնային շիթում այլ ձնշում պետք ե ունենա և մաքուր թթվածնի շիթում այլ ձնշում: Զ բարոն գործածելու պատճառով անհրաժեշտ ե դառնում գործածել յերկու գետանդեր և 3 շանգ՝ գաղեր տալու համար: Այս շագների քաշը շատ ե ծանրացնում ու դժվարացնում լեռցնող-կտրող վարպետի աշխատանքը: Այս պատճառով՝ լեռաշանգ սիստեմը ներկայումս բոլորովին փոխարինված ե լերկլանգ սիստեմով:

Ժամանակակից կտրող յերկշինակ ամենալավ այրիչներից մեկն ե Դրազեվերկե գործարանի այրիչը, վորի կատալոգային աղյուսակը տալիս ենք ստորև:

Թթվածնի մակերեռութիւն մմ, մմ-ներուկ	Մուշտուկ (մարդու)	Ինժեներութիւնը (օգոստո)	Փթիլածնի ձնշումը միլիոններուկ	Գաղի ժախքը (լեռերով)			Լեռող անդ լեռ- ուղու ժամանակը
				Թթված.	Հրած.	ացետիւ.	
3	3-10	3-150	1,5	13	7	5,5	3,5
5	3-10	3-150	2,3	17	10	7	4
10	3-10	3-150	3	21	12	9	4
15	10-30	3-150	3	41	15	9	4
20	10-30	3-150	3,3	52	18	9,5	5
25	10-30	3-150	3,6	57	21	11	5
30	10-30	3-150	4	62	25	12	6
40	30-60	3-150	5	95	30	13	6
50	30-60	3-150	5,5	101	35	14	7
60	30-60	3-150	6	109	40	15	7
80	60-100	3-150	6,5	181	50	16	8
100	60-100	3-150	7	192	55	17	8
150	100-150	150-300	8	274	60	19	9
200	150-200	150-300	10	429	70	28	11
250	200-250	150-300	11	509	90	29	13
300	250-300	150-300	12	666	110	35	15

Այլ կազմություն ունի կելլեր և կնապակի զավորի այրիչը, վոր պատկերացրած ե 41-րդ նկարում:

Այս այրիչն առանց ծալքոցը փոխելու կարող ե աշխատել և



Նկ. 41. «Կելլեր» յել կնապակի» կտրոցը

բարձր ձնշման գաղերով, և ուղղակի գեներատորից ստացվող ացետիլենով:

Գաղի ժախքի և կտրելու համար պահանջվող ժամանակի ավելները բերված են հետեւյալ աղյուսակում:

Յերկաթի հաս- առնելումը մմը	Թթվածնի ծախք (լիտրերով)	ացետիլինի ծախքը (լիտրե- րով)	Հրածնի ծախքը լիտրերով	Ժամանակ լուրջի ընթաց- քով
3	40	12	60	3
5	70	14	65	3
10	125	16	75	3,5
20	230	20	85	4
30	350	30	130	4
50	580	40	170	5
100	1240	100	430	8
150	2200	140	600	8
200	3100	190	800	10
250	4200	230	1000	10
300	5600	270	1200	14

Բոլոր ավազները վերաբերում են մեկ գծային մետր տեղի կտրելուն:

Կոնցենտրիկ (համակենտրոն) բերաներ ունեցող այրիչներն այն առավելությունն ունեն, վոր նրանցով կտրելի յե կտրել ինչ ուղղությամբ կամենաք, այնինչ այն դեպքում, էերք տաքացնող և կտրող այրիչները տեղավորված են մեկը մյուսի առաջ, կտրել կտրելի յե միայն մի ուղղությամբ, բայց դրա փոխարեն, յերք մենք ունենք յերկու ինքնուրույն այրիչ, նրանք ավելի քիչ կապրիզներ են հայտաբերում, այսինքն՝ ավելի քիչ են կեղտուու գում ու վասավում մետաղի ցայտալուներից (ցելտուկներից):

42-րդ նկարում տրված ե ֆրանկֆուրտ Մայնի վրա քաղաքի «Մեսսեր» ղավողի այդպիսի մի յերկշիթ՝ կտրոցրիսկ ստորև բերվող աղյուսակում ցույց են տրված կտրելու համար պահանջվող գաղի ծախքը և ժամանակը:

Յերկաթի հաս- առնելու մմ-ըով	1 գծային մետր կտրվածքի պահանջած ծախքը լիտրով			Ժամանակը լուրջի ընթաց- քով
	Թթվածին	ացետիլինի	Հրածին	
3	50	14	65	3
5	70	14	65	3
10	130	16	75	3,5
20	230	20	90	4
30	360	30	135	4,5
50	580	40	180	5
75	850	70	320	6,5
100	1250	100	450	8
150	2250	140	630	10
200	3250	180	810	12
250	4300	230	1050	14
300	5800	270	1220	16

Այս այրիչները կտրող են կիրառվել կարագամների գըլին-ները կտրելու համար, կարագամների գըլիները կտրելու համար



Նկ. 42. «Մեսսեր» յերկշիթ կտրոց

թթվածնային կտրում կիրառելը մանականդ հատկապես դրա համար պատրաստած այրիչ գործածելիս, գործը շատ և հեշտացնում է խնայվում և ժամանակը և նարավոր և լինում աշխատել այնպիսի տեղում, վորտեղ հասարակի ձեռքի հատիչի<sup>1)</sup> հարմարության մասին խոսք լինել չի ել կտրող (տես նկ. 43):




Նկ. 43.

Կանոնավոր և համաչափ յերկար կտրվածքներ կտրարելու համար անհրաժեշտ ե կտրոցը պահել մետաղից միշտ միենույն բարձրության վրա, ուստի կտրոցներին միշտ կցում են զանազան կոնսարուկցիաների քանդվող (իբրարից հանգող) սայլակներ (կտուեաներ):




<sup>1)</sup> զբիլո

Կարելու միջոցով կլորացումներ ստանալու համար գործ են  
ածում կարկինային վոտք ունեցող սալշակներ. (նկ. 44-ի աջ)

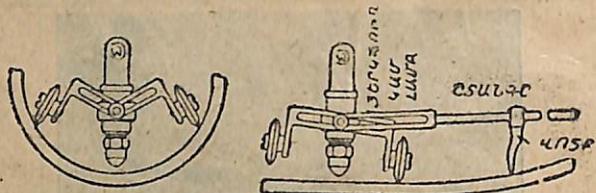

Նկ. 44. կոտրօցի սալշակի կառուցվածքը.

մասում. խորը տեղերում կտրումներ կատարելու համար գործ են

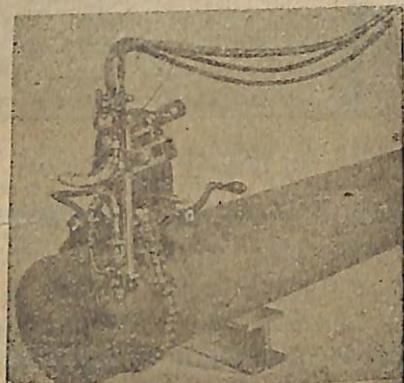

ածում՝ սալշակներ՝ անի լսերը դնելով վորոշ անկյունով (նկ. 44-ի  
ձախ մասում) և այլն:

#### IV. ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԵՌ

Ելեկտրիֆիկացիայի զարգացմամբ բոլոր լերկիներում ել ավ-  
տոգեն յեռն ավելի ու ավելի ե փոխարինվում ելեկտրական յեռով։  
Ելեկտրական յեռը վոչ միայն չի զիջում, այ և շատ կող-  
մերից ավելի առավելություն ունի, քան յեռի մեռւ բոլոր տե-  
սակները։

Ելեկտրայեռը գտնված եր 1881 թ., բայց 1890 թվից բոլո-  
րովին գուրս եր մղջած և փոխարինված եր թթվածնացետիլենա-  
ցին բոցի ավտոգեն յեռով, վոր իր եժանության և յեռի կարի  
լավ վորակով լայն կիրառում ստացավ արդյունաբերության ա-  
մենատարբեր ճյուղերում։

Ելեկտրայեռի գոյություն ունեցող յեղանակների անկատա-  
շությունն եր, հավանորեն, վոր մհե գեր խաղաց այդ հարցում։

Սակայն վերջին պատերազմի ժամանակ, յերբ պակասում  
ելին գաղային յեռի համար անհրաժեշտ մատերիալները՝ կար-  
քիցը և խոտացրած գուղերը, սախլված յեղան հրաժարվել ավտո-  
գեն յեռից. տեխնիկական միտքը նորից վերադարձավ ելեկտրա-  
յեռի յեղանակների մասրածան ուսումնասիրության և հարկա-  
վոր մեքենաների կատարելագործման ու հիանալի հետևանքների  
հասավ. ներկայումս ելեկտրայեռն ամեն աեղ ել մատչելի յե-  
րացարձակապես անվտանգ և և ավելի եժան։

Ելեկտրայեռը Ռուսաստանում առաջին անգամ առաջարկողը  
և իրականացնողը յեղիլ ե Բերնարդոսը՝ 1871 թ.

Յեռը կատարվում եր ինաշիվ այն ջերմության, վոր արտա-  
գրվում եր վոլտյան աղեղից, վորը գոյանում եր յեռցվող առար-  
կալի ածխե ելեկտրոդի միջև, յերբ յեռցվող առարական միաց-  
նում եյին հար հոսանքի ելեկտրական մարտկոցի ըներներից  
մեկին, իսկ ածխե ելեկտրոդը միացնում եյին մարտկոցի մյուս  
քերներին։

Վորպես ելեկտրական եներգիայի աղբյուր, Բերնարդոսը  
գործ եր ածում Պլանտելի ակումուլատորների մարտկոցը, վոր  
ընդունակ ե դիմանալ լարումի խիստ փոփոխություններին, յերբ  
զղթան փակում են աղեղը վառելու համար։

Հետագայում ակումուլատորները փոխարինեցին հար հո-  
սանքի դինամոմեքենալով։

Վոլեյան աղեղի տեմպերատուրը տատանվում է 3500°—4000°, այսինքն՝ ավելի բարձր և քանի ացետիլենթվածնացին բոցի տեմպերատուրը և կախված է հոսանքի ուժից:

Արտադրվող ջերմության քանակը համեմատական է տվյալ լարումին համապատասխանող հոսանքի ուժի քառակուսուն:

Վաններն իր պիրում հարով վոլայան աղեղի տեմպերատուրը վորոշել է 3680°, իսկ կե Շատելիեի պիրում տրով՝ 3720°:

Կուլբայմի և Հոլբորնի պիրում հարով վոլայան աղեղի տեմպերատուրան է 3690°: Ֆերին այդ աղեղի տեմպերատուրը չափել է Ստեֆանի ճառագալթարձակման որենքով և վորոշել է 3450°, իսկ ըստ Վինի թերթիայի՝ 3897°: Վիոլը կալորիմետրի ոգնությամբ վորոշել է այդ տեմպերատուրը 3500°: Ելեկտրական պիրում հարությամբ կատարած նորագույն չափումները տալիս են 3670°, և 3920° սահմանները:

Վոլայան աղեղ ստանալու համար գործածվող դինամոմեքենաները պետք են լինեն հար հոսանք տվող, պետք են ունենան 55—65 վոլտ լարում, և 500—600 Առ. հոսանքի ուժ՝ նայած լեռցվող իրերի հաստության:

Բերեգույի յեղանակով յուն այսպես է կոտարվում.

Դինամոմեքենայի բեկոններից մեկը միացվում է չուղունեատուկ սեղանին—ելեկտրական զնդանին, վորի վրա զրվում է յեռցվող իրը կամ անմիջապես միացվում է իրին՝ առանձին սեղամակով: Ելեկտրական զնդանը դրվում է մեկուսիչների վրա: Յերկրորդ բեկոը (ապահովիչ մաքսիմալ ուղիղի և ուռաստաի միջոցով աղեղում արտադրվող ջերմության քանակը կանոնավորելու նպատակով) միացվում է մի առանձին զողիչի (ոռայլի հիկ)՝ ածխի, վոր դրված և լինում մեկուսացրած կոթի միջ: Զողիչը դիպցնելով յեռցվող իրի լեզրին, շղթան միացնում էն, ճետո զողիչը արագ հեռացնում էն միքանի միլիմետր, ածխի ծայրի և իրի միկրութի միջե ստանում էն վոլտյան աղեղ, վորով հալցնում էն և յեռցվող իրերի իրար մոտ դրած յեղիները և լրացուցիչ ձուղիլը:

Զադիչին (որալինիք) կցվում է մի եկրան, վոր աշխատողի ձեռքը պաշտպանում է կալծերից և աղեղի արձակած ուլորամանիշակագույն ու ինֆրա կարմիր ճառագալթներից: Յերես եկրան չկա, պետք է հազնել հատուկ թաթմաններ, վորովհետեւ ճառագալթները վշացնում են կաշին: Աշքերը և յերեսի կաշին նույնպես փշանում են պայծառ լույսից և մանավանդ տղեղի արձակած անտեսանելի ճառագալթներից, ուստի անհրաժեշտ և ոգտել հատուկ գիմակներից, եկրաններից և ակն ոցներից:

Այս յեռի ժամանակ, ավելի քան ավտոգեն յեռի գեպքում, ավելի լուրջ ուշադրություն պետք է դարձնել ակնոցների ապա-

կիների կանոնավոր ընտրության վրա, վորովհետեւ աղեղի ճառագայթներից յեռ կատարող վարպետը հեշտությամբ կարող է մի անդամական կորցնել աչքի լույսը:

Ամենալավ կոմբինացրած ապակիներն են՝

1. կարմիրը և սաթի զույնը

2. յերկու կարմիր և կանաչը.

3. կարմիրը և դարչնագույնը:

Մանիշակագույն և կապույտ ապակիները զործածելն ամենելին թուլատբեկի չե, վորովհետեւ նրանք անց են կացնում անդրմանիշակագույն ճառագալթները:

46 և 47 նկարներում պատկերացրած են դլխի ապահովիչ լավ դիմակները՝ բացվող ապակիներով: 48-րդ նկարում տրված է դիմակի տեսքը հետեւից:

Սյդպիսի դիմակների ապակիների չափերն ստանդարտացրած են՝ 105 մմ լերկարություն և 50 մմ լայնություն ունեն: Վորովհետեւ այս ապակիները բավականի թանգ չեն, և վորպեսդի հալված մետաղի ցայտուններից (ցեյտուկներից) չփչանան, նրանց 2 կողմից դնում են մի-մի հասարակ ապակի:

Բացվող ապակիներով դիմակ այն առավելությունն ունի՝ վոր հնարավորություն և տալիս գիմակը չնանել ընդմիջումների ժամակ, յերբ վարպետը զննում է կարը:



Նկ. 46. պաշտպանական դիմակ՝ բացվող ապակիներով

Յեռցնող վարպետը դիմակը պետք է կրի տեղուական աշխատանքների ամերող ընթացքում, նույնիսկ այն ժամանակ, յերբ 2 ձեռքն ել աղատ են լինում:

Մանր իրեր յեռցնելիս և կարճատեւ աշխատանքներում դորձ են ածում ավելի պարզ պաշտպանողական վահաններ. 49 և 50 նկարները տալիս են ալիքիսի պարզ վահանի տեսքը և ցույց են տալիս, թե ինչպես ոգտվել գիմակից ու վահանից:


Բերնարգուի յեղանակը, վոր կոչվում է «ածխե աղեղով» յեռցնելու յեղանակ, ունի մի շարք պակասություններ:

Լավ յեռ ստանալու համար պահանջվում է մեծ կարողության սարքավորում, վոր շատ ել թանգ արժի, այն ժամանակ հոսանքի ծախսն ել շատ մեծ և լինում:

Բացի այդ, ածխե աղեղ գործադրելիս հալված մետաղն անխուսափելիուրեն կեղտուավում է շածխից, վոր բացատրվում է հետեւյալով:

Վոլյան աղեղը կազմված է ելեկտրոններից, վորոնք թուչում են բացասական բևեռի պահանի վրա: Այս ելեկտրոններն ըն-

գունակություն ունեն ձգել դրական բևեռից սրա նյութի առողմականը, և արդպիսով առաջացնում են նյութեղին մասնիկների հանդիպական հեղեղ:

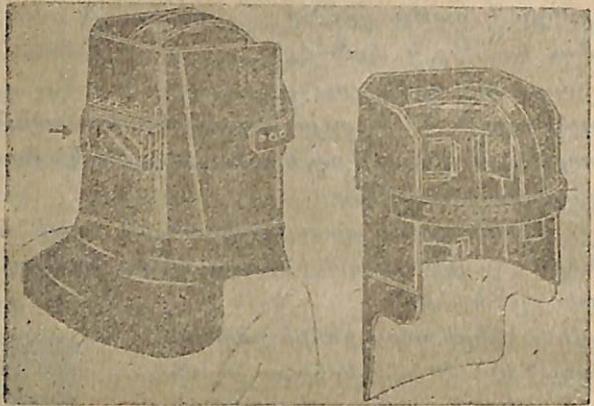

Նկ. 47. դիմակ

Նկ. 48. դիմակի տեսքը հետևյալը

Յերբ դրական բևեռը միացնում են ածխին, իսկ բացառականը՝ յեղվող իրեն, այս դեպքում ածխից պոկում և ածխածնի առողմականի մի ամբողջ հեղեղ, վոր ածխացնում և յեղվող իրը և ավելացնում սրա փիրունությունը:

Սրանից իուսափելու համար, յեղվող իրը միացնում են դրական բևեռին, իսկ ածուխը՝ բացառականին Բայց այս պատճառով տեղի է ունենում եներգիայի անողութ վատնում, այսինքն՝ ջերմությունը կորչում և իրը տաքացնելու վրա, վորովհետև դրական բևեռն անհամեմատ ավելի յէ տաքանում, քան բացառականը:

Նկ. 49. պարզ վահան  
աշխիքի համար,

Հոսանքի ծախսի տեսակետից քիչ գեր չեխալում այն հանգամանքը, թե յեղվող իրը և եւեկտրոնը վերքան կիր են միացրած աշխատող լարերին: 51 և 52 նկարները պատկերացնում են ելեկտրոնոդիչի (ռայլին) կազմությունը:

Յեղվող իրը պետք է նույնական լինի կամ միացրած լինի նաև յերկրորդ բևեռին, վորովեսզի եներգիայի կորուստ տեղի չունենա՛ լնդիմությունը հաղթահարելու և կոնտակտների ավելորդ տաքացման վրա:


Ելեկտրական յերկ համար զործածվող գնդաններին կցած են լինում հատուկ պտուտակային կարթեր՝ յեղվող իրը ամրաց-

նելու համար: Ելեկտրական լարը միացնում են սեղանին՝ պատուակային կլեմայի (սեղակի) ողնությամբ:



Նկ. 50. կարմատեվ յերկ ժամանակ զործադրված դիմակը յիմակ վահան

Կարելի է յերկիրը ծառայեցնել վորովես հետադարձ լար՝ սեղանից դեպի դիմակ մեքենան, սակայն գերազանց լին ունենալու դեպի դիմակ մեքենան, սակայն գերազանց լին ունենալու դեպի դիմակ մեքենան:

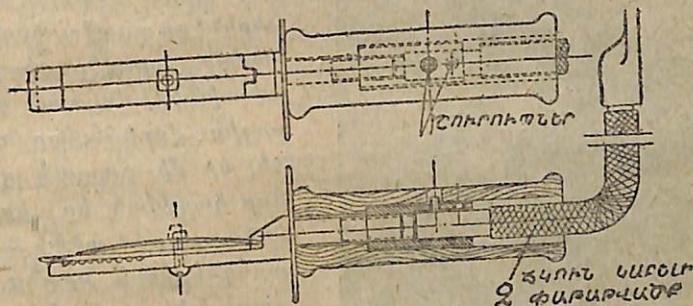


Նկ. 51. Ելեկտրական զոդիչ և նշանակում և այդ վիճակի զվարկի տրամադիճն և 6 մմ

Նաև հատուկ հետադարձ լար: Այս վարոշ յերաշխիք (զարտնտիա) է, վոր հոսանքը յեղնող վարպետի մարմնի միջով չփոխ այն կեպը ունի, յերբ նա անզգուշությամբ դիպչելու լինի զոդիչի մերկացը բասերին:

Այդպիսի գեպքերից խուսափելու համար, յեղնողի պետք է պահպանի իր կանոնավոր դիրքը: Ամենահարմար դիրքն է նստած պողան, վոր ցույց և տրված ծձ-բդ նկարում: Յեղնողն աջ ձեռք քում ըստում է զոդիչը, իսկ ձախով ըստում է աջ ձեռքի թաթը տակից: Այդպիսի պողան ձեռքին մեծ ամրություն է տալիս և հսարաւորություն է տալիս ավելի համաչափ պահպաննել աղեղ-

զի յերկարությունը, վոր մեծ նշանակություն ունի համաչափ տաքացնելու և կանոնավոր լուսնելու համար:

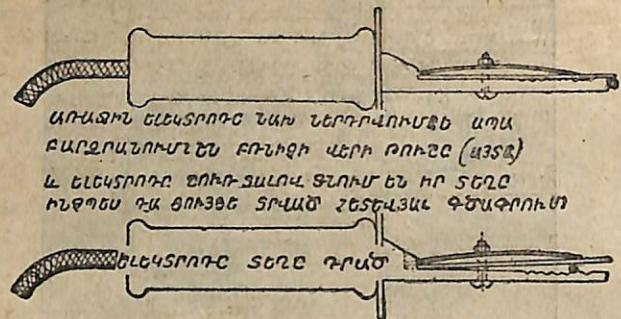

Նկ. 52. Ելեկտրոդն իր տեղում


Վորովհետև լեռյվող իրը ծառալեցնում ենք վորպես յերկորդ ելեկտրոդ, գրանից տեղի յե ունենում ելեկտրական եներ-

գիալի ավելորդ կորուստ. գրանից խուսափելու համար Ցերեները առաջարկեց՝ լեռի համար ոգտվել միայն 2 ածուխների վոլտյան աղեղի բոցից, վորի համար նա շինել եր մի հատուկ զոլիչ, վոր կազմված եր իրարից մեկուսացրած ածին 2 ելեկտրոպներից և նրանց միջև դրած ելեկտրումագնիտից:

Ցերեների զոլիչում ածին ելեկտրոդները դըրվում են  $120^{\circ}$  անկուսով, իսկ նրանց միջև հարուցվում ե վոլտյան աղեղ, վորի բոցը հրփում է ելեկտրոմագնիտի մագնիսային դաշտից (Նկ. 54 և 54 ա):

Այս լեղանակով լուսնելիս աղեղի բոցից կարելի յե ոգտվել արյակես, ինչպես ոգտվում են գաղային այրիչի բոցից: Այս լեղանակը կարելի յե կիրառել նաև մետաղ կտրելու համար, սակայն ելեկտրոդների և եներգիայի մեծ ծախսի պատճառով մետաղ կը բելու այս լեղանակը քիչ ե տարածված, թեև մեծ առավելություն ունի պարզության կողմից և վոչ մի հատուկ գեներատորային սարքավորում չի պահանջում:

Յերեների յեղանակը կարող ե կիրառվել՝ ոգտվելով թե հար և թե վորիխական հոսանքների ցանցից:

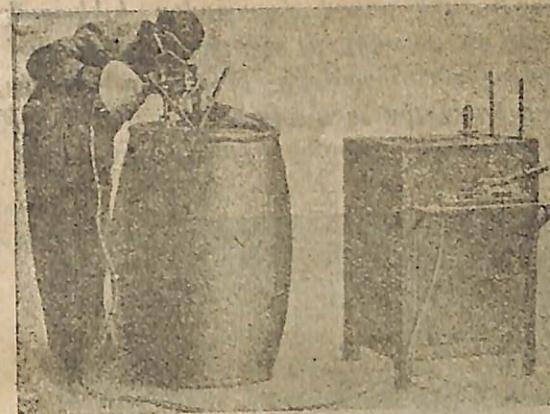


Նկ. 54. Ելեկտրային Ցերեների յեղանակով:

Բերնարդոսի յեռի մյուս ձևափոխումն առաջարկել ե 1890 թ. Սլավյանովը. այդ կայանում և նրանում, վոր մեկ ածին ելեկտրոդը փոխարինված և մետաղականով (Նկ. 54 բ), թեզ մետաղական ելեկտրոդը հենց իրացուցիչ մետաղաձողիկն եւ Այս լեղանակը եներգիայի ծախսում տաս անգայ աղակաս, քան ածին աղեղի լեղա-

նակը, և թույլ ե տալիս ոգտվել շատ փոքր, այն ե՝ 3—4 մմ աղեղակը, վորից փոքրանում և մետաղի ալրվելու հնարավորությունը և ապահովում ելուի բարձր վստահելություն ու ամրությունը:

Այս մետաղական աղեղով յեղցնելու համար հոսանքի աներամեց լարումն ե ընդամենը 25-ից մինչև 30 վոլտ, հոսանքի ուժը՝ 35-ից մինչ 300 ամպեր, վորի ստանալու համար մեծածավալ և թանգործեք սարքավորում չի պահանջվում:

Ավելի բարձր՝ 60—75 վոլտ լարումի մեքենաներ կիրառելը հնարավորություն ե տալիս ավելի հեշտությամբ հարուցել աղեղը, բայց ուրիշ ելական առավելություններ չի ներկայացնում. զործնականում, ալդայիսի մեքենաներ ունեցած դեպքում ել աշխատանքը կատարում են 25—30 վոլտ լարումով. սրանով մենք կարող ենք աղակով լինել, վոր ելեկտրական հոսանքը լուսնող

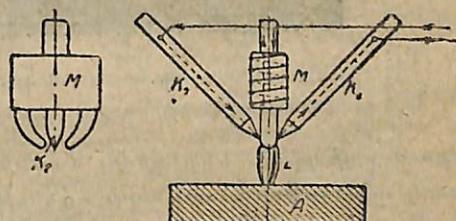


Նկ. 54. ա. Ցերեների գորիչը



Նկ. 55. յեցնողի նառած պազան

վարպետին չի խփի: Իսկ յեթե յեսման սարքավորմանը ողոք մետաղական մասերը հողակացած լինեն, կարելի յե համոզվել վորագութիւնը հարցված ամենեին տեղ չի ունենա:

Մետաղական և լեկարսովով կատարվող ելեկտրական յեռք ժամանակ կարելի յե ովտիվել եւ ավելի բարձր լարում ունեցող հար կամ փոփոխական հոսանքից (ակ. 54 թ.), Սակայն ավելի բարձր լարումից ովտիվելիս ստիպված ենք լինում շղթայի մեջ լրացուցիչ ընդդիմություն մարդուն իսկ փոփոխական հոսանքից:

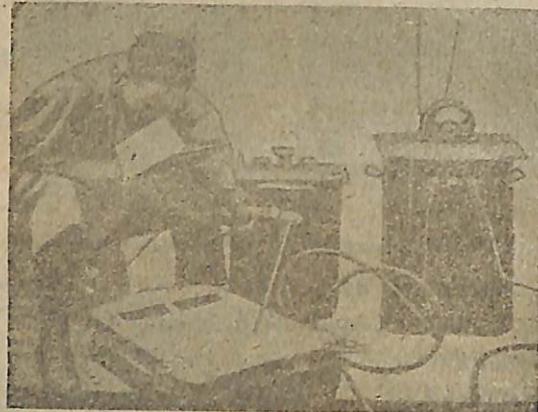

Արքայի կողմէ պատվիրած փափոխական եռամբույթ յիշ  
մեռադարձ եկեղեցը կառավարել յիսկառակ յիսկ համար.

գեպքում ստիլված ենք զիմել մագնիսական ցրվողներ ունեցող  
հատուկ արանքորմապտորների ողնության։ Այս լրացուցիչ ընդ-  
գիմություններն անաղին քանակությամբ եներգիա ին կանում.  
այս պատճառով այդպիսի սարքաւորությունների ոգտակար գործողու-  
թյան գործակիցը չափազանց փոքր է։


Յեսաման սարտակութամբների կիրառվող սիստեմները

Մետաղական աղեղով լիոցնելու համար գրբծածվող յիստան սարքավորման ամենապարզ սխտեմը նաև լարումի սխալնելի է:

Այս սիստեմի համար գործ ե ածվում մի սարքավորում, զոր կազմված ե մոտոր-զենիթատորից: Մոտորը շարժողության մեջ և դրվում արհեստանոցի և լեկտրական աշխատող ցանցից, կամ մատորը կարելի է փոխարինել բնազինի, նավթի կամ այլ շարժիչով: Մոտորը շարժում ե իր հետ մեկ զլանի վրա գտնվող յեռման զենիթատորը, վոր հար հոսանքի մի սովորական կոմպառենդ զինամուշու գլխավոր հոսանքի հետագարձ միավաթված բոլոր

և լրացուցիչ բևեռներով։ Այս գեներատորները փոփոխվագ՝ բեռնա-  
վորումների ժամանակ տալիս են հաստատուն արում։

Սրա անհրաժեշտությունը բղիսում և վոլոյան աղեղի հիմնական հատկություններից, այսիքան՝ նրանից, վոր հոսանքի ուժը պակսելիս ընդդիմությունը մհծանում է։ Այս հատկություննից աղեղը լինում է անկայուն և հեշտությամբ հանգչում է, ուստի վորպեսզի աղեղը կանոնավոր աշխատի, անհրաժեշտ և սպավել եներգիայի այլապիսի աշրջուրից, վոր ունի վոլոյամբարների հաստատուն մհծություն, վորպեսզի աղեղում տեղի ունեցած հոսանքի տառանումները համապատասխան հետապարձ տառան-

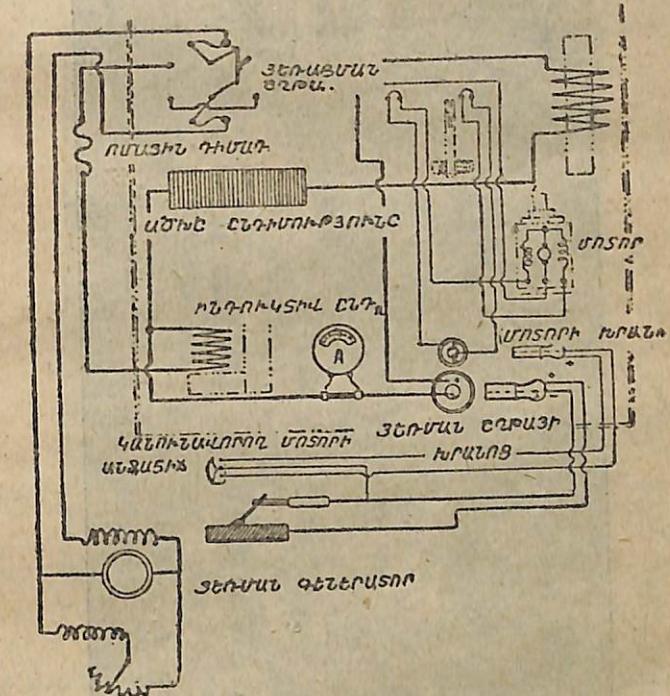


Ահ. 55. «Վելունի» բաշխութ տախտակի յեզ մեթենայի սփեման

ռամներ առաջացնեն ցանցում: Բայց և այնպիս, աղեղի կայունությունը մեծացնելու համար, անհրաժեշտ է լիում ցանցի մեջ մըտցնել լրացուցիչ ընդդիմություններ, վորոնք ավելի եներգիա յեն կանում, քան ծախսվում ե լիուման աղեղում:

Ղասուս, քամ շաբաթ՝  
Զնապած լրացոց իչ ընդդիմություններին, այս սիստեմով  
դարձյալ առաջանում են լորումի բավականաչափ ուժեղ տատա-  
նումներ, վորոնք առաջացնում են հոսանքի ուժի և աղեղի տեմ-  
պերատուրի տատանումներ, վորքի հետեանքով մետաղը հալվաւմ և  
անկանոն և անհամաշաբաթ:

Այս սիստեմի առավելությունն այն ե միայն, վոր մի քանի յեղնողներ հնարավորություն ունեն միաժամանակ աշխատել միևնույն գեներատորից:

Վիլսոն Ֆիրման պատրաստում է յեղման մեքենաներ և նրաց համար բաշխիչ տախտակներ՝ հաստատուն լաբորմի սիստեմով աշխատելու համար:

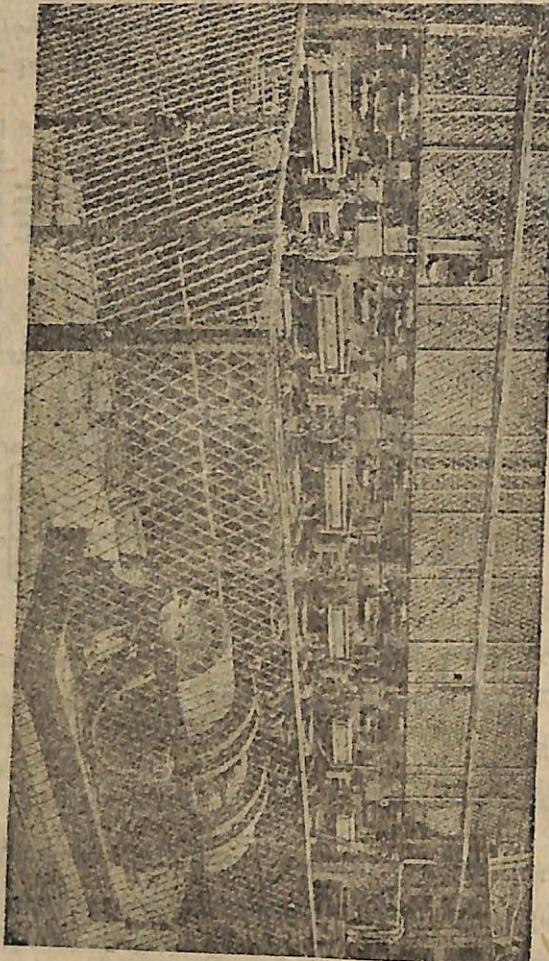


Նկ. 55. ա.

Այդ մեքենայի ու բաշխիչ տախտակի սքեման տրված է Նկ. 55-ում:

Վիլսոնի սարքավորման գեներատորը, վոր հետազարձ փաթաթվածք ունեցող մի դինամո յի, յեղման շղթայում պահպանում և 35—40 վոլտ նորմալ լաբորմի Շղթայի մեջ, վորպես դիմա-

դրություն, մացրած ե ածխի ելեմենտների մի մարտկոց (տես Նկ. 55). դիմադրությունն ավագանակորեն կանոնավորում է յեղման շղթայի մաջ մացրած սոլենոիդը՝ լծակների մեջ սիստեմի ոգնությամբ (Նկ. 55), տախտակին կցված ե և 0,1 ԿԲ (Ճիռժի) ելեկտրոմատոր, վոր աղդում և ընդդիմությունը կանոնավորող լըծակների սիստեմի վրա. Այս մոտորի անշատիչը գտնվում է ելեկտրոդի բանիչի վրա, և յեղնողը կարող ե նրան ներարկելով (վկլյուշենիմ են) կանոնավորել հոսանքի ուժը, առանց աշխատանքն ընդհատելու. Ընդդիմությունը կանոնավորելու շնորհիվ:

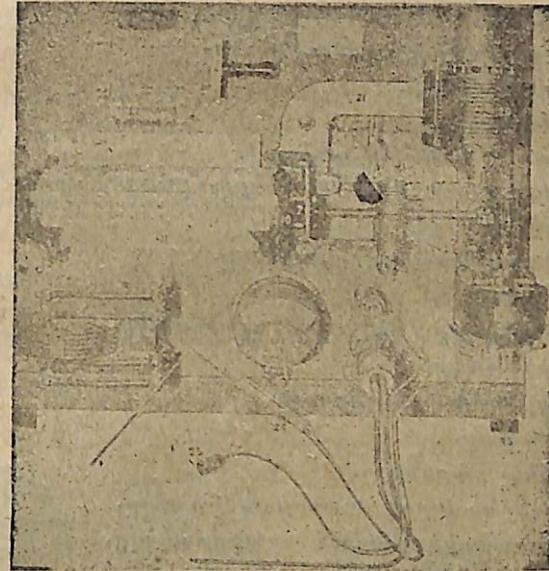

Նկ. 56. Վիլսոնի բաշխիչ տախտակը.

Վիլսոնի գործիքներում հներգիալի կորուստը մի փոքր պակաս երգան հաստատուն լաբորմի սյուս սարքավորութներում:

Սքեմայից կարելի յե տեսնել, վոր ածխի ընդդիմությունից բացի, ներարկված են նաև ոմալին և ինդուկտիվ ընդդիմություններ: Նրանք յերկուսն ել ներարկված են հաջորդաբար, վորովհետև դրանով փոքրանում ե հոսանքի ուժի տատանութների մեծությունը:

55 ա. Նկարում տրված ե այն ստացիոնար սարքավորման, ընդհանուր տեսքը ուր միաժամանակ կարող են սշխատել 6 լիունող:


56-րդ Նկարում տրված ե բաշխիչ տախտակի ընդհանուր տեսքը. Նրա վրա թվանշաններով նշանակված են՝

1. Մարմարե տախտակը.
  2. Անջատիչ կորոց (բյուլինք)
  3. Ապահովիչները.
  4. Կոնտակաները՝ հակադարձ ներարկման համար.
  5. Ածխե ընդդիմությունը.
  6. Չողը (ստերչեա)
  7. Առջեի ծածկոցը,
  8. Հետեի ծածկոցը,
  9. Սեղակը (կլիմա).
  10. Առջեի (կլիմա) սեղմակը.
  11. Ազրեատի մեկուսիչը.
  12. Ինգուշտիվ ընդդիմությունը,
  13. Ամպերմետը.
  14. Զապահնակը.
  15. Յանցի սոնակը՝ անշարժ.
  16. Վերի սոնակը՝ անվակների (րոլիք) վրա.
  17. Գլխավոր լծակը.
  18. Ռողություն տվող թիթեղը.
  19. Ընդհատիչը
  20. Առաջավոր (աւելան) պառատակը.
  21. Շրջանակը.
  22. Վորդաձե փոխանցումը.
  23. Մուֆուը.
  24. Ելեկտրաբոնիչը.
  25. Կանոնավորող մոտորի անջատիչը.
  26. Պառատակի հենման առանցքակալը.
  27. Սոլենոիդի միջուկը.
  28. Սոլենոիդի (կարկասը) կմախքը,
  29. Սոլենոիդի փաթաթվածքը.
  30. Մողերատուրը
  31. Դեպի յեռման մեքենան տանող լարը.
  32. Մոտոր 0,1 Ի.Բ.
  33. Յեռման լարերից յեկող հաղորդալարի համար խրանոց.
  34. Խրանց 0,1 Ի.Բ մոտորի համար.
  35. Բաշխիչ տախտակի շրջանակը:
  36. Զապահնակի (կարկասը) կմախքը.
- Եղթայի մէջ մտցրած, ավտոմատորեն՝ կանոնավորվող ածխե ընդդիմությունը յեռման աղեղում պահպանում և հոսանքի ուժությունը համար կոչվում են հոսանքի հաստատուն ուժերով սարքավորումներ: Ինդուկտիվ ընդդիմության (ուեակտանար) մացնելը մեծացնում և աղեղի կայունությունը, նեակտանու պիտք և ընտրել ալնուս,

վոր աղեղի հարուցման ժամանակ ելեկտրոդը չափազանց արագ չկպչի յեցվող իրին: Հաստատուն՝ հոսանքում կանոնավորիչ, սովորաբար, կիրառում են մինչև 40 վոլտ լարում ունեցող սարքավորումներում գործ են զնում հաստատուն ընդդիմություն՝ լարումը ցածրացնելու համար:

Հաստատուն լարումի և հաստատուն հոսանքի ուժի սարքավորումների ողտակար գործողության գործակիցն ե մոտ 0,5: Ներարկվող անհրաժեշտ ընդդիմություններից ալդ սարքավորումները դառնում են մեծածավալ ու թանգարժեք: Ավելի պորտավիճ (հայտ փոխարքելի) յեկ տնտեսական են փոփոխական լարումի սարքավորումները:

Այս սարքավորումների գեներատորներն ունեն մի առանձին կերպով շինած մագնիսական դաշտ և խարսխի փաթաթվածք, վորոնք վերացնում են աղեղի կայունության համար գործադրվող լրացուցիչ՝ լրճղիմությունների անհրաժեշտությունը: Այս գեներատորի հիմական առանձնատկությունն այն ե, վորունի դիմերենցիալ գրգռում, վորը բաղկանում ե, նախ մեկ առանձին, անկախ զրգումից և յերկրորդ՝ այն զրգումից, վոր ծագում ե հաջորդաբար միացած փաթաթվածքից և աղդում ե հակառակ ուղղությամբ:

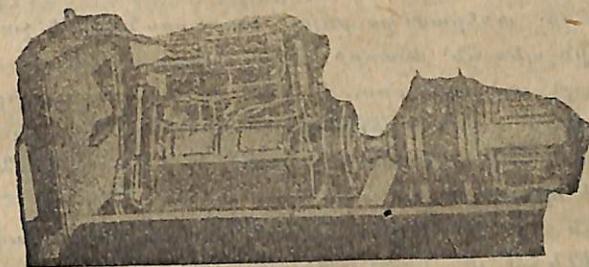

Նկ. 57. տեղափախվող սարքավորում, քենցիթի մատորվ.

Սարքավորման մոտորը շարժողության մեջ և դրվում արհեստանոցի աշխատող հոսանքից: Ցեղե ելեկտրական ցանց չկա, կիրավում և մի գեներատոր, վոր շարժողության մեջ և զրվում կամ տրանսսիսիայից, կամ վորեե՝ բենզինի, շոգու կամ ալլ շարժիչից: Ամերիկայի Ռոկ-Այլանդ յերկաթուղու զեպոններից մեկում ցեռման գեներատորները, որինակ, շարժողության մեջ են զրվում ջրալին տուրինից:

58-րդ նկարում տրված ե յեռման տեղափոխվող մի սարքավորում՝ ավտոմոբիլային շարժիչով:

Առաստանում ելեկտրական յեռման սարքավրութիւնը եր կան միան մի քանի յերկաթուղարին արհեստանոցներում և 2-3 զավողներում:

Նրանք գրեթե բոլորն ել դործ են ածում գերմանական Սիմեն-Շուկերտ ֆիրմի յեռման մեքենաներ:

Այս մեքենաները կազմված են փոփոխական լարման սխալումի մոտոր—գեներատորի մոնոխմբից:

Սարքավորման մոտորն աշխատում է յեռափաղ փոփոխական հոսանքից (պատվիրատուի պահանջով ֆիրման տեղադրում և մոտորներ՝ զանազան լարումի հոսանքի համար, նույնիսկ՝ հարհոսանքով աշխատող մոտորներ, նայած թե սպառողը ձեռքի տակ ինչպիսի հոսանք ունի):

Ամբողջ խումբը ծածկված է ծածկոցով, վորը վեհստիլիացիոն անցքեր ունի ծածկոցը հնարավորություն և տալիս այդ մեքենայով աշխատանք կատարել բաց ողում, և, հենց զրա շնորհիվ, մեքենան հարմար և տեղափոխության:

Յեռման մեքենան աշխատում է առանց վորեե կանոնավորող հարմարեցումների, կայուն աղեղ և տալիս և չի վախենում կարծ միացումներից, վորոնք անխուսափելի յեն մետաղական ելեկտրոդով յեռում կատարելիս:

**58-րդ նկարում տալիս ենք Սիմեն-Շուկերտի 200 ամպերանոց (ուժֆորմեր) մեքենայի ընդհանուր տեսքը. մեքենան ունի տեղափոխման սարքավորում, նրա կշիռն և յոտ 600 կգ. Գործի գրվելու համար անհրաժեշտ բոլոր ապարատները և չափող զորմիքները, ինչպես են՝ մոտորի բանհցման ռեստատը, զինամույի ռեստատը, ամպերմետը, վոլտմետը, անջատիչները և այլն, գրված են սարքավորման մեջտեղը՝ բացվող ծածկոցի տակ. սրա շնորհիվ, սարքավորումը շատ ամփոփված է և առանձին բաշխիչ տախտակ չի պահանջում:**


Յեռման այս մեքենան պատրաստված է 5 մ. և ավելի հաստառիքյան յերկաթ յեռցնելու հաշվով. նմանապես և պողպատ ու ասրբեր չափսերի կոռուն և սովորական չուփուն յեռցնելու համար:

Ավելի բարակ իրեր յեռցնելու համար յեռման շղթայի մեջ մտցնում են լրացուցիչ դիմադրություն, վոր ցածրացնում է հոսանքի ուժը մինչ 40-50 կամ 80 ամպեր. Սիմեն-Շուկերտի մեքենան պետք է լավ խնամի, թեև կոնստրուկցիայի կատարելության և գետալների մտածվածության շնորհիվ նա այնքան ել բարդ չե:

Մեքենան տեղադրված է (հավաքված ե) զնդակավոր առանցքակաների վրա, վորոնք շատ հուսալի լին և շատ յուղել չեն:

պահանջման մեջ է ներդիր ունեցող բրոնզի առանցքակալներն աշխատում են յուղի մեջ և տաքանում են միայն յերկար աշխատելուց առաջացող՝ յուղի կեղադատվելուց. Այսպիսի դեպքերում, գեներատորի կանգնած ժամանակ պետք է հին յուղը թափել առանցքակաները կերպությով լվանալ և նոր յուղ լցնել:

Կոնտակտների, կլեմաների ու սեղմակների խնամքը կայանում և նրանում, վոր պետք է շաբաթը մի անգամ նրանց նա-

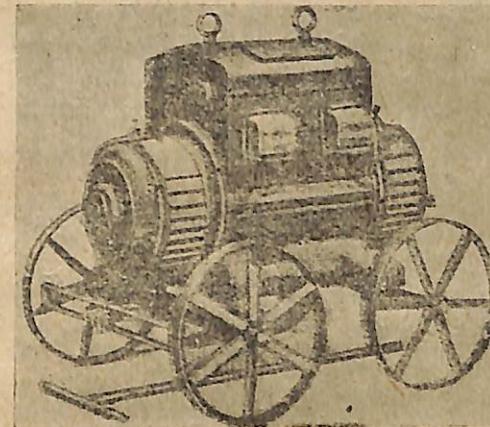

Նկ. 58. Սիմեն-Շուկերտի յեռուցման սարքավորումը

յել թուլացած պտուտակներն ամրացնել, նրանց վրայի փոշին ու յուղը մաքուր շորով սրբել:

#### Ե Լ Ե Կ Ե Ր Ա Կ Ա Ց Ա Պ Ե Կ

Աղեղը կազմվում է ելեկտրոդը՝ յեռցվող իրեց պոկելու բուպելին, իեթե գտնվում են այն ելեկտրական հոսանքի շղթալի մեջ:

Այդ պոկման ժամանակ ելեկտրոդի մի մասը և յեռցվող իրեց մի մասը շատ բարձր աստիճանի շերմություն են ստանում, վորի հետեւանքով նրանց մետաղը հալվում է և նրա ամենամարդիկ մասնիկները կազմում են մի հեղեղ, վորի միջով ել հենց անցնում և ելեկտրական հոսանքը:

Հար հոսանքի գործադրության դեպքում մետաղի մասնիկների հեղեղն ունենում է հաստատուն ուղղություն: Այն բեռնական գեղեղն ունեցնում է համար ամպություն և կոչվում է զրական, իսկ այն, դեպի վեռը, վորից նա հոսում է, կոչվում է զրական, իսկ այն, դեպի վորը հոսում է մասնիկների հեղեղը, կոչվում է բացասական: Դրական բեռնը կոչվում էն անող, բացասականը՝ կատող:

Փոփոխական հոսանքի գործադրության դեպքում մերժություն ամբողջ ժամանակ փոփոխվում է. նա հոսում է մերժեանուից դեպի մյուսը, մերժ՝ ընդհակառակն:

Դրական հոսանքի ժամանակ՝ բեկոներում ջերմությունը արտադրվում ե վոչ-հավասար չափով. որինակ՝ ամրող ջերմության մոտ  $70^{\circ}$  արտադրվում ե զրական բեկոն, և միայն մոտ  $30^{\circ}$ -ն են արտադրում ինքը աղեղը և բացասական բեկոն:

Մետաղական ելեկտրոդով յեղնելու դեպքում ելեկտրոդին, սովորաբար միացնում են բացասական բեկոն, իսկ յեղգող իրին՝ դրականը: Այս արվում ե նրա համար, վորպեսզի յերկու ելեկտրոդների տեմպերատուրը հավասարեցնեն, վորովհետեւ ելեկտրոդի մասսան, սովորաբար, յեղցվող իրի մասսայից փոքր ե լինում, ուստի ջերմատվությունն ել փոքր ե լինում:

Սակայն, նուրբ թերթեր յեղնելիս միացումը կատարում են զրա հակառակ՝ ելեկտրոդը ծառալում ե վորպես դրական բեկոն, վորպեսզի թերթերը չայրվեն:

Ելեկտրական աղեղով մետաղ կրելու ժամանակ ելեկտրոդը միշտ միացվում է դրա կան բեկոնին:

Թունդ-ածխածնային պողպատ, մանգանական պողպատ, բրոնզ, չուփուն յեղնելիս հաջող յեռ ստանալու համար հաճախ անհրաժեշտ ե լինում բեկոնները փոխել:

Աղեղի յերկարությունը նորյանելիս քիչ կանոնավոր պայման չե կանոնավոր յեռ ստանալու համար: Աղեղի մեծությունից ե կախված ծախսվող հոսանքի ուժը և նրա քանակությունը: Ուստի վորքան աղեղը կարճ լինի, այնքան յեռ հժան կնատի: Մետաղական ելեկտրոդով յեղնելիս աղեղի նորմալ յերկարությունն ե 1,5–3 մմ: Աղեղի այդպիսի յերկարության դեպքում թե ելեկտրոդի և թե իրի մետաղը կարողանում ե հալվել այնչափ, վորչափ պահանջվում է կանոնավոր յեռի համար:

Կարն աղեղն ունի հետեւալ առավելություններն ել:

1. Կարճ աղեղի դեպքում ջերմությունը կինտրոնանում ե յեղցվող իրի վրա, վորի շնորհիվ հալը կատարվում ե համաչափ և կանոնավոր:

2. Կարճ աղեղի դեպքում մետաղի մասնիկների ճանապարհն ավելի կարճ ե, քան յերկար աղեղի դեպքում: Հետևապես, ելեկտրոդի ծալրից մինչև յեղցվող իրն անցնելու համար ել ավելի քիչ ժամանակ ե պետք լինում: և վորովհետեւ ողի թթվածինը ձգտում է (թթվացնել) ոքսիդացնելաղեղի միջով շիկացած դրությամբ անցնող ալդ մասնիկները, ուստի կարճ աղեղում այդ ոքսիդացումն ավելի փոքր ե լինում, քան յերկար աղեղում: Նույնը վերաբերում ե նաև հոլվող մնատաղի աղոսացման (աղոտով հագենելուն):

3. Բացի գրանից, կարճ աղեղը հանգչելու ավելի փոքր ձըգտում ունի, քան յերկար աղեղը. այս բացատրվում ե նրանով, վոր աղեղի շուրջը գաղերի ավելի փոքր շրջապատ ե զոյանում:

Որի ազդեցությունն առանձնապես նկատելի յե փոփոխական հոսանքը գործածելիս, յերբ աղեղը հանգչելու ձգտում ե ցրւց տալիս հոսանքի ուղղության ամեն մի փոփոխումից: Արա պատճառն այն ե, վոր այս փոփոխումների ժամանակ գաղալին շրջապատը քիչ ե սառչում, խտանում ե, ուստի ողը մատչելի յե գառնում աղեղին:

Աղեղի ազդեցությունից դրական ելեկտրոդի, այն ե իրի վրա գոյանում ե մի փոքր փոս, վոր կոչվում ե կրատեր: Այդ փոսի մեծությամբ կարելի յե դատել, թե հարված մետաղը վորքան խորն ե թափանցել իրի մեջ:

Կրատերի նորմալ խորույրունը, վոր տարրեր ե լինում յեղցվող իրի տարրեր հաստության դեպքում, պետք ե համարել 1,5-ից մինչ 3 մմ:


Աղեղի կայսուուրյունը պահպանում են բարձր լարում կիրառելով և յեռման շղթայում ինդուկտիվ ընդդիմություն մացնելով:

Յեղնելու համար անհրաժեշտ հասանելի ուժը կախված ե յեղցվող իրի հաստությունից, նրա բաղադրությունից և ելեկտրոդի չափսերից:

Սովորաբար, հոսանքի ուժի և ելեկտրոդի տրամագիծի վորոշելու համար ոգտվում են հատուկ դիագրամներից:

Այդ մեծությունները վորոշող մեկ դիագրամ արված ե 59-րդ նկարում, դիագրամը կազմված ե վորոշ հաստության յերկաթե ու պողպատե յեղցվող թերթերի համար: Հոսանքի ուժի շարիխած (զծիկներով ծածկած) ճառագալիքը ցուց ե տալիս այն սահման ները, վորոնցում կարող ե տատանվել անհրաժեշտ հոսանքի ուժը:

Հոսանքի ուժը պետք ե ընտրել այդ սահմաններում, բայց ելեկտրոդի տրամագիծը պետք ե վերցնել այնպիսին, վոր ճշտությամբ համապատասխանի ընտրած հոսանքի ուժին:

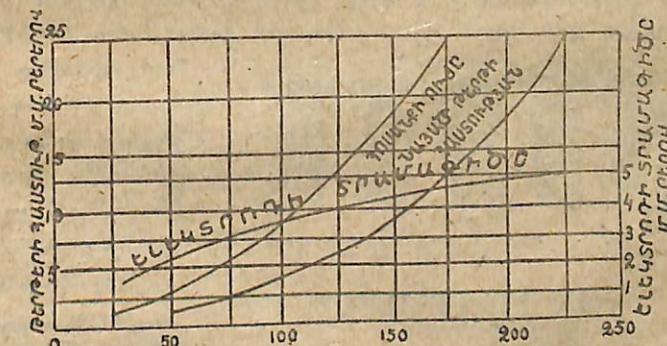

Նկ. 59

Որինակ՝ 10 մմ հաստության պողպատե կամ յերկաթե թերթի համար կարելի յե ընտրել 115–155 Ա. Աղեղը հոսանքի ուժ, բայց, յեթե մենք ընտրել ենք 115 Ա. Աղեղը, պետք ե վերց-

Նենք Յ. 7 մմ արամագծի ելեկտրոդ, յելի ընտրել ենք 152 Ամպեր հոսանքի ուժ, պիտք է վերցնենք 4 մմ-անոց ելեկտրոդ, յեթե կիրառում ենք 155 ամպեր, հարկավոր ե 4.3 մմ-անոց ելեկտրոդ:

Բնտրած հոսանքի մեծության կանոնավորությունը վորոշվում է հետեւալ նշաններով:

1. Աղեղի կրատերի խորության կանոնավորությունը,

2. Հալվածքի միակերպությունը և կոկությունը;

3. Զերմության կանոնավոր առաջացումը, այսինքն՝ ելեկտրոդը պիտի հալվի աստիճանաբար և հավասար, հալված մետեղը չպիտի ծոր տա իրի մակերնույթով:

Մետաղական աղեղով կատարվող յեռը ելեկտրական յեռի և ավտոգեն յեռի մեջու բոլոր յեղանակներից այն առավելությունն ունի, վոր նրանով կարը կարելի յե տանել ինչ ուղղությամբ և ինչ հարթությունով կամինաք: Որինակ՝ մետաղական աղեղով կարելի յե կատարել նորմալ-ստորին յեռ, այսինքն՝ յեռցվող իրը նորիզոնական կամ թեք մակերեսովթ և և գտնվում է ելեկտրոդցի ներքեւ: Կարելի իւ ուղղաձիգ կար տանել, իրը պետք ե լինում յեռցնել ուղղահայց գծով: Հնարավոր ե նաև առաստաղային յեռը, յերբ պետք ե լինում յեռցնել մի իր, վոր գտնվում ե զըլից վերև՝ հորիզոնական հարթությամբ: Յեռի վերջին ձևը ուրիշ վոչ մի յեղանակի մատչելի չե, բացի մետաղական ելեկտրոդով յեռից:

Մետաղական ելեկտրոդով առաստաղային յեռ կատարելու հնարավորությունը նրանով ե բացատրվում, վոր հալված մետաղը աղեղի միջով տեղափոխվում ե: Այս յեռը կարանում է հետեւյալում՝ կարճ աղեղի դեպքում, յերբ ելեկտրոդը սկսում է հալվել, նրա ծայրին գոյանում ե մի զնդիկ, վոր իր ծանրության պատճառով ձգտում է ելեկտրոդից հոսել դեպի ցած: Սակայն, յեթե յեռց-



Նկ. 60. գնդիկի տեղափոխվելը առաստաղային յեռի ժամանակ

դիկը և տանել ելեկտրոդի վրա, մոլեկուլար ձգողությունը, մակերեսային լարվածությունը, կապակցականությունը (հարակցականությունը) և մասնիկների իրար կպչելու հատկությունը (որուն-պահու)՝ ձգում են զնդիկը դեպի յեռցվող իրը: Բոլոր հիշած ուժերի աղղեցության հետևանքով զնդիկից անջատվում են փո-

քրիկ մասնիկներ, վորոնք և տեղափոխվում են յեռցվող իրի վրա: Այս յեռը հնարավոր և միայն չափազանց կարճ աղեղի դեպքում, վորովհետև յերկար աղեղի դեպքում գնդիկի տեղափոխելը հնարավոր չի լինի:

60-րդ նկարում ցույց են տրված առաստաղային յեռի ժամանակ կատարվող՝ գնդիկի տեղափոխման անցողական ստաղիաները, իսկ նկ. 61-ում ցույց են տրված յեռցնող վարպետի պողաները՝ այդպիսի յեռի ժամանակ:



Նկ. 61. յեռցնող վարպետի պացաները՝ առաստաղային յեռի ժամանակ

Առաստաղային յեռ կատարելու համար կան հատուկ ապահովիչ դիմուններ, վոր թույլ են տալիս կատարել աշխատանքը, առանց գլուխվող դեպի հետ ցցելու: Սրա համար դիմունն կցում են մի առանձին, անկյունով դրված, հակելի, վորի մեջ յեռցնույթ տեսնում ե կատարվող աշխատանքը: Այս դիմունները, թեև հնարվություն են տալիս յեռցնողին առանց հոդնելու մեծ աշխատանքներ կատարել բայց բանվորները մեծ ահաճությամբ են գործածում նրանց, և յերկար ժամանակ ե պետք նրանց ընտեղանալու համար:

#### Վ Լ Ե Կ Տ Ր Ո Ւ Գ Ա Կ Ը

Մետաղական աղեղով յեռցնելիս, ելեկտրոդի տրամադիճն ընտրվում ե, նայած հոսանքի ուժին:

Բայց հաջող յեռի համար միայն ելեկտրոդի տրամադիճը չե, վոր կարեոր եւ Անհրաժեշտ ե, վոր կիրառվող ելեկտրոդն իր քեր-

միական բաղադրությամբ խիստ համապատասխանի յեռցվող իրին՝  
վորովհետև վորակս ելեկտրոդ գործածվող մետաղական ձողը միեւ-  
նույն ժամանակ ծառայում ե վորակս հիմնական լրացուցիչ մե-  
տաղ, վոր հալվելով լցնում ե յեռցվող իրի ճեղքը:

Յեռի համար գործածվող մետաղական ելեկտրոդները բա-  
ժանվում են յերկուսի՝ մերկ ելեկտրոդներ և ծածկված:

Մերկ ելեկտրոդները մետաղական մերկ ձողեր են՝ մետաղալարի՝  
հատվածներ՝ զանազան հաստության և 250—400 մմ յերկարու-  
թյան:

Մերկ ելեկտրոդների համար ամերիկական տեխնիկական  
պայմաններն հետևյալներն են՝

1. Ելեկտրոդներն իրենցից պետք ե ներկայացնեն միակերպ  
ու համառնո սովորական մնացաղալար, չպետք ե ունենան զորեւ  
անկանոնություն, ինչպես են, կոշտ տեղեր մակերեսույթի վրա,  
մեջը չպետք ե լինեն ոքսիդացած յերակներ կամ միջնախավեր  
և այլն։ Տրամադրվը, ըստ հնարավորին, պիտի լինի միահավասար  
և տարբեր տեղերում չպետք ե ցույլը տա 3° ից ավելի տարբե-  
րություն, դեպի բարձր կամ ցածր։

2. Ելեկտրոդների քիմիական բաղադրությունը պետք ե  
տարբերվի հետևյալ սահմաններում.

Ա. Քիչ ածխածին պարունակող պողպատ.

### (Մարկա' Է Ն1 Ա)

Ածխածին վոչ ավել.	քան 0,06%
Մանգան	» 0,15%
Ֆոսֆոր	» 0,04%
Ծծումբ	» 0,04%
Սիլիցիում	» 0,08%

### (Մարկա' Է Ն1 Բ)

Ածխածին	0,13—0,16%
Մանգան	0,40—0,60%
Ֆոսֆոր վոչ ավելի, քան 0,04%	
Ծծումբ	» 0,04%
Սիլիցիում	» 0,06%

Յերկու մարկան ել համարվում են կիրառելի՝ Բ. միջակ  
քանակությամբ ածխածին պարունակող պողպատ.

Առանձնապես տարածված չեւ Ածխածինի քանակությունը  
ելեկտրոդում 0,18-ից մինչ 0,85%:

Ը. Բարձր քանակությամբ ածխածին պարունակող պողպատ.

### (Մարկա' Է Ն1 Ը)

Ածխածին	0,85—1,10%
Մանգան	0,30—0,60%
Ֆոսֆոր վոչ ավելի քան 0,04%	
Ծծումբ	» 0,04%
Սիլիցիում	» 0,06%

3. Նպատակահարմար չափսերը.

Ե Ն1 Ա և Ե Ն1 Բ — 1,5, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 և 6,0 մմ,  
Ե Ն1 Ը — 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 և 8,0 մմ:

### 4. Գործադրությունը.

Ե Ն1 Ա և Ե Ն1 Բ գործ ե ածվում պողպատի թերթեր,  
կունվածքներ, փափուկ պողպատից ձուլվածքներ և պողպատի  
կոնսորտիցիաներ յեռցնելու համար:

Ե Ն1 Ը գործ ե ածվում բարձր քանակությամբ ածխածին  
պարունակող պողպատ յեռցնելու համար, խիստ մաշվող մակերե-  
վույթների մաշված աեղերը լրացնելու համար, յերբ այդ մակե-  
րեսույթներն առանձին մշակույթ չեն պահանջում (որինակ, ոել-  
սերը, սլաքների սուր ծալքերը, խաչմերուկները և այլն):

5. Ելեկտրոդների մակերեսույթը պետք ե կոկ լինի, ժան-  
դից, յուզից ու կեղանից՝ պատ:

6. Փորձություն. յերբ հմուտ վարպետը փորձում ե կոկ ելեկտրոդ-  
ները, նրանք պետք ե ցույց տան՝ ստորին և առաստաղային  
կարերում յեռցնելու լավ ընդունակություն, նաև աղեղի միջով  
հանդարտ ու սահուն հոսելու ընդունակություն:

7. Ելեկտրոդներն արհեստանոց պիտի գան կամ վորակս  
շրջանակներ (քրցի) կամ, վորակս կարտած ուղիղ ձողիկներ՝  
յերկարությամբ 350 մմ. նրանք պետք ե փաթաթված և ծրարված  
լինեն հետևյալ յեղանակներից վորեն մեկով կամ ծրարներով,  
վորոնցից մեկի մաքուր քաշը պետք ե լինի 23 կգ., խնամքով  
կապած ու փաթաթած պիտի ե լինեն խոնավություն չանցկաց-  
նող խիտ թղթով, կամ՝ տակառներով, արկներով կամ շրջա-  
նակներով, վորոնք նույնպես ծրարված պետք ե լինեն:

Ծածկված ելեկտրոդներ ձողեր են, վորոնք ծածկված են մի-  
շերտ առանձին բաղադրությունով, վոր յեռցնելու ժամանակ հա-  
լող դեր ե կատարում և մետաղը պաշտպանում ե ողի թթվածնի  
աղղեցությունից, վորովհետև այն տեսակերպությը, մինչև վորը  
տաքանում ե ելեկտրոդը, շատ բարձր ե, իսկ տաքացման ջերմաս-  
տիճանի բարձրացմամբ բարձրանում ե և մետաղի ոքսիդանալու  
ընդունակությունը: «Ծածկված» ելեկտրոդի ծածկութիւնի բարձ-  
րությունը պետք ե մեծ ինսամքով ընտրել, և այդ ծածկութիւնի  
համան տեմպերատուրը պետք ե շատ մոտ լինի ելեկտրոդի հալ-

ման տեմպերատութին: Առվորաբար, ծածկութը պատրաստում են այն մետաղներից, վորոնք ավելի մեծ խնամակցություն են ցույց տալիս թթվածնին, քան ելեկտրոդի մետաղը Յերկաթե ելեկտրոդի նկատմամբ այդպիսի մետաղներ են մագնիումը և ալյումինը (տես տերմիտով յեռ յերեսում):

Ծածկված ելեկտրոդները 2 տեսակ են լիում՝ ծածկութի հաստ շերտով և բարակ ծածկութով:

Հաստ ծածկութը պատրաստում են ազրեստից, վորի մեջ լիում են ալյումինի յերակներ, իսկ յերեսից՝ ծածկված ելիում սիլիկատի շերտով:

Այս ելեկտրոդներն այն առավելությունն ունեն, վոր հաստ ծածկութից իրի վրա դոյանում են շակի հաստ շերտ, վոր պաշտպանում և աղեղն ողի ազգեցությունից:

Ծածկութի յերեսին քաշած ալյումինի կամ նատրիումի սիլիկտից փոփոխվում և ազրեստի հալման տեմպերատուրը:

Այս «հաստակալի» ելեկտրոդները գլխավորապես տարածված են փոփոխական հոսանքով՝ կատարվող աշխատանքներում, ուր տալիս են մեծ կալունության աղեղ:

Սակայն, ստացվող շակի մեծ քանակությունը, նրա հեռացնելու դժվարությունը և այդպիսի ելեկտրոդների բարձր արժեքը սահմանափակում են նրանց կիրառումը:

Նուրբ ծածկութ ունեցող ելեկտրոդները շակի այնքան նուրբ շերտեր են տալիս, վոր աղեղը դոյանում է հենց այդ շերտի վրա և ծառայում է միայն վորպես վերականգնող ֆիլտր<sup>1)</sup>, վորի միջով անցնում են ելեկտրոդի մետաղական մասնիկները, նրան տալով իրենց այն ոքսիդը, վոր ստացել ելին աղեղում:

Նուրբ ծածկույթի բաղադրությունը, նա կազմված է հալման բարձր տեմպերատուր ունեցող նյութերից, վորոնք վիրականգնելու ընդունակություն ունեն:

Ծածկութավոր ելեկտրոդների գործածությունից, բացի այն, վոր յեռման կարը պաշտպանվում է ոքսիդացումից, լավանում է նաև ելեկտրոդի հալումը, և հեշտանում է աշխատանքը նույնիսկ չեղի տաճանակատար մեքենաներ ունեցած գեղքում:

Ծածկութավոր և ելեկտրոդի մետաղի քիմիական բաղադրությունը պետք է ընարվի կատարվող աշխատանքին համապատասխան: Ելեկտրոդի մետաղը պետք է լինի նույնպիսին, ինչպիսի մետաղից են մերկ ելեկտրոդները, իսկ ծածկութի համար ամենաունիվերսալն է վալյալի բաղադրությունը՝

<sup>1)</sup> Այլ խոսքով, այդ շերտը մետաղական մասնիկներից խլում է նրանց ոքսիդը: Տ. Պ.

Գրաֆիտ	15 գրամ
Մագնիում	7,5 »
Ալյումին	4,0 »
Մագնիումի ոքսիդ	65,0 »
Կալցիումի ոքսիդ	60,0 »
Նատրիում սիլիկատ	120,0 խոր. սմ.
Զուր	150,0 »

(Այս քանակությունը բավական և 500 ելեկտրոդ ծածկելու համար):

Չուզուն յեռցնելիս չուզունե ելեկտրոդներ գործածելը լավ հետևանք չի տալիս: Չուզունե ելեկտրոդը նույն իսկ ամենակատարյալ մեքենաներ ունեցած դեպքում տալիս է չափազանց անկայուն աղեղ, վոր բացատրվում է չուզունի պղնձակերպ ստրուկտորայով:

Մեծ քանակությամբ սիլիկատ պարունակող չուզունե ձողիկները, գործածելով վորպես ելեկտրոդներ, քիչ ավելի լավ հետևանք են տալիս:

Ամերիկական բազմաթիվ փորձեր, վոր կատարել են այդպիսի ելեկտրոդներով, և մեծ քանակությամբ սիլիկատ պարունակող լերկաթե ելեկտրոդներով ցույց են տվել, վոր յերկաթե ելեկտրոդներն առավելություն ունեն չուզունե ելեկտրոդների հանգեցու:

Ելեկտրոնի բնարարությունը պետք է կատարել այնպես, վոր ելեկտրոդի հալումով գործարած կարն իր մեխանիկական հատկություններով հասրավորին չափ քիչ տարբերվի յեռցվող իրի մետաղից: Որինակ՝ ամուր պողպատի յեռցնելու դեպքում հալցրած տեղը պետք է հասրավորության չափ ավելի ամուր լինի, իսկ կաթսաերկաթ (կատելինու շելեզօ) յեռցնելու դեպքում հալցրած տեղն ել պետք է այնպիս ճեռուն<sup>1)</sup> ու փափուկ լինի, ինչպես յերկաթը:

«Ծածկված» ելեկտրոդներ գործածելիս, յերբ յեռցվող մետաղը ոքսիդանալու շատ փոքր հասրավորություն ունի, այնպիսի ելեկտրոդներ են ընտրում, վորոնց քիմիական բաղադրությունը մոտ է հիմնական մետաղին:


Բացի այդ, վորովհետեւ ելեկտրոդը միևնույն ժամանակ ծառայում է վորպես լրացուցիչ մետաղ (ձողիկ), յերբ ստիպված են յեռցնել յերկար աղեղով, ելեկտրոդը շինում են այնպիսի նյութերից, վորոնք կարող լինեն լրացնել հիմնական մետաղում այրված նյութերը:

Հետևապես, ելեկտրոդից պահանջում են բոլոր հատկություններն այն լրացուցիչ ձողիկների, վորոնք գործ են ածվում ավտոգեն և տերմիտ յեռուցումների ժամանակ:

<sup>1)</sup> Վյազմակ

Սկսանկ վարպետի դժվարին խնդիրներից մեկը աղեղի հարուցանելն (ստանալն) է: Վորպեղի աղեղի հարուցումը հաջողվի, պետք ե ելեկտրոդը թեթևակի կացնել յեղվող իրին, հոսանքը ներարկել (այսինքն՝ շղթան փակել), ապա ելեկտրոդն արագ թեքելով՝ ըրջանալին միշտմամբ նրան պոկել յեղվող իրից: Դանդաղ շարժումների դեպքում ելեկտրոդի ծայրը կպչում ե իրին և այլև հնարավոր չի լինում նրան պոկել: Սա բացատրվում ե նրանվ, վոր ելեկտրոդի ծայրն արդեն կարողանում ե հալվել ու հոսելով իրի մեջ, յեփելու սառչել, կազմելով մի փակ շղթա, վորի միջով հոսանքն անցնում ե բոլորովին ազատ: Նման յերեսովից պատահում ենակ առանտաղային յեռի ժամանակ, յեթե յեղվողը չի կարողանում պահպանել կարճ աղեղը: Այս դեպքում ելեկտրոդի ծայրին դոյանում ե մի հալված դնդիկ, վոր ալնքան ծանր և լինում, վոր չի ձգվում կարի վրա: Յեռողն ստիպված մի փոքր «ողնել» գնդիկին, վոր նա պոկվի ելեկտրոդից, ալդ նպատակով յեղվողը ձեռքը գիտցնում ե իրին, գնդիկը փակում ե շղթան ու սառչում է, կապելով ելեկտրոդն իրի հետ: Այդ ժողովնակին գնդիկի կտրվածքն այնքան մեծ ե լինում, վոր բավարար ընդդիմություն չի ցույց տալիս հոսանքին, վորպեսզի մնա տաք դրության մեջ:

Յեռի կարի վորակի տեսակետից մեծ նշանակություն ունի այն նանապարհի կանոնավորությունը, վորով շարժվում ե ելեկտրոդը, ելեկտրոդը շարժելու հանապարհը տարբեր է, նախած թե ինչպիսի յեռ ենք կատարում: Որինակ՝ «ստորին» յեռ կատարելիս լավ հետեանք ե ստացվում, յեթե ելեկտրոդը շարժում համեկը միուսի վրա ընկնող յեռանկյունիներով, ինչպիս ցույց ե տըրաված 62-րդ նկարում:

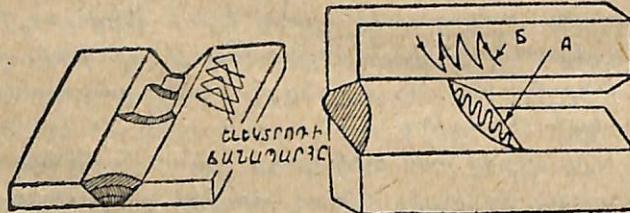


Նկ. 62. Ստորին յեռ.

Նկ. 63. Խորիզանական յեռ.


Թե 62-րդ, և թե 64 ու 65 նկարից յերեսում ե, վոր յեռը կատարվում ե մի քանի շերտով: Սա կիրառվում ե հաստ թերթեր յեղվողին և ճեղքեր ու խորը փշակներ լցնելիս: Բազմաշերտ յեռը փոքրացնում ե յեղվող իրի մեջ ներքին լարումները:

Նկ. 63-ում ցույց ե տրված ելեկտրոդի հանապարհը՝ հորի-

զոնական կարով յեղվողներու դեպքում: Ա-ն ցույց ե տալիս ելեկտրոդի հանապարհը՝ ամբողջ կարը հալվածքի մեկ շարքով լցնելիս, իսկ Ե-ն՝ հալվածքի մի քանի շարքով ե լցրած: Նկ. 64 տալիս է ելեկտրոդի հանապարհն ուղղաձիգ կարում, իսկ Նկ. 65-ում՝ ելեկտրոդի հանապարհն ե առաստաղային կարում:

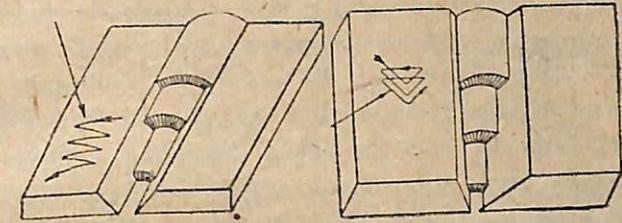


Նկ. 64. ուղղաձիգ յեռ.

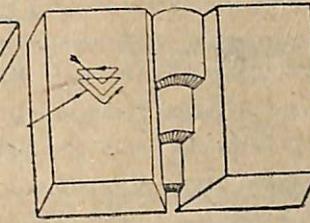

Նկ. 65 առաստաղային յեռ.

Յերբ հարկավոր ե հալվածքի օս հաստ շերտեր ավելացնելի իրին, լրացուցիչ մետաղն ավելացվում ե մի առանձին, հալվող-ձողից: Այս աշխատանքը վորոշ հատություն ե պահանջում: Հալվող ձողը պետք ե ունենա ավելի փոքր տրամագիծ, քան կիրառվող ելեկտրոդը, նա հալվում ե զեր ևս չոփացած մետաղում, յեղվողը կետից բոլորովին մոտիկ: Աշխատանքի գժվարությունը կայանում ե նրանում, վոր անհրաժեշտ ե ամբողջ ժամանակ, առանց հետ ընկնելու, հալվող ձողը տանել ելեկտրոդի հետեւից՝ հակառակ դեպքում, նա հեշտությամբ սառչում, կպչում ե իրին:

Նկ. 66-ում ցույց ե տրված այն յեռը, վոր կատարում են լրացուցիչ ձող հալեցնելով:

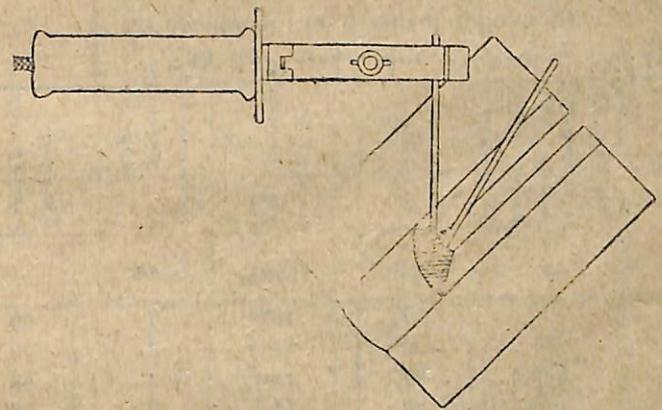

Նկ. 66 լրացուցիչ մետաղ նալեցնելով կատարվող յեռը.

Մետաղի բափանցումն մեծացնելու համար պետք ե ելեկտրոդը թեքել սակաւ չափազանց թեքելուց ել անհավասար կար և ստացվում:

Ելեկտրոդի թեքության անկյունը սիջին թվով պետք է լինի մոտ 20°: «Ստորին» յեռի դեպքում ելեկտրոդը թեքում են ուղղաձիգ դեպի մի կողմ, իսկ հորիզոնական և ուղղաձիգ յեռի դեպքում ելեկտրոդի վերևի ծայրը թեքում են դեպի առաջ, այդ դեպքում մետաղը յեռի տեղում լավ է հալվում:

Մետաղական աղեղով ելեկտրական յեռ կատարելու համար յեռի տեղի նախապատճենումը քիչ է տարբերվում ավտոգեն յեռի համար կատարվող նախապատճենումից: Ստորև տալիս ենք Սիմենս-Շուկերտի մեքենայով յեռ կատարելու համար անհրաժեշտ հոսանքի ուժի և լարումի աղյուսակները. նրանց կցված են կարի նախապատճառումը պատկերացնող նկարներ, վորոնք զարգացմար են տալիս կարի թեքության անկյունների և ձեռքի սասին: Ինքնը ստիճանությունը հասկանալի լի, զոր յեռցվող մակերեսությունը պետք է խնամքով մաքրված լինեն կեղտից, յուղից, մանգից դիմում և այլն:

Ցեղե իրերի յեռցվող յեզերքի հաստությունը մեծ է, անհրաժեշտ է հալվող մետաղի քանակությունը հնարավորին չափ փոքրացնել, վորովհետև շեղհատքի (թեքության) սորմալ անկյուններ անելու դեպքում անհրաժեշտ է լինում չափազանց շատ հալվածք լցնել, վորից առաջ է զալիս հոսանքի ուժի և ելեկտրոդների չափազանց մեծ ծախս: Ամերիկական կանոնադրությունը խորհուրդ է տալիս նման դեպքում յեզերերի շեղհատքի (թեքության) համար սուպեր հատուկ շարլոններից, վորոնց ձեռ ստացել են բազմաթիվ փորձերից հետո:

Տալիս ենք Սիմենս-Շուկերտի 200 Ամպերով աշխատող յեռաման մեքենայով թերթային յերկաթ ու պողպատ յեռցնելու և չուղունի սառը յեռի աղյուսակները՝

Թերթային յերկաթի ու պողպատի յեռը

(Յեռցվող իրը միացվում և գրական բեկորին)

Թերթերի հաստություն նը	Թերթերի նա խապատճառ առամել, յեռ դարձնել դեպ ին կայլցրած.	Յեռի հոսան քի ուժը	Վարժան ա լի դիրքում դրամական առաջնական դրամական դրամական	Ելեկտրոդի առաջնական դրամական դրամական դրամական	Մեքենայի առաջնական դրամական դրամական
մմ	—	Ա.մպեր	գոլտ	մմ	գոլտ
1.5		40	16	2	50
2		50	17	2	50
3	Տհո	60	18	3	50
4	Ակ. Բ	80	18	3	50
5		100	18	3	50
6		120	20	3	55
8		140	22	4	65
10		180	25	4	80
12		200	25	5	90
և ավելի					


Զուգունի սառը յեռ

Այս յեռի ժամանակ թերթերը հակառակ կերպով են միացնում, այսինքն՝ յեռցվող իրը միացվում է բացասական բներին: Հաջող յեռ ստանալու համար զործ են ածում «Ճամկված» ելեկտրոդներ:

Զուգունի յեռը մի քանի սուսանահատկություններ ունի՝ շատ տաքացնելուց և յեռցնելու ժամանակ հալված չուգունի վոլտայան աղեղի արտադրած գաղերի հետ շփելուց, չուգունի ըստ արուկտուրան խիստ փոխվում է:

Յեռից ստացվում է մի ամուր ու փուխր կար, վոր գժվարությամբ և մշակութիւնի յենթարկում:

Յեռցվող իրի նախապես տաքացնելը և հալվող ձողերի<sup>1)</sup> կիրառումը քիչ լավացնում են ստացվող յեռը: Սակայն 6 մմ-ից բարակ հաստություն ունեցող

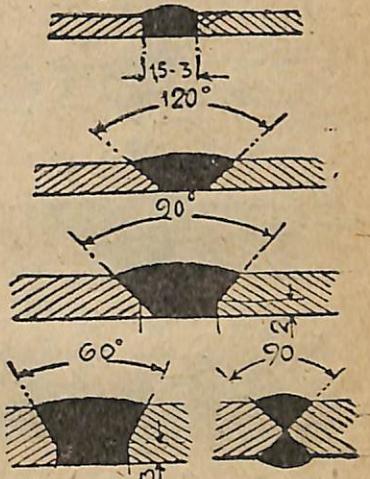


Նկ. A 66.

Յեռցվող իրի հաստություն նը	Յեռցվող իրի հաստություն նը	Յախաղամ ըատում յեռի համական դրամական	Յախաղամ ըատում յեռի համական դրամական	Լարումը		
				աղեղի մմ	վոլտ	վոլտ
3				80	20	55
5				120	22	60
10	ակա			140	24	70
15				160	26	75
20	Ակ. Բ			180	30	90
20				200	35	105
և ավելի						մմ

1) Այս ձողերը նման են չուգունի ավտոգեն յեռի ժամանակ գործածվող ձողերին:

Հուգունե իրերի յեռը սակավ դեպքերում են կատարում ելեկտրական յեղանակով, վորովհետև այդպիսի հաստության դեպքում շատ դժվար է վերացնել չուզունի նստվածքաբին լարումները:

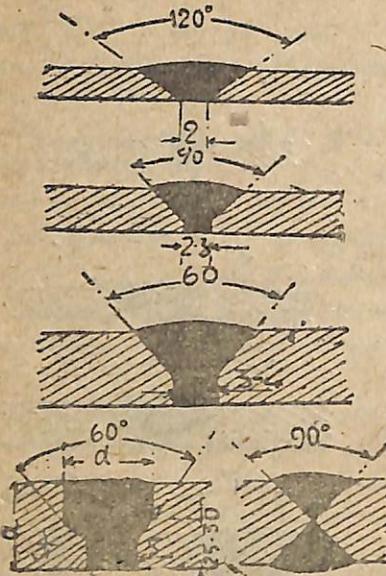


Նկ. 68

մետքու<sup>1)</sup>). Այս օգուզները գրվում են մեկը մետսից և արամագծի հավասար հեռավորության վրա, վորպեսզի յեռի տեղը շատ չթուլանա: Հալվածքը կատարում են շատ զգուշ՝ մինիմալ հոսանքի ուժով, և գործ են ածում հալման ցածր տևալիքատուր ունեցող ելեկտրագ. հալվածքի շերտը նույնպես բարակ է և անում՝ յեռվող իրի հաստության կիսից վոչ-ավելի, և դա միանգամայն բավական է ամրության միակերպությունը պահելու համար: Բազմաթիվ փորձեր են կատարված, ուր չուզունը յեռը են մետաղական աղեղի ոգնությամբ, իսկ ելեկտրոդները պատրաստած են բեղել տարբեր համաձուլվածքներից կամ հալման ցածր տեմպերու ունեցող մետաղներից, ինչպես նև պղինձը, բրոնզը և նիկելը, նիկելել ելեկտրոդների կիրառումն ամենալավ հատեանքն է տվել՝ ուստի նա տարածված է մոտորների կառուցման գործում, ցիլինդրների (գլանների) ճեղքածքները յեռնելու գործում, չնայած վոր նիկելի ոքսիդացումը վերացնելու համար հարկավոր է լինում գործածել «ծածկված» հաստ ելեկտրոդներ, կամ

<sup>1)</sup> Բանվորները մետք բառը արտասանում են՝ միջիկ. մետչիկով, մետաղի մեջ մայր պտուտակ են հանում: Տ. թ.

թե յեռը կատարել վերականգնող միջավայրում. վորպես վերականգնող միջավայր, սովորաբար, գործ է ածում ջրածնի շթի բոցը: Մետաղական աղեղով յեռ կատարելիս ջրածնի կիրառումը վտանգավոր չե, վորովհետև ջրածնի ինամակցությունը յերկաթին ու չուզունին:

Միաձ (մուխ տիպ) չուզունը, սովուակ չուզունը և կառն (կուանվող) չուզունը զբեթե յեռի չեն յենրատիվում, վորովհետև բարձր տաքությունից նրանք դառնում են փշրվող: Սակայն այսպես ել պտուտակներ (շուսուպներ) գործ ածելով և ձեռք առնելով այն նախազգությունները, վոր վերը ցույց տվինք, դարձյալ կարելի յելինում համնել բավարար հետեանքների: 69-րդ նկարում տրված է պտուտակներով (շուսուպներով) կատարվող չուզունի յեռ ի կարգածքը և պտուտակների (շուսուպների) դասավորումը:

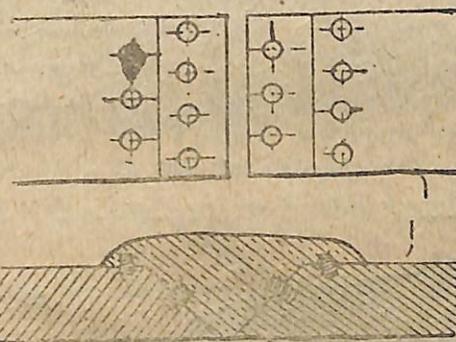

Նկ. 69. յեռ պտուտակների ներդրումը

Մյուս մետաղների՝ նիկելի, արույրի, պղնձի և ալյումինի յեռը կատարվում է «ծածկված» ելեկտրոդներով և, սովորաբար, բիենները փոխած, — ելեկտրոդները միացված են դրական բևեռին, իսկ իրը՝ բացառականին:


Արույրի յեռը գժվար է, վորովհետև նրա բազագրության մեջ մտնող ցինկը հեշտությամբ ցնդում է: Ուրիշ (ավտոգեն, զազային) յեռի ժամանակ արույրի յեռի համար, վորպես լրացնող մետաղ, գործ են ածում արույրի ելեկտրոդ, բայց այսպես, ելեկտրական յեռի զեղքում արույրի յեռի համար մետաղի լրացնումը աշխատանքի ժամանակ կատարվում է յերկաթե հիմնական ելեկտրոդով:

Բրոնզի յեռն առանձին դժվարություններ չե ներկայացնում: Վորպես ելեկտրոդներ գործ են ածում բրոնզե՝ ձողեր, վորոնք ցինկ ու անագ չեն պարունակում: Մասուր նիկելի յեռը յերբեք

լավ հետևանք չի տալիս շնորհի / նրա, վոր հալված մետաղը շատ դաղ և կլանում, վորից կարը դառնում և ծակոտկեն: Սակայն յերբ կարից առանձին ամրություն չի պահանջվում (պատովելու դեմ), նիկելը նույնպես յեղանում են:

Ալլումինի յեռը կատարում են ալլումինի «ծածկված» ելեկտրոդներով, վորոնք շինվում են ալյումինից և ծածկված են լինում կրիոլիտի հաստ շերտով. բնեռները լինում են փոխած, աղեղը՝ շատ կարճ, սովորաբար, 0,75 մմ.ից վոչ ավելի: աղեղի կարճությունը պահպանելը յեռի դիմավոր գժվարությունն եւ Ստացվում է շատ խիտ և ամուր կար: Ալլումինի ելեկտրական յեռի համար գոյություն ունեն հատուկ յեռման հաստոցներ (դադարականներ), վորոնց վրա կատարվում են միայն վորոշ աշխատանքներ, գլխավորապես խողովակների և թերթերի յեռը: Սովորաբար յեղանելուց առաջ և հետո ալլումինը շիկացնում են՝ ներքին լարումները փոքրացնելու համար:

Լրացնող ձողերով ալլումինի յեռ ամենաին չեն կատարում Մեծ ճեղքեր լցնելու համար Շտելլերինկն առաջարկում եւ ելեկտրոդների համար գործ ածել առանձին արտոնագրված ձողեր՝ վորոնք շինվում են ալյումինից, իսկ նրանց ծածկութը՝ մագնիսմից և բարիում քլորիդից. սակայն այդ ելեկտրոդները յեղանողից չափազանց մեծ փորձառություն են պահանջում: Այդ դեպքում շատ գժվար և լինում աղեղը վառվել վորովհետև աղեղի ա-

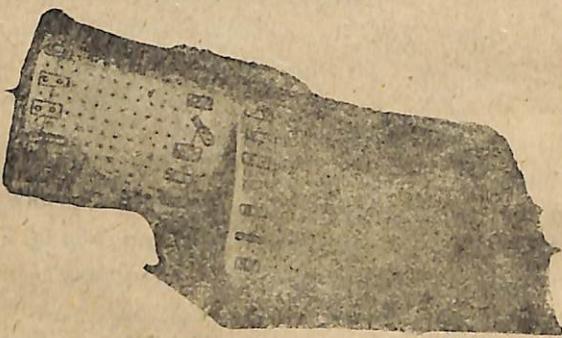


Նկ. 70. «պասիֆիկ» շողեկառի հնոց-շ տուփը նախապատրաստում են յեղանելու համար

մենափոքը մեծացումից ելեկտրոդները հեշտությամբ ալրվում են Սակայն նույն հատկությունն ունեն և ալլումինի ելեկտրոդները, ուստի յեռ կատարելիս կարելի յեռ ոգտվել միայն «ծածկված» ելեկտրոդներից. աղեղն ել պետք և շատ կարճ լինի. Թված պատճառներով, ալյումին յեղանելիս, սովորաբար, յեղանում են կամ գաղային յեղանակով, կամ ելեկտրական յեղանակով՝ ընդդիմություններ ներդնելով:

Աղեղով կատարվող յեռի դիմավոր աշխատանքները կատարվում են յերկաթուղարին գործում:

70 րդ նկարում տրված եւ «պասիֆիկ» կոչվող շողեկառքի հնոցալին պողպատե տուփի լուսանկարը. Բոլոր կարերի վրա,

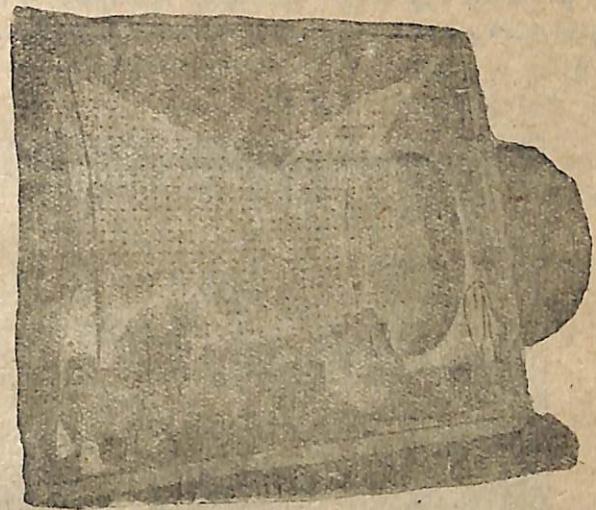

Նկ. 71. կրակարանի յեռի կատարելը

վորոնք պետք և յեղանուն, պարզ յերեսում եւ միացնող թիթեղների տեղադրումը:

72-րդ նկարում պատկերացրած եւ կարերը յեռելու աշխա-



Նկ. 72. կրակարանի յեղանուն տուփը


աւանքը. հնոցը շուռ և տված, վորպեսզի հնարավոր լինի յեռը կատարել ստորին կարով.

Հնոցի (կրակատեղի) մասերի յեղանելու համար պահանջվում եւ ուժեղ մեքենա, թերթերի յեղանելի միջև արանք են թռողություններ ներդնելով:


Քի շատ հավասար շերտով: Այս աշխատանքի համար ելեկտրոդ-ները շինվում են փափուկ պողպատից:

Յեղբերը, ինչպես բոլոր դեպքերում, նախապատճառում  
են մի կողմից և յերը կատարում են մաս-մաս. ամեն մի մասին  
հալվածքի շերտ տալն ուժեղացնում ե ընդհանուր կարք:

Նկ. 73-ում ցույց ե տրված հնոցը պատրաստի ձևով։ Ուժեղացման հալվածքը սովորաբար կատարում են կրակարանի ներսի կողմից։

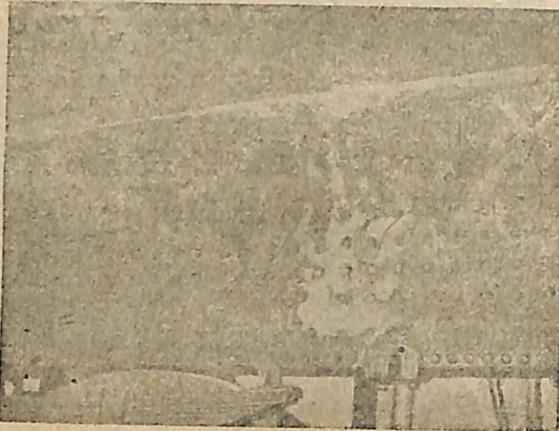

Նկ. 73. Կարագամային կտրի յեղցնելը կրակարանում  
կարիչքի տապան առնելու համար

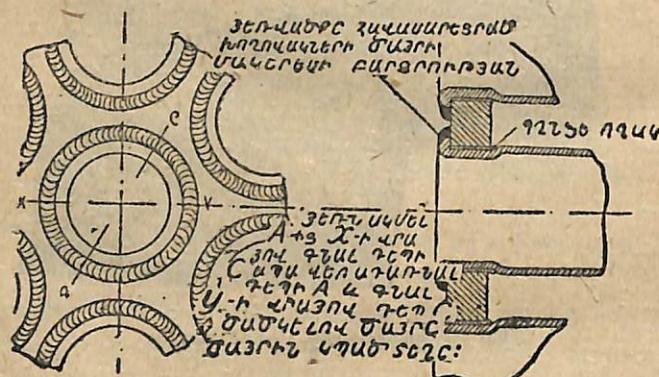

Եկ. 7:1

գագային յեռք, Յուլինդես յեկ ելեկտրական աղեղով կատարված յեռք։

Պարագամային կարը կրակարանում, վորպեսզի ջուրը կաթսալից  
Հկաթի լրակարանը:

Ծոգեկառքի կաթսաների խողովակների՝ յեսի միջոցով վաճակին կպցնելը մի քանի առանձնահատկություններ ունի,

Այս, վոր անցքերը մի լեռից յեղալայնում են (ՅԵԿՈՎՐԱ  
ԳԱՄ ԲԱՅԵԿՈՎՐԱ), մետաղ լցնելու համար, կամ խողովակների  
ծայրերը տաքացնում — նստեցնում են անցքի յեղերին (ՏԵ-  
ԿԱՏՔ). Նաև նախապատրաստման այլ յնդանակներն արժեքա-  
վոր հետևանք չեն տալիս:

Առղովակները պատին ավելի լավ ամրացնելու համար ամենալավ ձեզ համարվում է այն յեռը, վոր կատարում են սովորական յեղանակով, այն և խողովակի ծացը տափակացնում են, առաջը դնում են պղնձե ընդդիք ու յեղոյնում պատին՝

75 նկարում ցույց ե տրված խողովակների յեռի միջոցով ամրացնելու այդ յեղանակը, իսկ 76 նկարում տրված ե այդ աշխատանքների կատարման լուսանկարը:



Նկ. 75. Վարպետը կրակաբանում ելիկուրայի միջոցով  
ուժեղացնում և խողովակների պնդոքութը.


76-րդ նկարը ցույց է տալիս մխոցալին զիսկի անուրի ճեղք-  
պածքի լեռը:

Յեռը շոգեկառքի արձօղ մեխսնիզմի մասների նկատմամբ կի-  
րառելու մասին գոյություն ունեն հետեւյալ տեխնիկական պայ-  
մանները.

1. Շոգեկառքի շարժող մեխանիզմի մասերի յեռը թույլա-  
արվում և այն պայմանով, վոր լրացուցիչ մետաղով յեռվող տե-  
ղի կտրվածքը մեծացվի վոչ պակաս, քան 30° ։ Պորպեսզի  
յեռվող մասերում միտ. մի կամ ներքին լարումներ չառաջանան,  
նրանք պետք է ժամուկես շիկացման յենթարկվեն ցելսիուսի 800°  
ում, հետո սառցվեն ողում, պահպանելով բոլոր նախազգուշական

միջոցները: Բացի գրանից, վորոշ ժամանակ աշխատելուց հետո յեղված մասերը նորից պետք ե շիկացվեն:

2. Մխոցային կամ շաղկապող քեղին մխոցակոթեր և մեղիներ (կրիաօտո) յեցնել կամ նբանց ճեղքերը լցնել արգելվում ե:

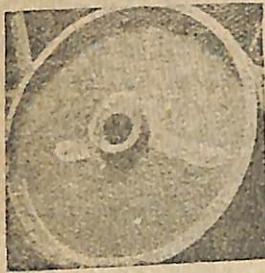

Նկ. 76. Անդի յեցնելը  
Կատաղի մաշված մասերի վրա հալվածքը աղելացնելիս, անհրաժեշտ է յեռը կատարել շարք շարք՝ ճիգերի ուղղությամբ (ինչ ուղղությամբ վրա գործիքին դռն ե հասնում): Որինակ, մխոցային մաշված շտոկի կոնի վրա հալվածք տնելիս,  
հալվածքի շարքերը պետք ե գնան կոնի յերկարությամբ, ինչպես ցուց ե տրված 78 նկարում: 77  
նկարը ցուց է տալիս այդ կոնը յեցնելուց առաջ:

Շոգեկառքի չուզունե դե-  
տալները յեցվում են փափուկ պողպատից շինված ելեկտրոդներով, նախապատրաստում են պտուտակներ դնելով: 79 նկարուա պատկերացրած ե շոգեկառքի չուզունե պատռված ցիլինդրը, վորի մեջ պտուտակներ դնելով նախապատրաստում են յեցնելու համար: 82 նկարը ցուց է տալիս նույն ցիլինդրը յեցնելուց հետո: 8եռը կատարել են 3 մմ տրամագիծ ունեցող փափուկ պողպատից շինած ելեկտրոդներով. վոչ հսկապես տաքացրել են. վոչ շիկացրել, և ելեկտրոդները մերկ են կիրառված յեղել: Զնայած դրան, յեռը շատ հաջող ե սոսացվել և յերկու տարվա ընթացքում լինի խախտում տեղի չի ունեցել:




Նկ. 78. Կոնը յեցնելուց հետո  
յաղին կաթսաների, կառուցման գործում ելեկտրոսկան յունի խախտում տեղի չի ունեցել:

Նավային կաթսաների, կառուցման գործում ելեկտրոսկան յունի մեծ կիրառում ե ստացել, և հիմա կարագամալին կարերը փոխարինվում են յեցրած կարերով:



Նկ. 79. Պտուտակներ դնելով նախապատրաստում են յեցնելու համար

Առաջներում նավային կաթսաներում բազմաթիվ և բարդ գամալին կարեր եյին անում, վորոնց կատարումը շատ ժամանակ էր պահանջում և շատ թանգ եր նստում: Նյու-Կեստլի Հուլտորն էկալի և Էնկ Փիրմը Վայրերի պահեկառվակառուցեց մի նա-

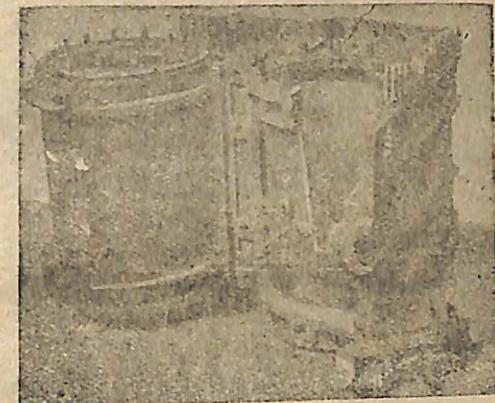

Նկ. 80. Յեցրած ցիլինդրը


ցային կաթսա, վորի մեջ՝ միան 4 զամային կարեր պահեցին, իսկ մյուս բոլոր կարերը կատարեցին յեռով: Այդ կաթսան ինամքով



յենթարկեցին բազմաթիվ փորձերի, և նա ցուց տվեց բացառիկ ամրություն: Բացի ամրությունից, արժեքն էլ 380° օ-ով պահանջանակ էր առաջարկում կարիք չկա յեղբերը կարտելու, կարիք չի լինում նաև մի շարք ալլ աշխատանքների: Այդ կաթսայի լուսանկարը տրված է 81 նկարում:


Այդ կաթսան ստացել ե Անգլիական Նավալին Լոյդի և Բրիտանական կորպարացիալի հավանությունը (Քաջակերումը)

և կոչված է Հոռւտորն-Վայրերի լեռովի նավային կաթսաւ Անգլիական ու ամերիկական նավատորմերն անհրաժեշտ են դաել մեծ ռազմանավերում ունինալ ելեկտրալեռի սարքավորում:

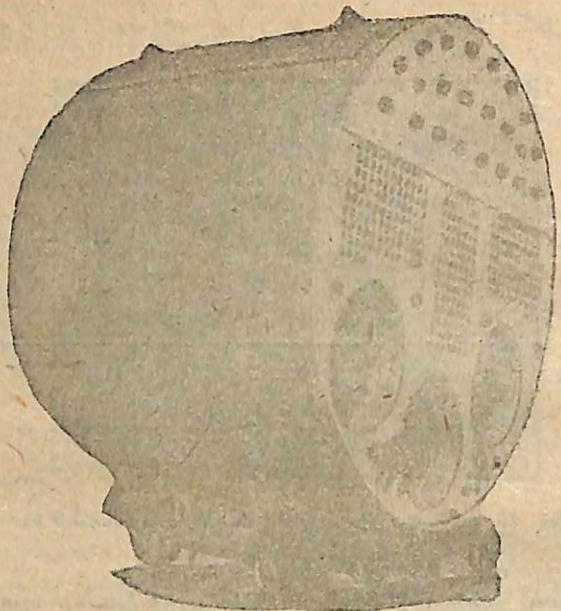

Նկ. 81 Հոռւտորն Վայրերի յեռով կարած նավային կարսան

ռեմոնտի աշխատանքների համար. նույնիսկ հատուկ ինստրուկցիաներ ունեն մշտակած՝ այդ աշխատանքները կատարելու համար:

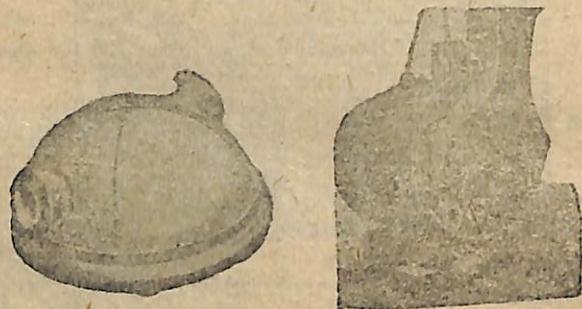

Նկ. 82 ուղղաձիգ կարսայի յեռով պատրաստած կրակարանը

Մանր նավերի կառուցման գործում ելեկտրայինը միանդայն անփոխարինելի լի ճեղքերը յեռցնելու և մետաղական կորպուսների մանր ունանտի համար: Մենք տալիս ենք նավային ուղղաձիգ մի փոքր կաթսայի յեռովի (յեռով պատրաստած):

Նկ. 83. կարսայի նեղերի յեռցնելը


Կրակարանի լուսանկարը (Նկ. 84) և հորիզոնական փոքր կաթսայի ճեղքը յեռցնելու աշխատանքի լուսանկարը (Նկ. 85):



Նկ. 84.

Նկ. 85

Ավտոմոբիլային գործում ելեկտրայինը ոպտագործվում է ամենալայն չափով և կիրառվում և այնպիսի լուրջ աշխատանքներում:

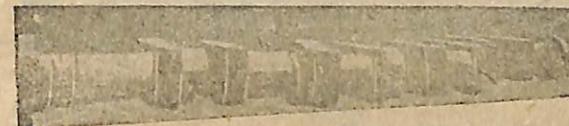

Նկ. 86. վերշնականացած նորոգած լիսեննը


րում, ինչպես են՝ ծնկածն լիսենի յեռը, արագությունների փոփոխման տուփի ատամների, անիֆլերի յեռցնելը, դիֆերենցիալի յեռը և այլն: 84, 85 և 86 նկարներում տրված ե ծնկից ճաքած ծնկածն լիսեննի յեռցնելու լուսանկարը: Ա-ն ցույց է տալիս նախապատրաստումը յեռցնելու համար, Ե-ն՝ նույն լիսեննը, յեռցնելուց հետո: Իսկ Յ-ն՝ նորոգած լիսեննի տեսքը:

Նկ. 87 Ա, Բ և Ը տալիս են խարսխի առանցքների և ծնկածն լիսեննի պատրաստածու յինի կատարումը:

87 ա. Նկարում տրված ե մեկ նավի մեքենական բաժնի պերսպեկտիվ տեսքը լուսանկարը, այդուեղ Փիրմի գամային միացությունները փոխարինված են յեռովի միացություններով:

Անգլիական Լոյյդն այդպիսի նավերի նավարկումը թույլատրում է նույն չափով, վոր չափով՝ նորմալ գամալին կոնստրուկտիվա ունեցող նավերի նավարկումը:


Նավակառուցման մեջ զամային աշխատանքները ելեկտրա-

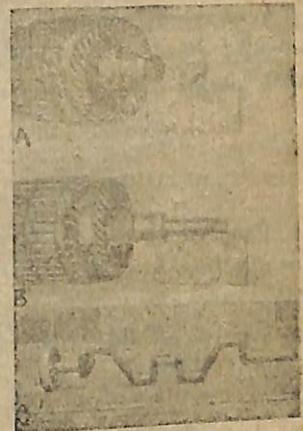

Նկ. 87

շեռով փոխարինելը նավի արժեքը տնտեսում է 30—35%-ով, և պակացնում են նրա քաշը, թույլ տալով ավելացնել փոխաղբաղ բեռը:

Այս նույն նկատառությունը՝ ինքնաթիւների գերմանացի գոնսարուկառը մորախն իր կոնսալուկցիայի մետաղական ինքնա-

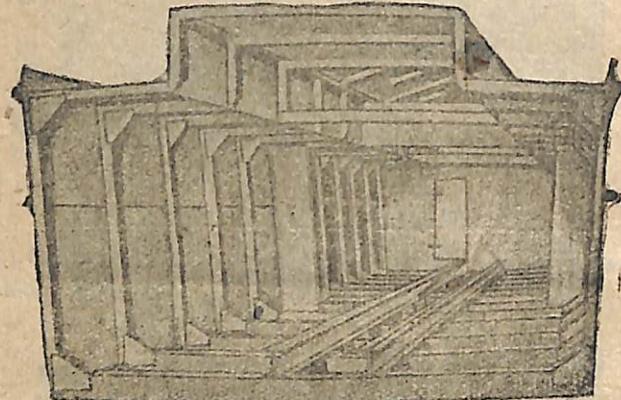

Նկ. 87 ա. նավի մետենական բաժնի յեռովի կանուքակցիան

**Թիսում գամային կարերը փոխարինել ե յեռովի կարերով:** Ֆրան-  
սիական «Պոտեզ» ավիացիոն ֆիրման վերջին կոնսալուկցիանե-  
րում՝ իր պատրաստած ինքնաթիւների թերթի մեջ դնում ե յե-  
ռովի պողպատե հիմնական ձողեր (լոնժերոններ):

Դրիժաբլների կառուցման գործում յեռը նույնպես լայն չա-  
փով ե տարածված: Կոշտ գիրիժարի հիմքի (խեմքի, կարկասի,  
կմախքի) յեռման բաղմաթիվ աշխատանքները կատարվում են  
գրեթե բացառապես ելեկտրական աղեղով յեռցնելով:

#### Յեռցնող մեթենաներ (ավտոմատներ)

Ելեկտրական աղեղով մետաղական ելեկտրոդով յեռ կատա-  
րելու համար տարրեր փիրմաներ պատրաստել են հատուկ մեքե-  
նաներ՝ տարրեր աշխատանքների համար:

Այս մեքենաներին այնպիսի կոնսալուկցիա յե տված, վոր  
նրանցով հաջողվում ե անաղարտ պահպանել աղեղի հաստատուն  
յերկարությունը և յեռցնող կարի վրայով ելեկտրոդը շարժել  
համաչափ արագությամբ, դրա շնորհիվ, յեռն ստացվում է բացա-  
ռակապես մաքուր ու հավասար:


Յեռցնող ավտոմատի աշխատանքի արագությունը 2—6 ան-  
դամ աղելի յե, քան յեռցնող վարպետի աշխատանքի արագու-  
թյունը, ուստի և հոսանքի ծախսի եկոնոմիա յե տալիս Բացի  
այդ, գեռման ավտոմատները վորպես ելեկտրոդ գործ են ածում

վոչ թե մետաղալարի առանձին կառորներ, այլ մետաղալարը քա-  
շում են ուղղակի կծիկի (բունստի) վրայից, վորի շնորհիվ յերկար  
կարերի գեղաքում խնայվում ե այն ժամանակը, վոր գնում եր  
ելեկտրոդները փոխելու վրա:

Յեռման ավտոմատները գործ են ածում, զլիավորապես,  
ուղիղ յերկար կարեր և շրջանալին կարեր յեռելու համար, ձո-  
ղերի, լիսենների, անիվերի վրա զոդվածք անելու համար և ալին:

Յեռման մեքենայի գործողության սկզբունքը մնում ենույնը,  
ինչ վոր ձեռքով կատարվող յեռի սկզբունքն ե. զժվարությունը  
միայն այն ե, վոր կարողանանք կանոնավոր առ ելեկտրոդ մ-  
տաղալարը՝ աղեղի հաստատուն յերկարությունը պահելու և յեռի  
յենթարկվող մետաղի շարժման արագության համաչափությունը  
պահելու համար:

Ելեկտրոդ մետաղալարի առաջ տալը կանոնավորելու (ռեզու-  
տիարովկա) համար գործ են ածում ինքնուրույն գրգռում ունե-  
ցող հար հոսանքի մի փոքր մատոր: Յեռման շղթալից բերում են  
մի ճյուղավորում, միացնում են ալս մոտորին և աղեղով անցնող

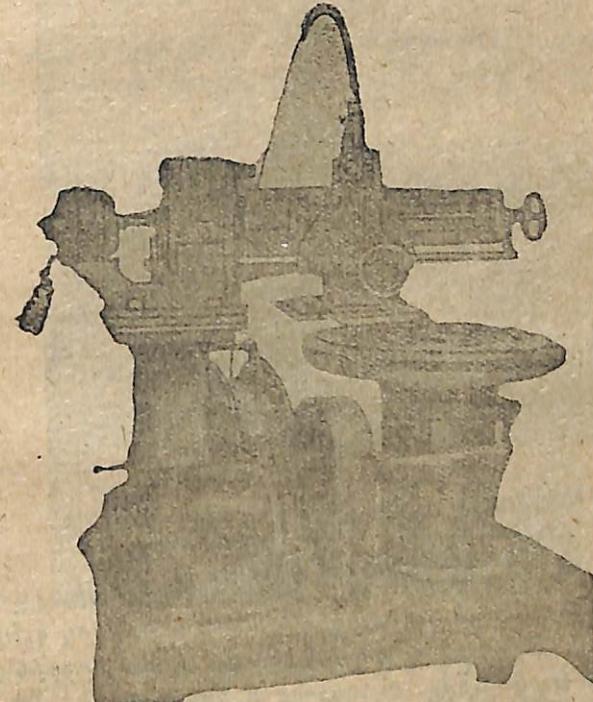


Նկ. 88 յեռման ավտոմատ՝ դիսկի վրա ձուլվածք անելու համար  
հոսանքով՝ մի փոքրիկ Ռելէի միջոցով կանոնավորում են  
առաջնորդի արագությունը: Աղեղի յերկարության մեծանալուց նրա

լարումը մեծանում եւ և Ծելեն մեծացնում եւ մոտորի պատվելու արգությունը, իսկ մոտորն անիվների մի սխառեալի սիջոցով արագացնում եւ մետաղալարի առաջ տալը, Յերբ աղեղի յերկարությունը փոքրանում ե, մոտորի արագությունն ել ե փոքրանուժ և մետաղալարը դանդաղ ե առաջ տրվում:

Առանձին ռուստատներով կանոնագորում են լարումը յեռման աղեղում, և ռուստատների շնորհիվ կարելի լի ստանալ այս կամ այն լիբկարության աղեղ, վոր ամենից ավելի համապատասխան և կատարվող լիսին:

Նկ. 88 պատկերացնում ե մետաղական աղեղով յեռցնող մի ավտոմատ, վոր հարմարեցրած ե զիսկերի վրա զորվածք անելու համար, Նկարից կարելի լի հասկանալ նրա կառուցվածքը: Յեռցվող զիսկերը կարող ե շարժվել վորդինաձև պտուտակից, վորին շարժողության մեջ ե գնում նույն մոտորը, ովոր կանոնավորում

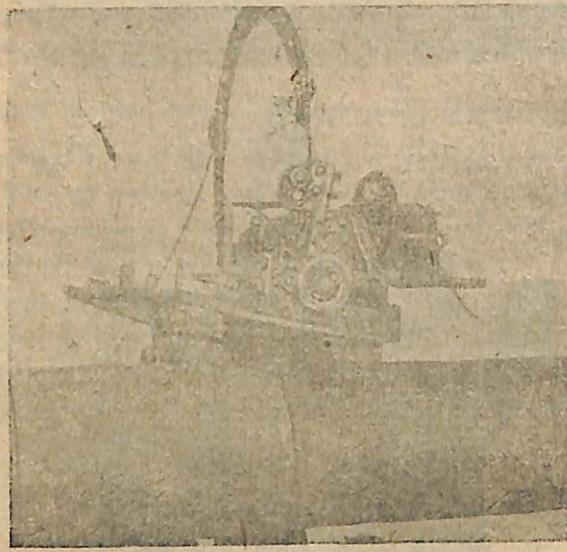

Նկ. 89. Շուշն ավտոմատն ե, բայց հարմարեցրած ե լիստաների վրա հարվածք անելու նամակ

և ելեկտրոդ մետաղալարի տալը: Այս ինքնազնացը (վորդնաձև պտուտակը) կարելի լի շղթալից անչատել և յեռցվող զիսկերը շարժել՝ պտուիլով նկարում ու տառով ցույց տված փոքրիկ թափանիլը: Իսկ ճ թափանիլը ծառայում ե նրա համար, վոր կարելի լինի յեռցվող զիսկեր ելեկտրոդի հետ միասին ամրացնել՝ յեռցվող հարթոթյան նկատմամբ այս կամ այն անկունով,

Յառացվող զիսկեր սովորաբար լինում ե հանովի, կարող ե հարմարեցվել նաև ուրիշ աշխատանքների համար: Որինակ՝ 89

Նկարում պատկերացրած ե նույն զիսկերը, բայց նա հարմարեցրած ե շրջատաշ մեքենային՝ շտոկներին (մույթերի) և լիսենների վրա հալվածք անելու համար:

Նկարում յերեսում ե կատարած հալվածքը, նա մի հարթ ու կոկ սպիրալ ե: Զեռքով յեռցնելիս շատ դժվար ե այդպիսի հետեանք ստանալ:

Աղյուսակ՝ լիբկաթուղային անիվների լիսենների ու սանիների վրա արված հալվածքի հոսանքի ուժի և արագության:

Դիմումի արամագինի մեջ միջին ավելաները	Ելեկտրոդի տրամագիրը	Հոսանքի ուժի մագիստրում	Հալվածքի ուժը	Աստիցրած մետաղի քաշը մի ժամում
մմ.	մմ.	մմ.	մմ.	կգ.
մինչ 25	1,5	60—90	280—330	0,45—0,70
25—75	2,0	90—120	150—200	0,75—0,90
75—ից բարձր	3,0	120—200	100—150	1,10—2,0

Այս աղյուսակից յերեսում ե, վոր ավտոմատի զոդելու արագությունն անհամամատ ավելի բարձր ե, քան ձեռքով զոդելու:



Նկ. 90 կիսավլումատ յեռցնակ զիսկեր

արագությունը՝ Որինակ՝ 25 մմ տրամագիծ ունեցող առանցքը (առնու) վրա մի բողեյում հալեցնում են մինչև 200 մմ հալվածք, այնինչ ձեռքով աշխատելիս նույն առանցքների վրա արվում ե միան 40—45 մմ. հալվածք:

Յերկար՝ ուղիղ և այլ կարեր լեռներու ու զողելու համար գործ են ածվում ձեռքի ավտոմատներ, վորոնք իրենցից ներկայացնում են յեռման դլուխը՝ առանց այն մեխանիզմի, վոր նրան շարժում և կարի վրայով:

Այդ մեխանիզմի փոխարեն զլիին կցում են մի առանձին սայլակ, վոր հեշտացնում ենրա շարժումը լեռացվող իրի յերկարությամբ:

Այդպիսի կիսաավտոմատ պուրիր և նրանով աշխատելու բանակը ցուց են տրված 90 և 91 նկարներում:



Նկ. 91 կիսաավտոմատով լեռացմելը

Վորովինետե այդ զլուխները բավականին ծանր են, գերմանական ֆիրմաները հնարել են մի առանձին տեսակի ձեռքի ելեկտրաբուխներ՝ ելեկտրոդը տվող մեխանիզմով և թեթև անվակներով, վորոնք նման են ավտոգեն կտրոցի անվակներին և ծառայում են ելեկտրոդը լեռացվող իրից հաստատուն հեռավորության վրա պահելու համար:

Թերթ յեռներու համար կիսաավտոմատ զլիներ գործածելիս հոսանքի ուժի և յերման արագության համար ստացվում են ենույալ միջին թվերը՝

Թերթերի հաստութ. մմ	Հոսանքի ուժը ամպեր	յերթագութ. մը
1,0	45-50	500-750
1,5	50-80	400-600
3,0	80-120	150-300
5,0	100-150	100-150

Մախսվող ելեկտրական եներգիայի քանակն ուղիղ համեմատական են հալցվող մետաղի քան սկին, Գործնականում նա կազմում ե, նայած լեռնողի հմտության, 4,8-ից մինչ 5,75 կիլովատժամ՝ հալցրած մետաղի ամեն մի կիլոգրամին:

Որինակ՝ զանազան յեռերի գեպքում եներգիայի ծախսման հետեւալ թվորն են ստացված՝

Աշխատանք	Հոսանքի ուժը՝ ամպե- րով	Միժամում հալ- ցրած մետա- ղի քանակը կգ-ներով	Եներգիայի ծախսը կի- լովատժամե- րով
10 մմ հաստության կաթ- աերկաթի «ստորին յեռ»	125	1,1	5,3
նույն թերթերի վերին (ա- ռաստաղային) յեռ.	120	1,0	5,4
20 մմ հաստության փա- փուկ պղղպատի թերթերի առաստաղային յեռ.	140	1,0	5,7
10 մմ հաստության չու- զունի թիթեղների յեռ.	100	1,8	5,2
12,5 մմ հաստության բրոն- զե թիթեղների յեռ.	100	1,8	5,1

Այս պատճառով, մետաղական աղեղով կատարած յեռի ար-  
ժեքը հաշվելիս եներգիայի ծախսը կարելի յե ընդունել 5 կիլո-  
վատ ժամ հալցրած մետաղի 1 կգ-ին, իսկ ելեկտրոդների ծախսը  
միջին թվով, 1,2, հալվածքի 1 կգ-ին: Հալվածքի արժեքի նախ-  
նական հաշվումը զժվարություն չի ներկայացնում, ուստի հեշ-  
տությամբ կարելի յե առաջուց վորոշել և ամրող յեռի արժեքը:  
Ամրող յեռի արժեքը հաշվելիս անհրաժեշտ է ուշադրության առ-  
նել յեռան սարքավորման ամորտիզացիան: Սարքավորությունը  
ծառայության միջին ժամկետը պետք է համարել 5 տարի:

Ելեկտրային՝ դիմադրությունների յեղանակով

Ելեկտրայեռի մյուս տեսակը զիմաղբությունների մեջուց կատարվող յեռն, ե, վոր առաջարկել ե Տոմսոնը՝ 1886 թ.: Այս  
յեռը կատարվում է առանց վոլտյան աղեղի, ուստի աշխատողի  
առողջության պահպանության համար վոչ մի նախադաշտականողա-  
կան հարմարեցում չի պահանջվում: Բացի այդ, այս յեռն եներգիա-  
շատ քիչ և ծախսում, ուստի եժան ենստում: Տոմսոնի յեռը նրանումն

և կայանում, վոր լեր հոսանքն անցնում է հաղորդիչի միջով, հաղորդիչի տեմպերատուրը բարձրանում է այն թերմուրյան շնորհիլ՝ վոր հաղորդիչը ցույց է տալիս հոսանքի անցնելուն:

Թիզիկայի որենքով, այդ բնդղիմությունը կախված է հաղորդիչի նույնքերից, նրա կտրվածքից, լերկարությունից և տեմպերատուրից:

Այն ջերմության քանկը, վոր արտադրվում է հաղորդիչի միջով հոսանք անցնելիս, ուղիղ համեմատական է հաղորդիչի բնդղիմության, հոսանքի ուժի քառակուսուն և նրա անցնելու տեղության<sup>1)</sup> (Զառուշինցի որենքն ե):


Տումանի մեթոդով կատարվող յեռն առաջ է կարգի յեռ ե, այսինքն՝ տաքացած մետաղինցի միացումը կատարվում է արտաքին նեւում՝ կիրառելով: Անցնող հոսանքը միայն տաքացնում է մետաղը մինչ վորոշ տեսպերատուրը:

Գործ ե ածվում, զլիսավորագիս, մի ֆազանի (միաֆազ) հոսանք և, անօպատճառ՝ փոփոխական հոսանք: Հար հոսանքը շատ մեծ կտրվածքի հաղորդիչներ կապահանջեր: Դրանից բացի, հար հոսանքի գեներատորների կառուցումն տեխնիկական ավելի մեծ դժվարություններ են ներկայացնում:

Իսկ փոփոխական հոսանքը հեշտությամբ է կերպարանափոխվում (տրանսֆորմացիայի յենթարկվում) մինչև ինչ լարում ուղեք: Այս տրանսֆորմատորները կարող են փոքր լինել, ուստի կարող են տեղափորկել իրենց յեռման մեքենայի սեջ, վորի ջորհիվ, յեռման համար տարվող հոսանքի լարերը շատ կարճ են առում, իսկ նրանցով տարվող հոսանքը պետք է ունենա ցածր, 1,5-ից մինչ 5 վոլտ լարում, բայց մեծ ուժ, յերբեմն 50.000, նույն իսկ 100.000 ամպեր:

Տամանի մերօդով յեռը կատարվում է մի քանի յեղանակներով:

1. Յեռ, ծայրը ծայրին կպցրած (որինակ՝ հեղուսի (բոլտի) յեռը, նկ. 93 ա). զլիսիկը գողած է հեղուսին (բոլտին):

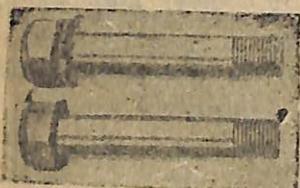

Նկ. 91 ա.


Անցնող անջատումնեն, այդ մասերը սեղմում են միմյանց ու յեռցնում Յեղցրած տեղում գոյանում են մի փոքր հաստացում, վորը կարելի յե խարտոցել, կամ ավելի լավ ե, ծեծել:

<sup>1)</sup> Միայն թե այդ 3 մեծությունների արտադրյալը պետք է բազմապակել 0,24-ով. կսատցին Փ. կալոր ծ. թ.

Վորովհետեւ յեղցրող մակերեսույթները տաքացրած ժամանակ կիրակ շփում են իրար, այդ պատճառով ոքսիդացրում և շակ չի գոյանում, ուստի վոչ մի փոշու կարիք չի գոացվում:

Իսկ յերբ յեղցրող մասերն իրար կիրակ չեն շոշափում, բավարար շափով լավ յեռ չի ստացվում, այդ պատճառով դիմում են յեռի մի ալլ յեղանակի, այն եւ հաճախ յեռը կատարում են յեղցրող հանդիպական բերելով:


Սրա համար մեքենայում սեղմած ծայրերն այնքան են մուեցնում իրար, վոր նրանց միջով կայծը կարաղանա անցնել (3—4 մմ), ապա մի քանի անգամ տառեցնում են իրար (վոչ կիրակ) ու հեռացնում: Սրա շորենիկ տաքացումը կատարալի է բայց քիչ հալվում են,

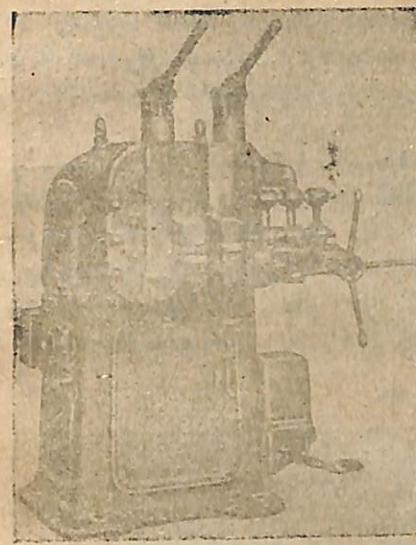

Նկ. 92. ծայրը ծայրին կպցրած յեռ կատարող մեխենա:

վում և շատ համաչափ վորովհետեւ վորից հետո կարելի յի նրանց կիրակ սեղմել միայն և լավ յեռ ստանալու Յեռի այս յեղցրած կոչվում է հանդիպաղիր յեռ՝ ծայրերի հալումով:

Այս յեղանակով կատարելիս եներգիայի ծախքը, նույնպես և յեռի համար անհրաժեշտ ժամանակակը ավելի չեն, քան ծայրը ծայրին կպցրած նորմալ լինուի դեպքում, իսկ յերբ իրար կպցրած ծայրերն եւ համար են բերում, այդ դեպքում արդեն անհամեմատ ավելի ամուր յեռ և ստացվում:

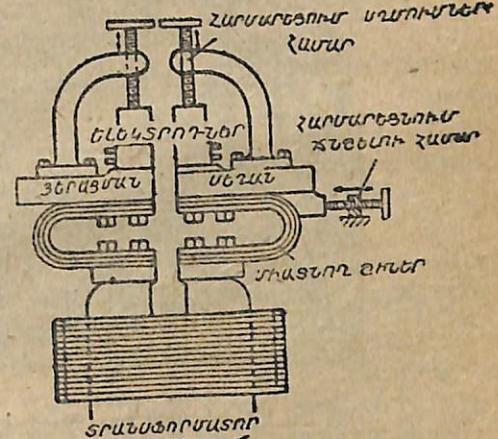


Նկ. 93. 92-րդ նկարում ցույց տված մեխենայի սեղման

Հանդիպաղիր յեռը ծայրերի հալումով լավ յեռ և տալիւ նույնիսկ այն զեպքում, յերբ իրար հետ յեցնում են հալման տարբեր տեմպերատուր ունեցող տարբեր մետաղներ, որինակ պղինձը յերկաթի հետ՝ յերկաթը՝ պողպատի հետ և այլն:

Այս յեղանակով կատարող յեռի պակասությունն է ծայրերի հալման ժամանակ տեղի ունեցող՝ նյութի կորուստն, իրքեալը:

Հանդիպաղիր յեռ (ծայրը ծայրին կպցրած յեռ) կատարող մեքենաները չափազանց բազմատեսակ են: Մենք տալիս ենք միջակ կարողության մեքենայի նկարները (նկ. 92 և 93) և գոյություն ունեցող տիպերից մեկի՝ ամենախոշոր մեքենաներից մեկինք. այս մեքենան գործ եածվում մինչև 5000 քառ. մմ կտրվածք ունեցող մետաղներ յեցնելու համար (նկ. 94). Նրա կարուությունն է 200 կիլովատ:

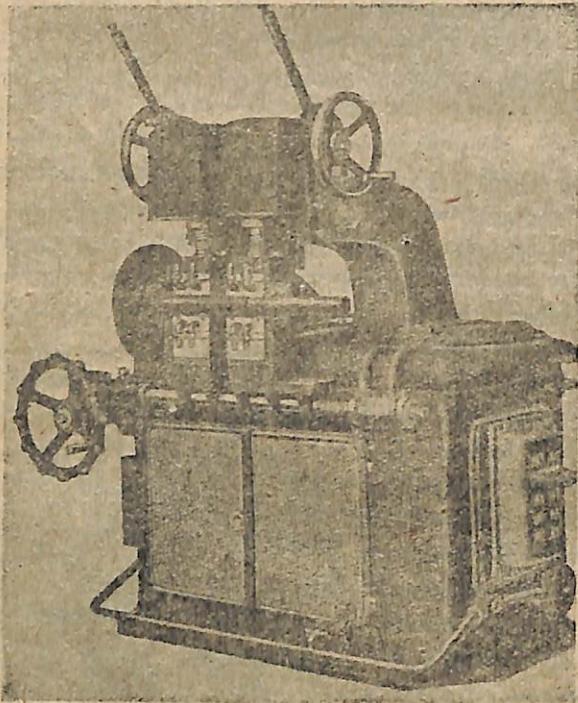

Նկ. 94. Մինչեւ 5000 քառ. կտրվածք ունեցող մետաղները յեռ յնող մեքենա

Յերկաթն ու պղինձը ծայրը ծայրին կպցրած իրար հետ յեցնող մեքենաների միջին կարողությունը տալիս ենք հետևյալ աղյուսակում, վորից յերկում ե, վոր պղնձի յեռն անհամեմատ ավելի կարողություն և եներդիա յեռ պահանջում, քան յերկաթը:

յեռը, չնայած վոր յեռի տեմպերատուրն ավելի ցածր և լինում Ալս բացարկվում ե նրանով, վոր պղնձի տեսակաբար գիմաղբությունը, յերկաթի հետ համեմատած, ավելի փոքր ե, Բացի զրանից, պղինձը յեցնելիս սեղմակների միջին յեղած հեռավորությունն ավելի պետք ե լինի, վորովհետեւ տաքացած ծայրերը հեղառությամբ են հաղորդում ջերմությունը և կարող են մեքենան փչացնել:

Յերկարը պղնձի հետ յեցնող մեքենաների միջին կարողությունը

Կարողությունը կիլովատներով	Յերկաթի վածքը քառ. մմ. ըրով	Պղնձի կարվածքը քառ. մմ-ը բորդ
1.5	30	15
2	50	20
3	80	30
7.5	200	75
15	400	150
25	600	200
40	1000	350
60	1500	500
80	2000	700
120	3000	1000
200	5000	1600

Փոքր կարվածքներ յեցնող մեքենաներում և լեկտրոդները շարժում են ձեռքով, իսկ ավելի խոշոր մեքենաներում՝ հիդրավիկ յեղանակով:

Նրանց սեղմակները շինված են պղնձից, և յեցվող կտրուները ձեռքով են սեղմվում իրար: Հոսանքի ներարկումն ու անշատումը կատարվում են վատրքի պեղալի ոգնությամբ:

Ելեկտրոդները հիդրավիկ յեղանակով առաջ տալու (սեղմելու) գեղքում հիդրավիկ (ջրաբաշխական) մամուլը գործի յեռ գցում վատրքի ճարմանդի սեղմելով:

Տրանսֆորմատորը, վոր 110 կամ 550 վոլտի սովորական հոսանքը վեր և ածում 2-5 վոլտանոց հոսանքի, գրվում ե հենց մեքենայի մեջ: միայն թե նրան կցվում ե բազմաստիճան կոմուտատոր, վորպեսզի տրանսֆորմատորի առաջնական փաթաթվածքը ներարկի մասնաւում:

Ստորև արված են տվյալներ՝ գոյություն ունեցող մեքենաների մասին, նրանց ծախսած հներդիայի մասին և այլն.

ՎԵՆԵԲԻԳԵՐ ՇԵԼԵԿՏՐՈՆԵԼԵԽԱ ՄԱՅԻՆԵՆՎԵՐՎԱ ՖԻՐՄ

Տիպը	Հասանելիք մասք պիտուղ ծախքով կիրակ ժամանակով	Հարցուղղ մասքի պատ կտրվածքը բառ մձ-դիմում	Հանդ տեսողութեան թիւնուղը կամ կամաներուղը	Արթանսիրութեան արդի աստիճանի- ների քանակիլ	Կունկուրի բաշը
10	10	200	6	10	300
15	15	300	7	10	400
20	20	500	12	12	570
30	30	750	20	12	670
40	40	1000	30	12	900
50	50	1500	50	14	970
75	75	2000	75	14	1200
100	100	3000	120	14	1400
150	150	5000	150	14	—

Ք ե կ կ ե ր և և լ ն կ ։ Փ ի բ մ ա մ	Քաշը	Կոնուրուկցիայի առանձ-նահատկությունները
1	4-8	100-150
2	8-16	200-500
3	25-50	700-1600
4	60-100	2000-3500

Մոլլ-վերին ֆիրմա (գտնվում է Խեմիցում):

1 M 2-12	20-315	75-275	Տիպ Մոլլ հա- տուկ սեղմակ- ներ՝ մանր աշ- խատանքների համար
2 M 16 16-30	500-1200	400-750	
3 M 75 50-200	1800-5000	1300-3500	

«Մոլլ 16» պատկերացրած է 95 նկարում և ունի հինգ աստի-  
ճան տրանսֆորմատոր:

2. Կ ե ս ե ր ո վ յ ե ր


Ցեոփ այս յեղանակում, վոր գլխավորապես գործ ե ածվում  
թերթեր միացնելու համար, միացվող մասերը դրվում են մեկը  
մյուսի վրա, հոսանքը տըր-  
պում ե լերկու ելեկտրոդնե-  
րով և տուգորում ե մետաղի  
ամրող հաստությունը՝ նը-  
րան տաքացնելով մինչ ցան  
կալի տեմպերատուր. դրա-  
նից հետո վափիցած մե-  
տաղները ելեկտրոդներով  
սեղմում են մեկը մյուսին  
պիտ և յեղանում. մակերե-  
վութիւն մնում են ելեկտրո-  
զների հետքերը՝ կետերի ձե-  
գով:

Միացումը թագնագլուխ  
(գաղտնի) կարագամի տեսք  
և ունենում, և նա գործ ե  
ածվում թագնագլուխ կարա  
գամը փոխարինելու համար,  
վորովի հետև այս յեղանակը  
ավելի պարզ ե և եժան:

Կետերով յեղով կարելի յե  
միացնել տարբեր հաստու-  
թյան թերթեր, թերթերի  
կապոցներ և այլն, միայն նկ. 95. «Մոլլ 16» յեղանակի մեջնուն  
այդ գեպքում, խորհուրդ են տալիս, գործ ածել տարբեր հաստու-  
թյան ելեկտրոդներ՝ ավելի հաստ ելեկտրոդը դնելով ավելի հաստ  
թերթերի կողմաց:

Եթերով յեղով կարելի տաքացման  
տեմպերատուրը, ուստի կետերով յեղոցնող մեքենաներին, սովո-  
րաբար, կցում են ավտոմատիք ուղղուցատորներ (կանոնավորիչ-  
ներ), վորոնք անջատում են հոսանքը, լերը նրա ծախքն արդեն  
վորոշ չափի յն հասած լինում:

Կետերով յեղոցնելիս ելեկտրոդները, նույնպես և մեքենայի  
սեղակները խիստ տաքանում են. իսկ ելեկտրոդները տաքանա-  
լուց վափիկում են, նրանց մակերեսույթը զառնում ե անհարթ  
(վոչ կոկ), վորովի հետև յեղոցվող նյութի անհարթությունները  
տպագում են նրանց վրա. Ուստի ելեկտրոդները վչանալուց պաշտ-  
պանելու և պղնձի ավելորդ ծախք չունենալու նպատակով, ելեկ-  
տրոդները սառցնում են ջրի շիթով: Ցեոման մեքենաները ջուր

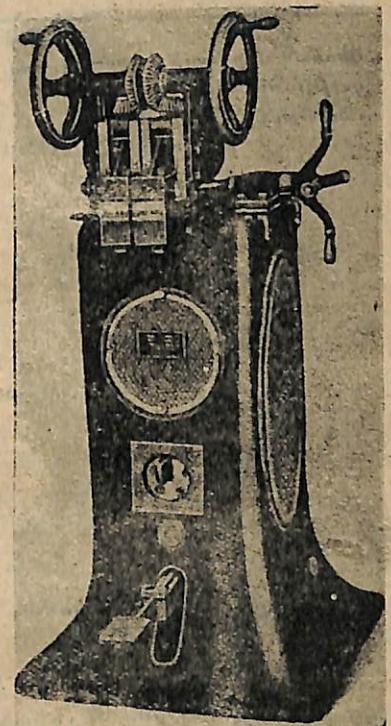

շատ են բանեցնում, ուստի լիով արժեքը հաշվելիս այդ պետք ենկատի առնել:

Հետեւալ աղյուսակում բերված են ջրի ծախսի միջին տը-  
պալները:

Յեռման մեքենայի կարու- դությունն ամեն տեսակի յինը համար՝ կիլոգրամնե- րով	Զրի ժախազ մի ժամանման լիարե- րով, սեղմակներն ու ելնկարու- ները սառցնելու համար.	
	ելեկարողների համար	սեղմակների համար
3	60	10
7,5	100	25
15	180	50
25	200	70
40	250	100
60	350	150
80	450	200

Նկ. 96-ը կետերով յեռման ելեկտրոդները սառցնելու կոնստանտը կազմութիւն է:

Իսկ 97 նկարում տրված և խեմիքում զանվոր Մոլլ զավոդի կետերով յեռ կատարող մեքենայի կառուցվածքի և սառեցման սրբաճան:

Նայած աշխատանքի տեսակին՝ գործ են աժվում տարբեր ձևի ելեկտրոդներ. որինակ՝ թերթեր լուսնելու համար - կրնաձև ելեկտրոդներ ( $0,5$  մմ հաստության) թերթերի համար գործ են ածում մոտ 3 տրամագիծ ունեցող ելեկտրոդ,  $15$  մմ-անոց թերթերի համար՝ մոտ  $10$  մմ տրամագիծ ունեցող ելեկտրոդ), ողակներ լուսնելու համար՝ գողափոր ծալրեր ունեցող ելեկտրոդ և այլն:

### **3 b m r n d j b n**

Աս նույն կետերով լեռն է, բայց կետերն իրարից այնքան մոտ են դասավորված, մոր հաղորդմ են մի անօնիհաւ հար-

Բացի այլ, կետերից մեկը ծածկում և մյուսի լեզրը։ Կարն այնքան խիս և ստացվում, զոր հեղուկ չի անցկացնում, ուստի այդ լեռը հարմար և գործ ածել հեղուկներ պահելու համար շինած անօթների առկերն ու կարերը լիսցնելու համար, և, խկապես, ալժ

զեղանակը կիրառում են մինչ 4—5 մմ հաստության մատերիալից տակառներ ու կաթսաներ շինելիս:

Յիթե ելեկտրոդներին անվակներ, ի ձև են տակլիս ու նրանք աեղջվում են մետաղների յերկու կողմերից, ստացվում ե մի ահ-

գամալն անընդհատ կար (տես նկ. 96 վերի նկարը), 96-րդ նկարում պատկերացրած են թերթեր յեղնելու մի քանի լեզունակներ: Յ նկարում թերթերի յեզրերը քիչ են իրար վրա գալիս. զբա շնորհիվ տաքացած ու փափկած մատերիալը անվակների ձևառմից տալիս է մամլած կար այնպիսի հաստության, ինչ հաստություն ունի թերթերից ամեն մեկը: Ը-ն շեղհատած ձայրերի միացումն է. Ծ-ն յեղցվող լեզրերը նախապես ծռելով միացնելու լիդանակներ, Ե-ն թերթերի արանքում լրացոցիչ մետաղ յեղնելու լեզանակներ: Այդ բոլոր գեղքերում, յիթի միայն մետաղն ամեններն ժանդ չունի վրան, ստացվում ե լեռման անընդհատ կար՝ բոլորովին կոկ մակերեսուց թով, այնպիս վորդմիար ե լինում տարբերել մետաղի մասցայլ մասերից:


Բարակ թերթիրի յեղնելը մեծ հմտություն ու փորձվածություն և պահանջում յեղնողից: Հասու, մինչ 4 մմ թերթերն առամիմատ ավելի հեշտ են յեղվում: Այսպի-

Նկ. 93. Խելտրողներ՝ հնա այսպիս կոչված, թնդիան կարով յետցնեցին սառեցումը լու յեղանակը. սա կայտանում է նրանում, վոր մատուերիալը յեղոնելու յեն անվակները անչարժ պահելով 2-3 մմ փոքր տարածության վրա, վորից հետո հոսանքն ավտոմատորին անջատվում է, բայց անվակները շարունակում են ձնշել յեղցրած տեղն ու նրանց սառցնում են, շնորհիվ անվակներում շրջող (ցիրկուլիեացիա անող) ջրի: Ցերք յեղցրած տեղը հովանում է, մատուերիալը տեղից շարժվում է և նրա հետեւալ կետն եւ յեղցում: Այսպիսով ստացվում է բացառիկ խոտրյան մի կար:

Ծատ Փիրմաներ հնարյած ունեն լեռման հատուկ մեքինաներ,  
վորոնք մի անդամայն ավտոմատորեն հոսանքը ներարկում են, մա-  
տերիալը պահ են շարժում, նորից հօսանք ներարկում և պլն:

Վարովինեակ հստանքի ներարկումը կատարվում է միայն Ֆլեկտրոդների անշարժ զբության ժամանակ, ուստի այս լեռի ժամանակ չի կարող առաջանալ վոլտյան աղեղ, վոր գրեթե ան-

Խուսափելի լեզորվող ելեկտրոդների դեպքում, Ընդհատ կարուի կարելի լեզուացնել կլաչելած լերկաթի թերթերը՝ առանց կլաշեկը ֆասուելու, արույրի, ալբումինի, ցինկի թերթերը և այլն:

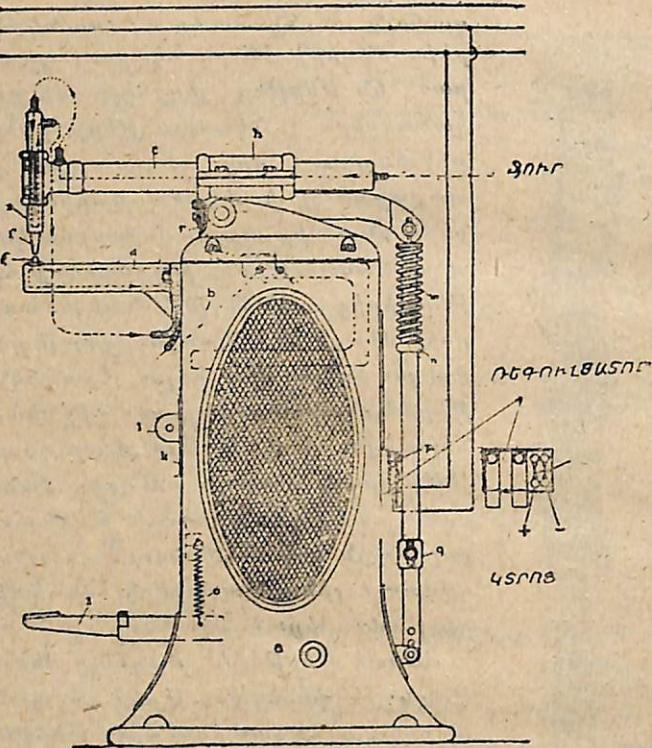

Նկ. 97. Յետման սեմինայի կոսուցվածքի յիշ սահման սիման


**Տարբեր մետաղներ յեղցնելու ժամանակ կիրառվում են տարբեր մեթոդներ՝**

Յերկարի յեռը լավ և ստացվում տմեն յեղանակով, յեթե կիրառենք համապատասխան հոսանքի ուժ և պատշաճ տաքացում, ինչ գիծակում ել լինի մետաղը. Մաքուր կարն ավելի լավ է յեղցվում, եներգիա ել քիչ և ծախսվում. բայց դիկուվ, ժանգով ծածկած յերկաթն ել կարող և ամուր յեղցվել:

Պալպատր կարող են շտությամբ յեղցվել, յեթե ածխածին պարունակում է  $0,75\%$  սից պոչ ավելի: Դրանից ավելի պինդ պողպատը յեղցվում ե միայն հալելով ածխածնից մաքրելու (զտելու) մեթոդով: Այս գեպքում սեղմակներից դուրս մնացած ծայրերը պետք ե մեծ չիննեն, վորովհեակ այդպիսի պողպատը պահած ելեկտրահաղորդ ե, ալսինքն՝ մեծ ընդդիմություն ունի:

Չուզունը չի կարող յեղցվել ընդդիմությունների մեթոդով, այլ յեղցվում ե վոլտայան աղեղով կամ ավտոգենով:

Առույն ամուր յիշ և տալիս, բայց ելեկտրոդների կամ սեղմակների ձն շումը պետք ե ավելի փոքր լինի, քան յերկաթի համար. իսկ սեղմակներից դուրս մնացող ծայրերը կարող են ավելի

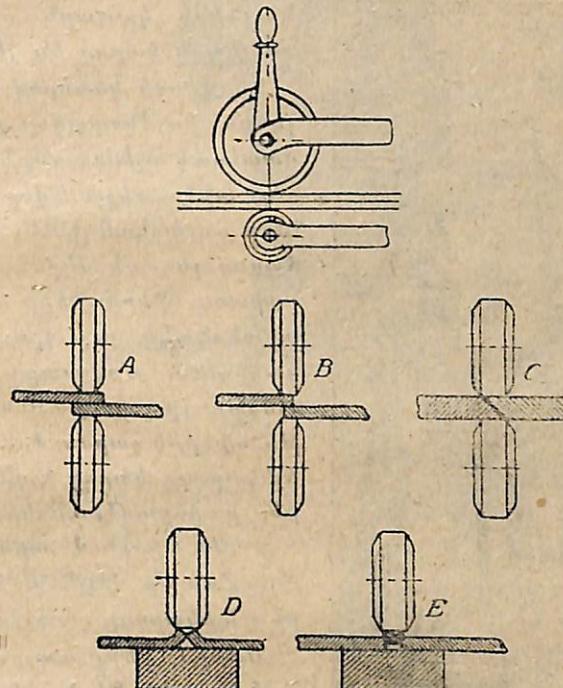

Նկ. 98. Թերբերի յեղցնելը

լինել, վորովհեակ արույրը հեշտ և տաքանում և ջերմության ավելի լավ հաղորդիչ ե: Թե մետաղը վճրքան պետք ե գուրս մնա սեղմակից—այդ ցույց ե տրվում ամեն մի հաստոցի (զազգյանի) անցագործման (փորմուլար), և այդ կախված ե մեքենայի կոնստրուկցիայից ու կարողությունից: Վորպես կանոն, արույրը ծալրը ծայրին կպցրած յեղցնելիս սեղմակներն իրարից ավելի մոտ չպետք ե լինեն, քան յեղցվող մետաղի յեռապատիկ կամ քառապատիկ հաստությունը:

Պինձն առանց զժվարության ե յեղցվում. պինձե ձողիկները յեղցվում են հանդիպաղիք ծալրերը հալման բերելով, իսկ պինձե թերթերը՝ կետերով ու կարերով:

Պինձն կարող ե յեղցվել նաև յերկաթի հետ ալն պայմանով, վոր պինձի ընդլանական կտրվածքը փոքր լինի, քան յերկաթինը:

Այսումինը բոլոր լիդանակներով ել լավ է լեռցվում: Անհրաժեշտ է միաւն առանձնապես խնամքով կոնսունավորել տեմպերատուրը, վորովհետեւ շատ բարձր ջերմությունից ալլումինը կարող է այլպես:




Նկ. 99. Յաման մեմեն, վարի վերին բելու համար:

Բերլինում — Շարլոտենբուրգում գտնվող երեկոի շենք մի քանի տվյալներ՝ կատերով ու կարով լեռցնող մեքենաների շաբաթական համար:

Տվյալները բերված են այս ազրուակում:


Տվյալ	Հնարիդիական մարդկանց գույնը	Մասնակիութեան առաջնական գույնը	Կատարութեան առաջնական գույնը	Քաշը կո-սերով
a	8	5	300	250
c	15	10	400	450

Նույն ֆիրման ունի ուրիշ լեռկու տիպի մեքենաներ ել՝ 2—4 մմ հաստության մատերիալ լեռցնելու համար. այս մեքենաներն

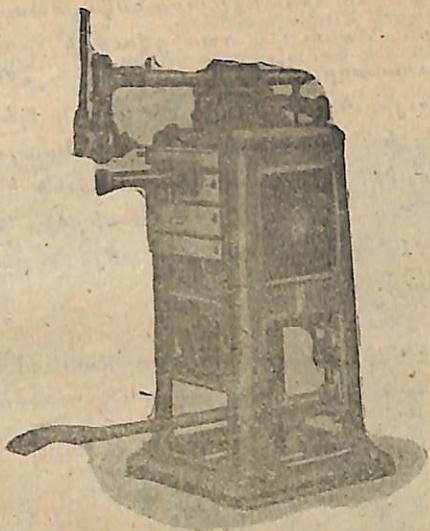

Նկ. 100. Սիմեոն Շակերտի լեռցնող մեմեն

ել աշխատում են նույն կարողությամբ, ինչ վոր նախորդ ա և 6 տիպի մեքենաները:

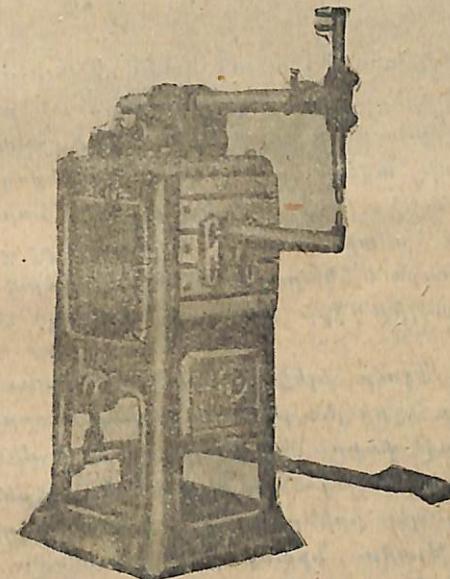

Նկ. 101. Սիմեոն Շակերտի մեմեն կետերով լեռցնելու համար Այս ֆիրմաի մեքենաները պարզ կոնստրուկցիա ունեն, թեթև են, հուսալի և ունեն բազմազան կիրառում:

Նրութենքերգում զանվող՝ Սիմենս-Շուկերտի գործարանը  
կառուցում է լեռեք տիպի. մեքենաներ, կետերով ու կարով լեռ  
կատարելու համար.

Այս մեքենաների հասանքի արանսվորմատորը տեղավորված է հաստոցի վերի մասում և սաւոցվում է ջրով. նա ունի հինգ աստիճան՝ կոմուտատոր: Վելը ն եկելտրոդն իջեցվում է վոտֆի պեղալով: Միենույն մեքենան, յեթե վերին ելեկտրոդը փոխեք, կարող ե ծառայել և կեռուերով յեռցնելու համար: Բացի այդ, նույն մեքենաներով կարելի յե կատարել ողակալին և ընդերկայնական կարերի լեռ: Միմնաս Շուկերաթի լերկու մեքենաները պատկերաց- րած են 100 և 101 նկարներում, իսկ ավյալները բերված են հե- տեւալ աղյուսակում.


Սիմեոն. Ծուկերսի լեռցնող մեեքնաներ

<i>S<sub>h</sub>km</i>	<i>Էնէլեկտրաէի ծառագրութէ վաստակութէ</i>	<i>Ժանցէլող ճառ- տելիքիմի ընդհան- ուր հաստատութէ, ճամփորդութէ</i>	<i>Լ. կիսա ժամշնե- րու անդրածեզա ժամանելիքը լուրջ ինանդութէ</i>	<i>Հայա պատրա- նական համար 1 ժամ- ութէ</i>	<i>Կոկոնութիւնների գումարի պահանջ</i>	<i>Պատրանչութէ</i>
12,5 P	3—15,5	0,4—10	2—10	120	320	295
25 P	6—25	1,6—16	2—12	180	400	380
50 P	12,5—50	5—24	3—15	270	480	550

Ելեկտրականի ընդհանուր կամպանիայի գործարանները կառուցում են տարբեր կարողության մեքենաներ, վորոնք վուշնչով չեն տարբերվում նախորդ Փիլմաների պատրաստած մեքենաներից: Ամենից ավելի կարողություն ունեցող տիպերն ունենում են պնևմատիք (ողի միջոցով գործող) հարմարեցում՝ յեռի տեղը սեղմելու համար: Պրանից աշխատանքը շատ է հեշտանում, պիտք ե միայն եւեկտրոզներ ավելի զուրս հանել: Կան և նույնպիսի հիղըավլիք (ջրի միջոցով գործող) հարմարեցումներ:

«Գեղեցափո Ֆյուր ելեկտրոսեխնիշն ինդուստրի» գործարանի մեքենաները աչքի յեն ընկնում իրենց տարբեր չափաբարով՝ սեղանի վրա դրվող փոքր մեքենայից սկսած մինչև 30-50 և ավելի կիլոլիտ կարողություն ունեցող ծանր մեքենաները։ Աչքի յեն ընկնում նույնպես իրենց որպինալ կոնսարուկլցիայով և պատրաստման ճշտությամբ։ Նրանք շատ և սեղանական են յել տնկուն (յերկար ժամանակ են բանեցվում)։ Կետերով յեռ կատարելու համար նրանք շարժվում են կիսապատումատ, իսկ ընդհանուր կարով

յեռ կատարելու համար ելեկտրոդները կատարում են ընդհատ շարժումներ: Ֆիբրմը պատրաստում է ամեն կարողության մեջենաներ և ամեն տիսակ տշխատանքի համար: Այդ տիպի մեջենաները, վորոնցից մեկը (ընդհրկանական կարեր լեռցնելու համար) ցուց է տված՝ 102 ա. նկարում, գործ են ածվում՝ լերկաթե-

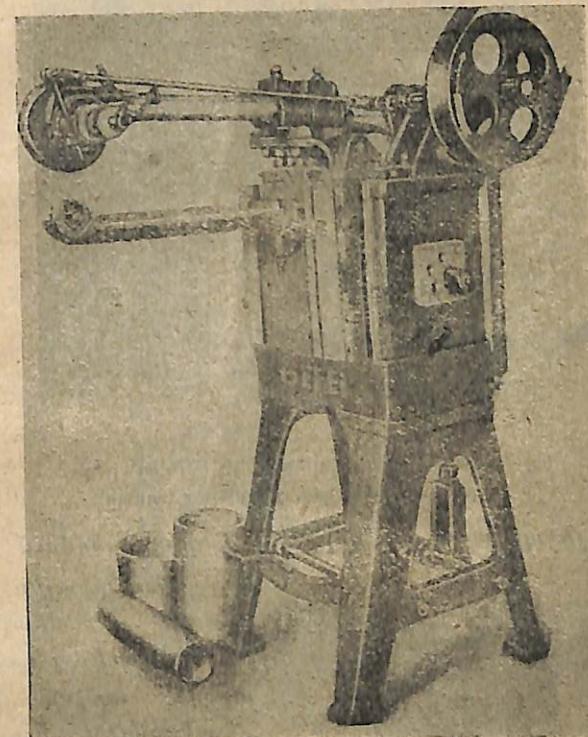


Ակ. 102. Պետքելք յեռման մեջենան

տակառների, դանազան եմալապատ անոթների արտադրության մեջ, ավտոմոբիլների, ինք՝ աթիոների, ստորաների, ռադիոատորների մարտկոցների կառուցման մեջ, և այլն։ Ամենածանր տիմպերի մեքենաների ելեկտրոդների շարժման արագությունը՝ մինչև 10 մմ հաստության մատերիալ լիցոցներու ժամանակ՝ հասնում է մինչև 15 մմ 1 վայրկյանում, այդպիսի արագության առաջմ չի հասել մոլունական մեջ մասը։

Վորոշ չափով հետաքրքիր են նաև Բերլինի Ռիխարդ Մակ գործարանի մեքենաները։ Այս մեքենաներն ունեն ավտոմատ ռեզուլյատոր, վոր անջատում ե հոսանքը, յերբ սա արդեն հասած է լինում վորոշ ծախուի (ուժի) Մենք տալիս ենք մեկ «Մակ»

մեքենայի պատկերը (նկ. 101). այդ մեքենան ծառայում կետերով յեռ կատարելու համար, Նկարից կարելի է տեսնել, վոր վերին ելեկտրոդի վրա գրված ե մի ոելե, իսկ ձախ կողմում՝ հոսանքի ավտոմատ բացարկիչ (անջատիչ): Հոսանքի ներարկումը կատա-

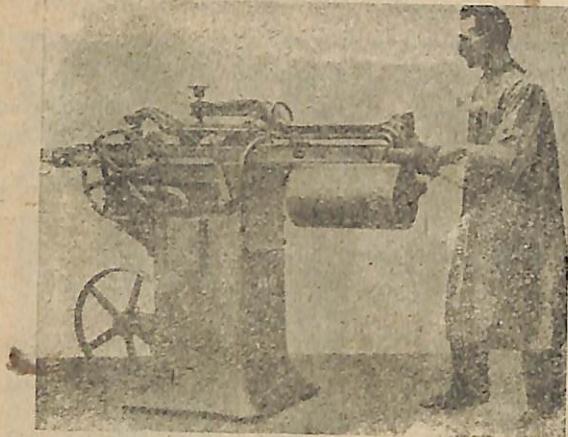


Նկ. 102 ա. «Ա.Ե.Ա» գործարանի մեթենա՝ ընդհայանական կար յեռցնելու համար

բուժ և նույն պեղալը, վոր վերին ելեկտրոդը սեղմում ե յեռցվող մատերիալին և ներարկում ե միայն այն ժամանակ, յերբ ելեկտրոդն արդեն կպչումն մատերիալին. ուստի կարելի յեր ապահով լինել. վոր ելեկտրոդների միջև գործան աղեղ չի գոյանում. Այս ֆիբրման պատրաստում ե նաև մեքենաներ՝ սնամեջ իրեր յեռցնելու, որինակ, թեյամաններին քթեր կը ցց նելու (նկ. 104 ա. սնամեջ կոթերը յեռի միջոցով գործիքին կպցնելու համար և այլն: Յեռը կայանում ե նրանում, վոր գործիքը հազցնում են հատուկ ձեփ ստորին ելեկտրոդի վրա, իսկ վերին

Նկ. 103. Մեթենա՝ անօրների տակները յեռցնելու համար

կոնաձև ելեկտրոդն ամրացրած ե լինում պատվող, մեկուսացրած ձկուն գլանի վրա, և յեռցնողը կարող է նրան ձեռքով սեղմել յեռի տեղին: Վորոշ չափով ընտելանալուց հետո այս մեքենայով կարելի յեր հիանալի մաքրությամբ յեռցնել ամենաբազմազն իրեր:

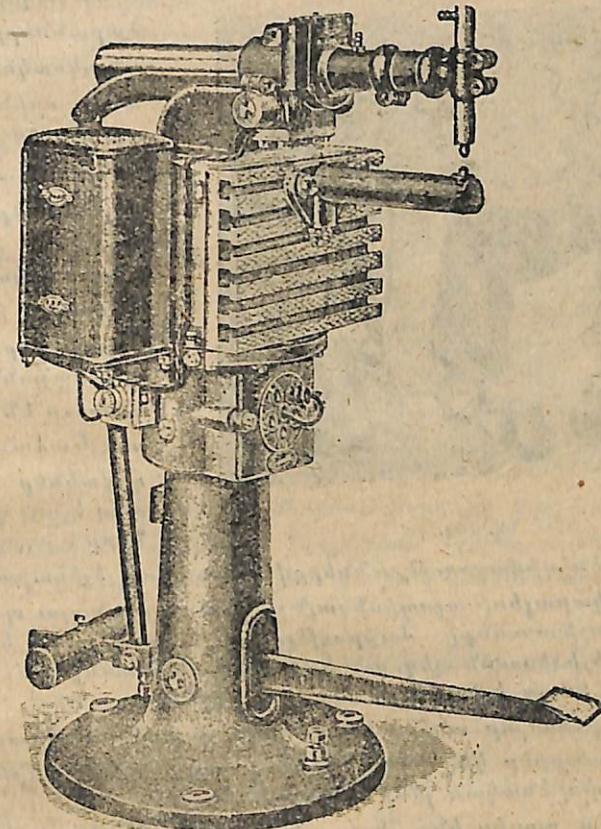

Նկ. 104. Կետերով յեռցնող մեթենա, ալյումինատիկ բացարկիչով


«Մակ» մեքենաներն ունենում են հոսանքի ուժի հինգաստիճան սեղույթատոր և խրանոցի ձեփ կոմուտատոր, ինչպես յեռում ե 104 նկարից:

Այս մեքենաներն եներգիայի ծախսի տնտեսականության կողմից շատ ավելի գերազանց են, քան մյուս տիպերը:

Դիմադրության մերողով կատարվող ելեկտրական յեռը ներկայումս շատ լավ չափով տարածված ե արտասահմանում գրեթե ամեն տեղ, իսկ սեղնում գրեթե բացակայում է:

Յերկաթուղարքն ունեմոնտի աշխատանքները, ինչպես են՝ շոգեկաթսաների ծխատար խողովակների յեռցնելը, բուֆերների յեռցնելը և այլն, արտասահմանում կատարում են բացառապես

ԿԵԿՈՒՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ. ՅԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՒՆ գԵՎՈՆԿԵՐՆ ո. աՐՀԵՍՏԱ-  
ՆՈԳՆԵՐԸ բՈԼՈՐՆ ել ունեն յեռման մեքենաներ՝ շիներ, ողեր, շո-  
գեկառքերի և շարժող մեխանիզմի դետալներ, արդելակներ, սել-  
սեր, ֆերմեր և այլ մասեր լեռներու համար:

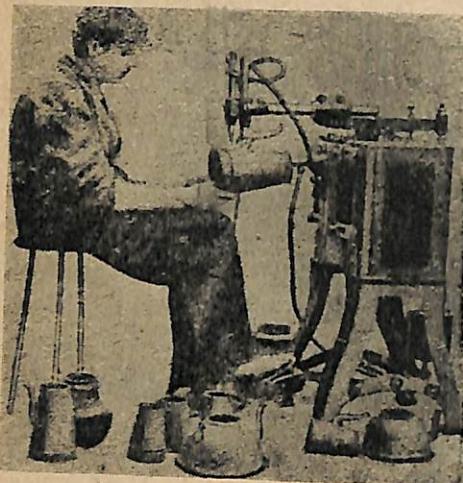

Vol. 104. w

բառում են դիմադրություններով կատարվող ելեկտրական լեռը.  
Ելեկտրալեռի այսպիսի լայն չափով զարգանալու պատճառներ  
են այդ աշխատանքի մաքրությունը, ամրությունը և այն, վոր  
նա մատչելիք (եւ ամեն տեղ, ուր ելեկտրական հոսանք կա, անվտանգ  
և շատ եժան ենսում):

Յեռի համար անհրաժեշտ հոսանքի ուժը սովորաբար վորոշում են տարբեր կտրվածք ունեցող տարբեր նյութերի վրա կատարվող փորձնական լեռի միջոցով:

Մենք տալիս ենք յեռի տերողության և անհրաժեշտ հոսանքի ուժի տվյալները, վորոնց հիման վրա կարելի յեւ նախազես հաշվել եներգիայի ծախսը տարբեր դեպքերում:

1. Պողպատի՝ ծայրը ծայրին կպցրած յեռի համար պահանջվող  
տաքացման կարողությունն ու տևողությունը

Հանդիպայնական կտըր փածքի մտկիրեսը քառ. զույմիրով	հոսանքի կարողութ- թյունը կըլովամանե- րով	տաքացման տե- գողությունը վարդիցաններով	զինամոխ կարո- ւությունը ձևու- մերով (HP)
0,25	6,0	20	8,0
0,50	10,0	28	13,5
0,75	13,0	35	17,5
1,00	18,75	40	25
1,50	29,5	44	39,5
2,00	33,0	57	44,0
2,50	38,0	63	50,0
3,00	43,5	70	58,5
4,00	56,3	80	76,0
5,00	61,7	90	83,0
6,00	69,0	98	92,5

2. Թերկարի՝ ծայրը ծայրին կպցրած յեսի համար պահանջվող տա-  
փառման կարողությունն ու տեվզողությունը

Հնդկայինական կտրը վածքի մակերեսը քառ. դյույմներով	հոսանքի կարո- ղությունը կելո- վատներով	տարացման տևողու- թյունը վայրկյան- ներով	գինամոյի կարո- ղությունը ձիու- ուժերով
0,05	2	3	3
0,11	3,5	5	5
0,20	5	5	7,5
0,31	7,5	10	12
0,44	12	15	17
0,60	12	18	22
0,79	18	20	25
0,99	25	25	35
1,23	35	30	50
1,77	50	40	75
2,41	65	45	85
3,14	75	50	100

Բերած աղբուսակների համեմատությունից լերեռում ե, վոր միւնուն չափսի կարգածքը լեռցնելու համար անհրաժեշտ հոսանքի ուժը<sup>1)</sup> տարբեր ե՝ նայած թե յենը վորեան արագ և կատարվում<sup>2)</sup>.

3. Արույրի, ծայրը ծայրին կպցրած յեռի համար պահանջվող տաքացման կարողությունն ու տեփադաւրյունը

Բնդլայնական կտրը- փածքի մակերեսը քառ. դյույմերով	հոսանքի կարո- ղությունը կիլո- վատներով	տաքացման տևո- ղությունը վայրկյան ներով	գինամուի կարո- ղությունը ձիու ուժերով
0,125	6,0	10	8,0
0,25	12,0	14	15,7
0,375	12,6	17	17,0
0,5	15	20	20
0,75	25	22	33,5
1,0	29,5	28	39,5
1,25	37	32	50
1,5	43	35	52,7
2,00	53	40	71
2,5	60	45	80
3	60	49	88,5

3) Աղյուսակում ցույց են տրված կիրավատները, բայց այդ հակառակությունն է, որքան մեծ է հոսանքի ուժը, ուույնքան մեծ կիրավի կարողությունը: Տ. Բ.

2) Պարքան յեսը արագ և կտառպվում, այնքան հոսանքի պղելի մեծ կարողություն և պահանջվում է. Բ.

4. Պղնձի՝ ծայրը ծայրին կայցրած լեռի և ամսար պահանջվող տա-  
խացման կարողությունն ու և կողությունը

Հաղթայնական կտըր վաժքի մակերեսը քառ. դրույժելուզ	Կարողություն կիրավարակություն ներով	տաքացման տևողությունը վայրի աշխատավայրով	Դինամոյի կարողությունը ձիու ուժելու համար
0,0625	5	5	7
0,125	8,5	7	11,5
0,1875	12	9	16
0,250	18	10	24
0,375	28,5	11	38
0,5	32	14	43
0,625	37	16	50
0,75	43	18	52
1,0	55,5	20	75
1,25	61	23	82
1,5	68	25	91

Բերած աղուսակների, համեմատությունից պարզ է, վոր յեռի ճամար անհրաժեշտ կարողությունը կախված է մետաղի ելեկտրահաղորդականությունից

## 5. Өбнүүлүштүрүүлүү

<b>Մետաղի ընդհանուր հաստությունը</b>	<b>Հոսանքի կառուցությունը</b>	<b>1 կիլովայր յեղանակը</b>	<b>1 բուպեյում</b>	<b>100 յեղցրած կետեր</b>
<b>մմ-ը բըրով</b>	<b>կիլոգրամներով</b>	<b>բուպեյունը</b>	<b>յեղցրած կետերի թիվը</b>	<b>ըի գրածախոսագրած կամերդիան՝ կիլոգրամ ժամերով</b>

0,5	3	0,5	60	0,04
1	4	0,8	40	0,09
2	6	1,2	25	0,2
4	8	2	18	0,45
6	10	3	12	0,83
8	12	4	10	1,33
10	14	5	8	1,95
12	16	6	6	2,76
14	18	7	5	3,5

6. Յե՞ն՝ նանդիպաղիւ ծայրերով (ծայրը ծայրին կպցրած)

Կարգվածքը բառ մմ-ըով	Մրամագիծը մմ-ըով	Կարգողութեան թիվը կիլո- վատնիութեան	100 յանի վրա ծառացած կիլո- վատնիանի մաս- երով	1 յանի առող- դությունը կիլո- վատնիանի մա- սերով	1 ժամում կա- տարած յեռե- րի թիվը
5	2,5	0,5	0,008	0,6	550
10	3,5	0,8	0,02	1	550
20	5	1	0,04	1,5	400
30	6	1,5	0,1	2,5	350
40	7	2	0,16	3	330
50	8	2,5	0,25	3,5	300
75	10	3,5	0,44	4,5	250
100	12	4,5	0,75	6	200
200	16	8	2,7	12	150
300	20	12	7	18	100
500	25	20	17	30	75
750	30	30	37	45	45
1000	36	40	67	60	24
1500	44	50	125	90	18
2000	50	70	235	120	15
3000	60	100	415	150	12
5000	80	150	960	230	8
10000	113	270	1500	400	5

## 7. Թե՞ն՝ կարօվ

<i>Մատերիալի ընդհանուր չափություն մմ</i>	<i>Կարողու- թյունը կիլո- վտաներով</i>	<i>1 ըսպեյում քանի մետր է յեռցվում</i>	<i>1 մետր յեռի տե- ղողությունը կայլկաններով</i>	<i>100 մետր յեռի վրա ծախսվող եներգիան կիլո- վտա ժամերով</i>
0,5	4	3	20	2,2
1	7	2	30	5,8
1,5	10	1,5	40	11
2	14	0,86	70	27
3	16	0,75	80	35

Մեծ քանակությամբ պղինձ և ծոխսվում ելեկրոդների վրա՝  
Մայր ծայրին կպցրած յեռի ղեպքում սեղմակների ծախսն  
ալնքան մեծ չե, բայց կարով յեղոցնելիս ալդ ծախսը բավական  
մեծանում է. Այս ծախսը փոքրացնելու նպատակով մի քանի ֆիլ  
մաներ (Մակ) ստիպում են ելեկտրոդներն աշխատանքի ժամա-  
նակ գլոցվել յերկու անվակների միջև, վորոնք պահպանում են  
ելեկտրոդների կանոնավոր ձևը և փոքրացնում են նրանց ծախսը:

Յեթե դարբնոցի յեռի արժեքը համատենք ելեկտրական յեռի արժեքի հետ, իհարկե, կտևնենք, վոր ելեկտրական լիոն անհամեստ եժան եւ Առանձին դեպքերում, լերը յեռը կատարում են ծալլը ծալլին կպցրած, ելեկտրական յեռի ծախսը, հաշված նաև ամորտիզացիայի և ալլ ծախսերը, կազմում ե զարբնոցի յեղանակով կատարվող նույն յեռի ծախսը՝ 10% բ.:

Մայրը ծալրին կպցրա՞ լեռի սահմանային շափսեր համար-  
վում են 8000 քառ. մմ կտրվածքները: Թերթեր լեռցնելու հա-  
մար՝ ընդհանուր մաքսիմալ հաստությունը՝ 75 մմ (գերմանական  
նվաճու մերը):

Տարբեր յեռերի փորձումները հետևյալ արդյունքն են տվել՝  
1. Պողպատը պողպատի հետ յեղնելիս լեռվածքի ամրությունը հագասար է սկզբնական մատերիալի ամրության 20-50% -ին:

2. Պղպատը լերկաթի հետ լեռցնելիս լեռցրած տեղի ամբությունը հավասար է յերկաթի ամրության:

3. Պղինձ լեռցնելիս յիոցրած տեղի ամրությունը հավասար է պղնձի աճրության  $90-95^{\circ}$  սին:

4 Արուլը և յեղվող յերկաթը միասին յեցնելիս անորոշաբյունք և ստացվում:

Կետերով յեղ համեմատել են կարագամալին լեղանակով կատարվող միացման հետ. արդյունքն ստացվել ե կետերով լիոյն


ոկտին:

Մ ի ա ց ո ւ մ ն ե ր լ թ ի վ լ լ	Բ եռ ս ա վ ո ր ու մ ն մ ի ն չ կ տ ր գ ե լ լ		
Կ ա ր ա գ ա մ	Ց ե ռ	Կ ա ր ա գ ա մ	Ց ե ռ
1	1	142	284
1	1	182	
2	2	325	509
3	3	485	645
4	4	710	1185
5	5	727	1575

Պրոֆ. Պ. Շիմպկեն համեմատել եւ քուրալի յեռը զբալին  
գտնով կատարած յեռի և ելեկտրալյեռի հետ, ստացվել են հետևյալ  
արդյունքները՝

<i>Քուրայի յեռ</i>	92,-96	82-86
<i>Ելքկարոյեռ՝ դիմադրություններով</i>	85,2-996	89,3-87,3
<i>Յեռ ջրային գաղով</i>	78-100	44-87,4


Գիւադրությունով յեռ՝ Զոգո-Լազրանմի յեղանակով.  
Այս յեղանակը շատ չի տարսծված, բայց յերբմն հանդիպում է տնայինագործական արհեստանոցներում:

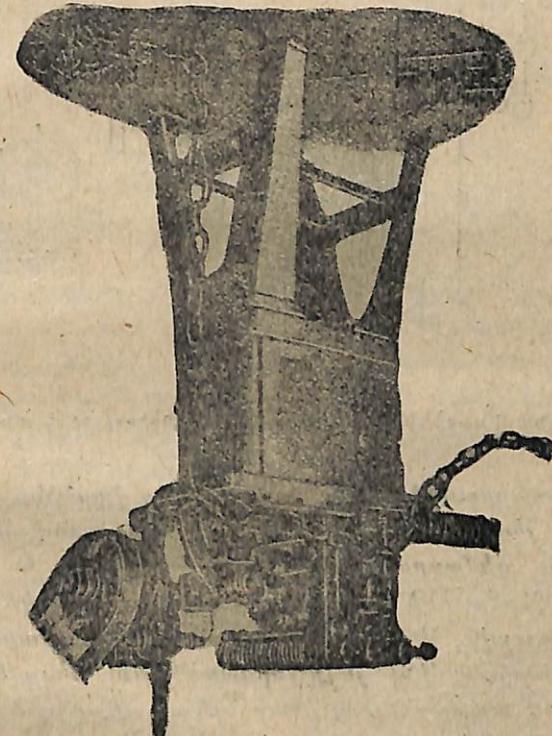

Նկ. 105. «ԳԵՐԵՐ» կիառավորմատը շղթաներ յեղցնելու համար

Նա կայանում ե նրանում, վոր մետաղը տաքացնելու հայաբ  
ոգտադրոծվում ե այն ջերմությունը, վոր ստացվում ե հոսանքի՝  
դիմադրության միջով անցնելուց:

Զքով լցրած տնոթի հատակին դնում են տրճիքի մի թերթ, վեր միացվում ե 80—100 վոլտ լարում ունեցող հար հոսանքի մեքենայի դրական բևեռին, ջրի մեջ ածում են սողա կամ բորակ՝ ջուրը ելեկտրահաղորդ դարձնելու համար: Մեքենայի բացասական բևեռը միացնում են յեռվող առարկալին, վոր իջեցնում են անոթի մեջ:

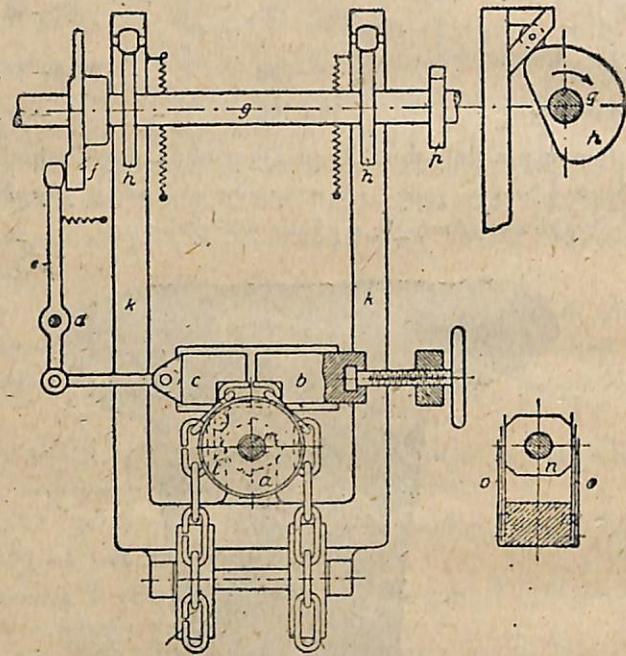

Նկ. 106. «Գեֆեյ» կիսաավտոմատի գործողության սխման


Ջրի տարրալուծվելուց արտադրվող ջրածինը բշտիկներով նստում ե յեռվող առարկալի վրա և առաջացնում ե այն անհաժեշտ դիմադրությունը, վոր հարկավոր ե ելեկտրական եներգիան ջերմայինի փոխարկելու համար: Հեղուկի միջով յերեվում ե հարուցվող վոլտան աղեղը, վոր շատ արագ տաքացնում ե առարկան մինչ յեռի ջերմաստիճան: Յեռվելիք շ կտորն ել այդ ձեռվ տաքացնելուց հետո նրանց միացնում են ծեծելով, ինչպես արվում ե գուրայի յեռի ժամանակ:

Միքանի մեմենաներ՝ դիմադրությունների մերողով ելեկտրայեն կատարելու համար:

Առանձնապես լայն չափերով տաքածված ե ելեկտրալեռը շղթաներ պատրաստելու գործում, և բոլորովին դուրս ե մղել

քուրայի յեռը, վոր կիրառվեամ եր 1034 թվից և ամենալավ յեռն եր համարվում:

Ելեկտրո լեռը ներկայումս զրեթե բուրովին դուրս ե մղել շղթաներ պատրաստելու համար առաջարկված մյուս բոլոր յեղանակները, ինչպես են Բեկկերի շտամպները, Բորգիգի յեղանակը և այլն:

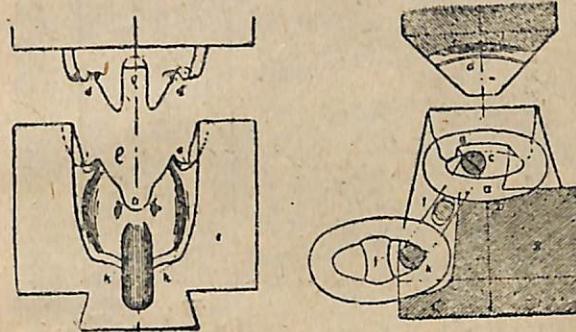

Նկ. 107. Բեկկերի շտամպը՝ հնոցային յեռավ շպաներ պատրաստելու համար


Թե վորոշ կալիբրի (չափսերի) շղթաներ բարձրացնող ձիւտ մեքենաների համար և թե անկալիբր շղթաները տնտեսական կարիքների համար շինվում են տարբեր գործարանների մեքենաներով:

Ելեկտրականության ընդհանուր կամպանիալի գործարանների պատրաստած՝ շղթաներ լեռցնող մեքենաները բանեցվում են ձեռքով, «Գեֆեյ» գործարանները շինում են կիսավտոմատներ և ավտոմատներ: Գեֆեյի կիսաավտոմատը և վորոշ կալիբրի շղթաներ լեռցնող մեքենալի գործողության սրեման տրված են 105, 106 և 107 նկարներում:

Ելեկտրականության բնդիանուր կամպանիայի մեմենաների օվալաները բերված են նետվյալ աղյուսակում:

Թեռություն թյունը կիլո- վատներով	Կարողու- թյունը կիլո- վատներով	Տատերիալի հաստությունը յեռցրած ողակ մմ-րերով	1 րոպեյում յեռցրած ողակ մմ-րերով	շարժման վրա գնացած եներ- գիայի ժամիքը ԿԲ
Զեռըն բանեցվող	5—6	3—6	10—12	—
>	8—9	5—8	10—12	—
>	12—14	8—12	6—10	—
Կիսաավտոմատ	5—6	3—5	12—23	4—4
>	8	5—8	10—15	1
>	12	7—12	6—10	—

108 Նկարում տրված է Ե. Ը. Կամպայի շիներ լեռցնող մեքենան,

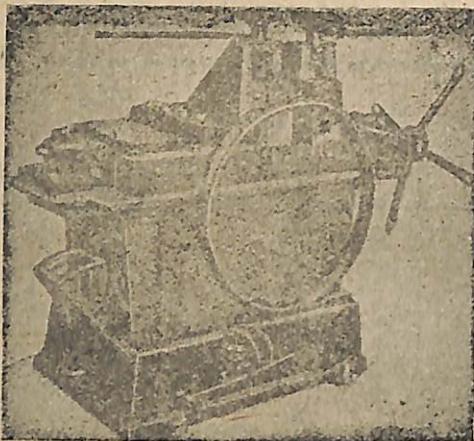

Նկ. 108. Ե. Ը. Կամպայի շիներ յեղանազ մեքենան

109 Նկարում տրված է Դեփեյի անոթների տակերը՝ լեռցնող մեքենան՝ 2 անվակավոր ելեկտրոդներով:




Նկ. 109. «Դեփեյ» մեքենան, վոր պտում և անօրը յել յեղանազ նրա տակը

110 Նկարում տրված է Ե. Ը. Կամպանիայի կետերով յեռցնող մեքենան:

110 Նկարում տրված է ամերիկական գործարանի անընդհատ կարով խողովակներ յեռցնող մեքենան:  
Գեփելի խողովակ յեռցնող մեքենան ունի 3 զույգ ելեկտրոդներ, 1,5 մմ հաստություն ունեցող մատերիալի վրա աշխատելիս մի բանվորն ութժամքա բանվորական որում կարող է յեռցնել մինչև 1500 մետր կար, ծախսելով ընդամենը 170 կիլովատ ժամ եներգիա Այս մեքենանին ընդունված էն (գործածկան էն) բազմաթիվ ավիացիոն և հեծանվային գործարաններում:


111 Նկարում պատկերացրած է Ե. Ը. Կամպանիայի կետերով յեռցնող մեքենան, վոր գործ է ածվում նավային աշխա-

տանքների համար: Ելեկտրական յեռցնավայրին և վագոնակառուցման աշխատանքներում առաջին անգամ կիրառել են Ամերիկայում՝ 1911 թ. մեկ վագոնի կարագամների մոտ 85<sup>0</sup> ը փոխա-

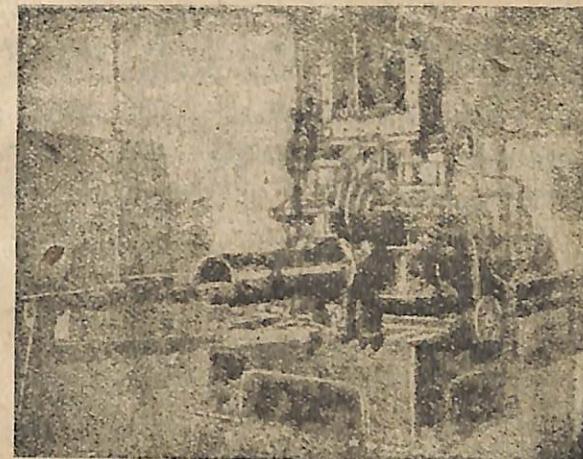

Նկ. 110. Ամերիկական մեքենան՝ յեռավի խողովակներ պատրաստելու համար

կրինել ելին կետալեռով, և լոթնամլա գործության ընթաց ըում այդ վագոնի յեռվածքը ամենաին չվասվեց:

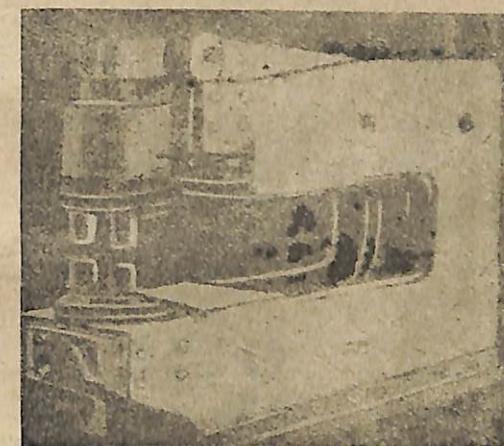

Նկ. 111. Ե. Ը. Կամպայի մեքենան՝ կարագամը կետայեռով փոխարինելու համար

Նկ. 111-ում տված յեռցնող մեքենան տեղափոխվող տիպի յե, կարող է յեռցնել 2 թիրթեր՝ ամեն մեկի հաստությունը 12 մմ: Միաժամանակ յեռցնում է 2 կիո, և այդ կետի յեռը տևում է մոտ

13 գայրկան։ Այդ լերկու կետերի միջև գտնվող հեռավորությունը կարելի է փոփոխել՝ ելեկտրոդները դնելով 150-ից մինչև 250 մմ-ի վրա։ կետի, արամագիծը լինում է 32 մմ։ Ցերկու կետերը յեղնելու համար անհրաժեշտ ընդհանուր ճնշումը հավասար է 27200 կտ։ Ալդպիսի մեքենաներով կարելի յն կատարել ուղղական նավակառուցման մեջ կիրառվող կարագամային աշխատանքների մոտ  $100^{\circ}$  օ-ը։

Հասարակ և եմալապատ անոթներ պատրաստելիս նույնպես և գլուղատնտեսական ինիստրումետներ (թիեր և այլն) պատրաստելիս կետալեռը կիրառվում է ամենալայն չափերով։

ՄԵՏԱՂԻ ՏԵՐՄԻՑ, ԱՎՏՈԳԵՆ ԿԱՄ ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԵՂԱՆԱԿՈՎ ՑԵՌՈՒՄ ՏԵՂԻ ՎՈՐԱԿԸ

Անկախ նրանից, թե յեռն ինչ յեղանակով է կատարված, մետաղի մեխանիկական վորակը յեղցված տեղում և նրան կից մասերում միշտ մի փոքր տարբերվում է սկզբնական մետաղի վորակից։ Յեթե իրը յեղցված է նրա արտաքին տեսքը փոխելու նպատակով, որինակ, ձուլվածքի մակերևույթին յեղած փոքրիկ փչակները լցնելը կամ վորեն չաշխատող մասերի յեղցնելը, — այդ դեպքում մետաղի վորակի փոփոխությունները նշանակություն չունեն։ Իսկ յեթե յեղցված է մի այնպիսի մաս, վորը վորեն աշխատանք է կատարում, այդպիսի յեռի հետևանքով մետաղի մեջ առաջացրած փոփոխությունը չի կարող անուշադիր թողնվել։

Ինչպես տեսանք, յեռը կիրառվում է չափազանց շատ դեպքերում։ Շոգեկաթսաներում, նավերի կորպուսներում, շենքերի և կամուրջների շինարարական յերկաթի ֆիրմերում կարագամային միացությունները փոխարինում ենք յեռով, նմանապես յեղցնում ենք ներքին այրման շարժիչների ծնկածել լիսեռները, ավտոմոբիլների և ինքնաթիռների դետալները և այլն։ Ուստի պետք է մենք ամենամանրամասն կերպով ուսումնասիրենք այն փոփոխությունները, վոր առաջացնում է յեռը։

Իմանալու համար, թե ինչ կարելի է սպասել յեղցվող տեղեց, տարբեր յերկրներում բազմաթիվ փորձեր են կատարված տարբեր մետաղների նմուշների վրա, վորոնք յեղցված են յեղել ավտոգեն, տեղմիտ կամ ելեկտրական յեղանակով։

Սակայն ստացած արդյունքները պարզ պատկեր չեն տվել։ Որընակ՝ ծուրիխի մեխանիկական փորձնական լաբորատորիայում կաթսաերկաթի ալտոզենով յեղցրած 52 նմուշների վրա կատարած փորձերի ժամանակ — այդ նմուշների  $25^{\circ}$  օ-ը կարվել և ամբողջական տեղում՝ յեռման կարից դուրս. իսկ  $48^{\circ}$  օ-ը յեղցրած տեղից է կտրվել։

Մեկ լավ նմուշի ամրության կոեֆիցիենտը (գործակիցը) հավասար է յեղել սկզբնական ամրության  $78^{\circ}$  օ-ին, իսկ յուսինը՝  $30^{\circ}$  ին։

Արդյունքների արդպիսի տարբերությունը բացատրվում է յեղնողների տարբեր հմտությամբ և նրանց կիրառած ձևով։

Բոլորովին հմուտ յեղանողների կատարած լեռերի արդյունք-  
ներն ավելի միաժեսակ են ստացվում:

Տարբեր յեղանակներով կատարված յեռերի համեմատության  
տմենաշատ փորձնական աշխատանքներ կատարել և Անգլիական  
Զինվորական Տեխնիկական Ակադեմիան՝ 1923 թ.:

Փորձերը կատարել են ամեն տեսակի լեռից 100 ական որի  
նակ՝ 12,5 մմ հաստություն և 50 մմ լայնություն ունեցող փա-  
փուկ պողպատի շերտերի վրա. յեցըրել են դարբնոցի լեռով,  
ալլումինային տերմիտով, թթվածնաջրածնային և թթվածնա-  
ացետիլենային ավտոբնով, ջրային գազով, մետաղական աղեղի  
ելեկտրական յեղանակով և Տուսոնի յեղանակով:

Արդյունքները բերում ենք հետևյալ աղյուսակում

	Ժամանակավոր գի- մադրությունը խը- ման (կտրվելուն)	Յերկարելու ընդու- մակությունը խը- ման (մմ-ի վրա)
Հիմնական մետաղ . . . . .	100%	100%
Դարբնոցի յեռ . . . . .	92,1—96,2	82—86
Ալլումինատերմիտ . . . . .	95,2—96,8	88—102
Թթվածնաջրածն. ավտոբն . .	72,4—78,9	42—64
Թթվածնացետիլեն . . . . .	76,0—84,2	54—62
Ջրային գազով . . . . .	88,8—100	82—88
Մծին աղեղով . . . . .	66,0—68,4	33—36
Մետաղական աղեղով . . . . .	90,2—98,0	58—62
Դիմադրությամբ յեռ՝ հանդիպա- ռիք ծալքերով (ծալքը . . . . .)	98,6—98,8	78—88,4

Խնամքով կատարած յեռերի ու փորձումների արդյունքների  
այս պաշտոնական աղյուսակից կարելի է յեղակացնել, վոր յեթե  
կամենում են, վոր մետաղը փորքան կարելի յե քիչ թուլանա,  
յեռի ամենալավ յեղանակը պիտի ընդունենք ջրային գազով կա-  
տարվող յեռը և ելեկտրայեռի 2 տեսակը:

Բացի մեխանիկական փորձումներից, յեղագող նմուշները  
հաճախ հետազոտում են նաև յեցըրած տեղի և ամբողջական տե-  
ղի Ալֆների (հղկվածքների) միկրոլուսանկարներով:

Այս միկրոնկարները պարզ պատճերացնում են մետաղի ըս-  
տրուկտորալի՝ յեցնելուց առաջացող փոփոխությունները: Այդ  
նկարների միջցով կարելի յե հետազոտել այս կամ այն ֆակտո-  
րի (գործոնի) ազդեցությունը յեռի հաջողության վրա, կարելի  
յե ընտրել ամենից ավելի համապատասխանող հոսանքի ուժ և

լարում ելեկտրայեռի դեպքում, կարելի յե վորոշել ծեծելու, թու-  
լացման (բոշացման) այս կամ այն փլուսի և լրացուցիչ մետա-  
ղի ազդեցությունը:

Որինակ, պրոֆ: Դիգելը, Ֆյուրստենվալտի «Յուլինչ» ակ-  
ցիոններական ընկերության փիրմի դիրեկտորը, տալիս և հետե-  
վյալ միկրութիֆները, վորոնք ցուց են տալիս թե ինչպես են  
աղեղ մետաղի վրա ծեծելու ու թուլացումը, վորոնք կատարվել  
են թթվածնացետիլենային բոցով յեցնելուց հետո: Փորձերը  
կատարել են 15 մմ հաստության՝ ձուլվող յերկաթի նմուշների  
վրա, վորոնք հում դրությամբ ունեյին հետևյալ մեխանիկական  
հատկությունները:


Խղման ժամանակավոր - դիմադրություն 36,5 կգ. 1 քառ.  
մմ-ի վրա. յերկարելու ընդունակություն 27,5%:

Այդ Ալֆի միկրոլուսանկարը տրված է 115 նկարում: Շեմը  
նկարած է 2 տեղից:



Նկ. 112

113 նկարում տրված է միևնույն մետաղի 2 նկարը, վորոնք  
հանված են թթվածնացետիլենային բոցով (մեկ կողմից) յեց-

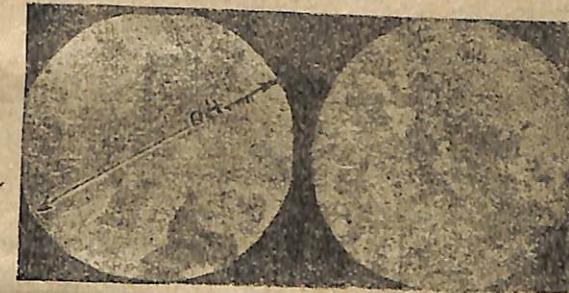

Նկ. 113


նելուց հետո, բայց մետաղը յեցնելուց հետո վոչ ծեծել են, վոչ  
ել թուլացը:

Այս 2 զույգ Ալֆները հաճեմատելով՝ կարելի յե նկատել, վոր-  
մետաղի կազմվածքը, վոր առաջ շատ հավասար եր, մանրահատիկ,

յեսցնելուց հետո դառել և խոշորահատիկ, և նրանում հայտնվել են վակի հետքեր, և ոչորահատիկ մետաղի գոտին (տես 113 նկարում սլաքից զեպի ձախ) հենց ինքը կարն ե, հետևապես նույնացուցիչ մետաղի գոտին ե. Այդ կարից հեռու թեև մետաղի սորուկատուրան դարձլալ փոխված ե, բայց արդեն՝ քիչ չափով:

Այս նմուշը տվել ե հետեւալ մեխանիկական հատկությունները՝ ժամանակավոր դիմադրությունը խզման՝ 24 կգ 1 քառ. մմ-ի վրա. լեռկարելու ընդունակությունը՝ 3<sup>0</sup>:

Կտրվել ե՝ յեսցրած տեղից:

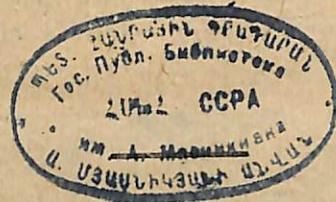

Սրբազն ԳԱՐ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Պետհրատի ապարան, Յերեվան

Գլավիտ № 7965 (բ.), Հրատ. № 2392, Պատկեր № 3041, Տիրաժ 1000

Հանձնված և արտադրության 3/X 1932 թ.

Ստորագրված և ապիկու համար 21/I 1933 թ.

Մտ. Փ. Ա.

ԴԻՆԸ 2 Ռ.



Инженер Е. Э. Гропиус  
Сварка и резка металлов  
Арменгиз 1933 Эреванъ

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0277113

9602

